
9 Vue éclatée FK 101.1

FK 101.1 et FK 101.1 S : illustration pour identifier les pièces, sans valeur de plan coté. Le capuchon 13b correspond à la version S. Les liens bleus ouvrent l'article dans la boutique.

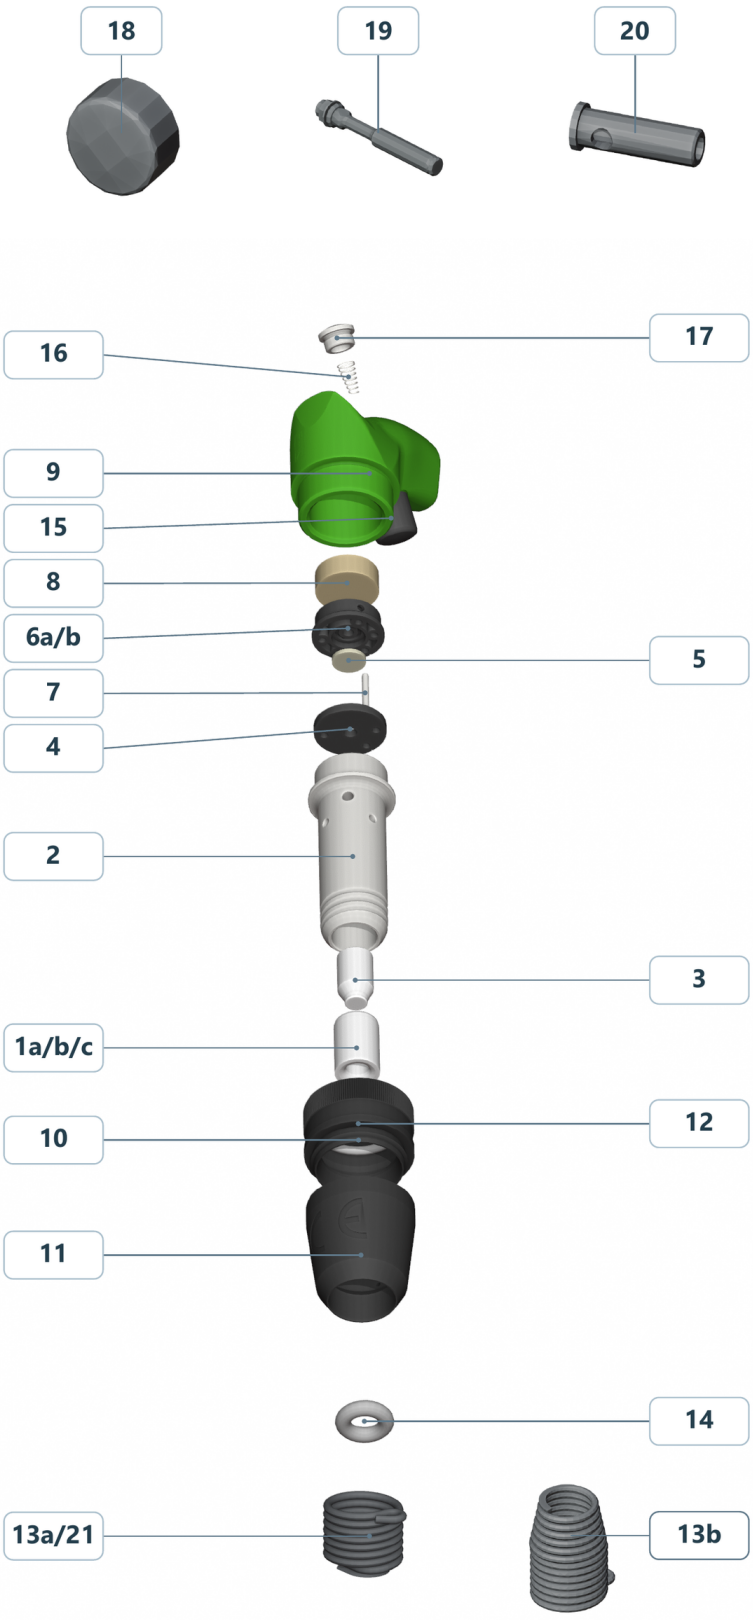

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-7232
1b	1	Douille	052-7233
1c	1	Douille	052-7234
2	1	Cylindre	052-0012
3	1	Piston	052-0352
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6a	1	Couvercle supérieur	052-0050
6b	1	Couvercle supérieur	052-0054
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0151
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
14	1	Joint torique	307-2076
15	1	Gâchette	307-2339
16	1	Ressort	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Tamis	304-5069
19	1	Soupape complète	052-0142
20	1	Douille de soupape	052-0141
13a	1	Capuchon à ressort ovale	304-7806
13b	1	Capuchon à ressort rond	304-7808
21	1	Capuchon à ressort	304-7807

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser le tampon existant lors du remplacement du couvercle supérieur, inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2338 lors de ces travaux. Remplacer ensemble les deux couvercles et la plaque de distribution.

Variantes et commande de pièces
Variantes : 052-5181 → douille 1b, couvercle supérieur 6a et capuchon 13a ; 052-5180 → 1a, 6b et 13a ; 052-6941 → 1c, 6b et 13b. Le repère 21 est l'alternative pour les tranchants de 40 mm et plus. Les autres repères sont communs. Préciser le type d'outil, le numéro d'article et l'emmanchement à la commande.