
9 Vue éclatée FK 102.4 SK

FK 102.4 SK : vue schématique pour identifier les pièces, non à l’échelle. La liste de pièces de cette version fait référence. Les articles bleus ouvrent la boutique.

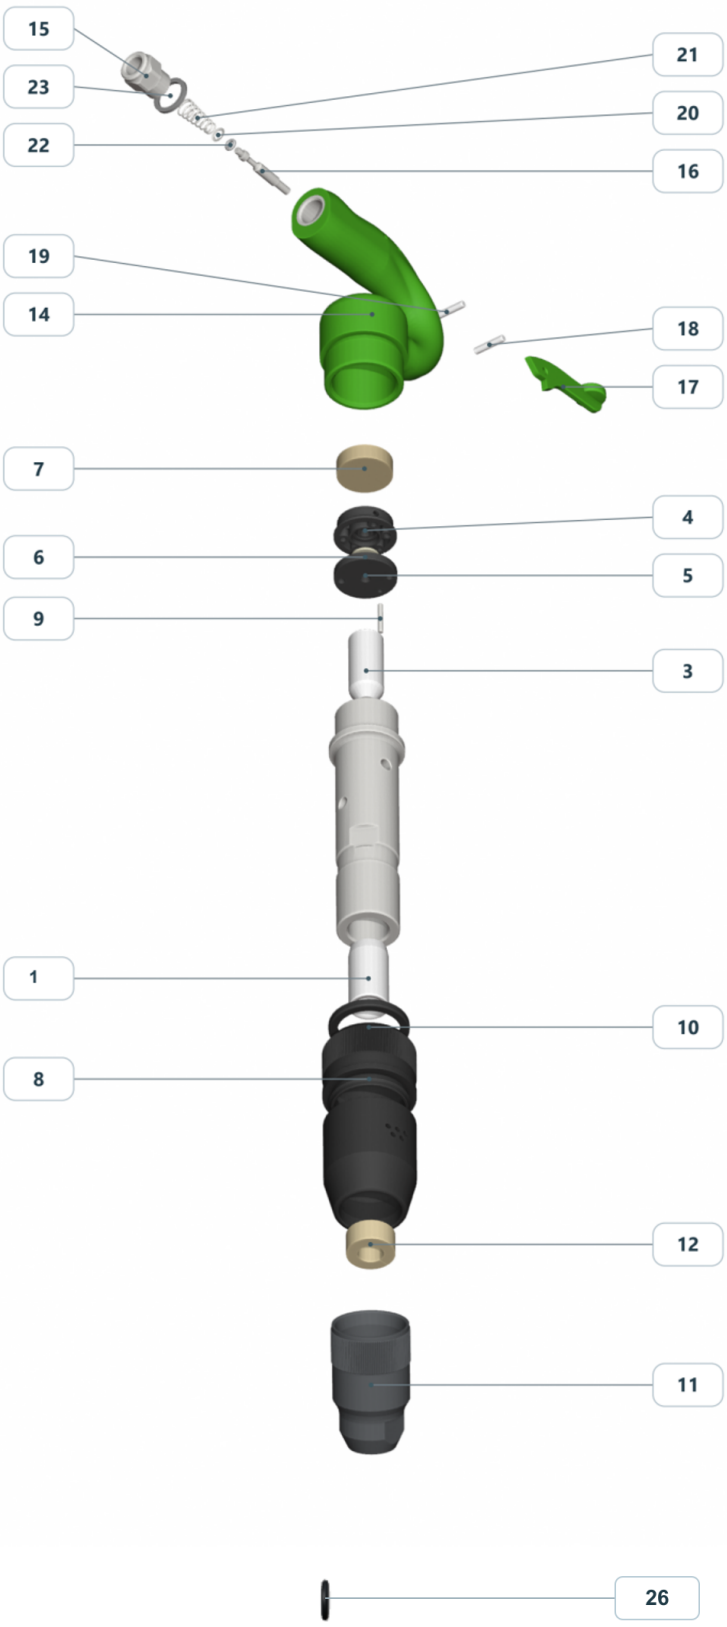

Douille 25 et joint torique 26 dans la poignée 14 ; vue séparée.

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille RS 14,3	052-8248
2	1	Cylindre	052-0024S
3	1	Piston	052-0025
4	1	Couvercle supérieur	052-0052
5	1	Couvercle inférieur	052-0053
6	1	Plaque de distribution	307-2501
7	1	Tampon	307-2503
8	1	Écrou de serrage	052-0101
9	1	Goupille	304-5646
10	1	Bague	307-2560
11	1	Capuchon fileté	052-008015
12	1	Bague amortisseuse	052-008052
13	1	Silencieux	052-008053
14	1	Poignée complète	052-0301
15	1	Raccord	052-0219
16	1	Soupape	052-0305
17	1	Gâchette	052-0309
18	1	Goupille	303-1272
19	1	Goupille	303-1273
20	1	Bague dentée	304-5292
21	1	Ressort	304-7103
22	1	Joint torique	307-2445
23	1	Bague d’étanchéité OK-3/8	313-531773
25	1	Douille de soupape	052-0308
26	1	Joint torique	307-2152

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l’ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2503 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
052-51532 : douille 1 pour RS 14,3, article 052-8248. Utiliser le capuchon vissé 11 avec une bague de choc 12. Le joint 23 (313-531773) appartient au raccord 15 ; la douille de soupape 25 (052-0308) à la poignée 14. Indiquer l’article et l’emmanchement à la commande.