
9 Vue éclatée FK 102.5

FK 102.5 : illustration schématique pour identifier les pièces, sans valeur de plan coté. Les liens bleus ouvrent l’article correspondant dans la boutique.

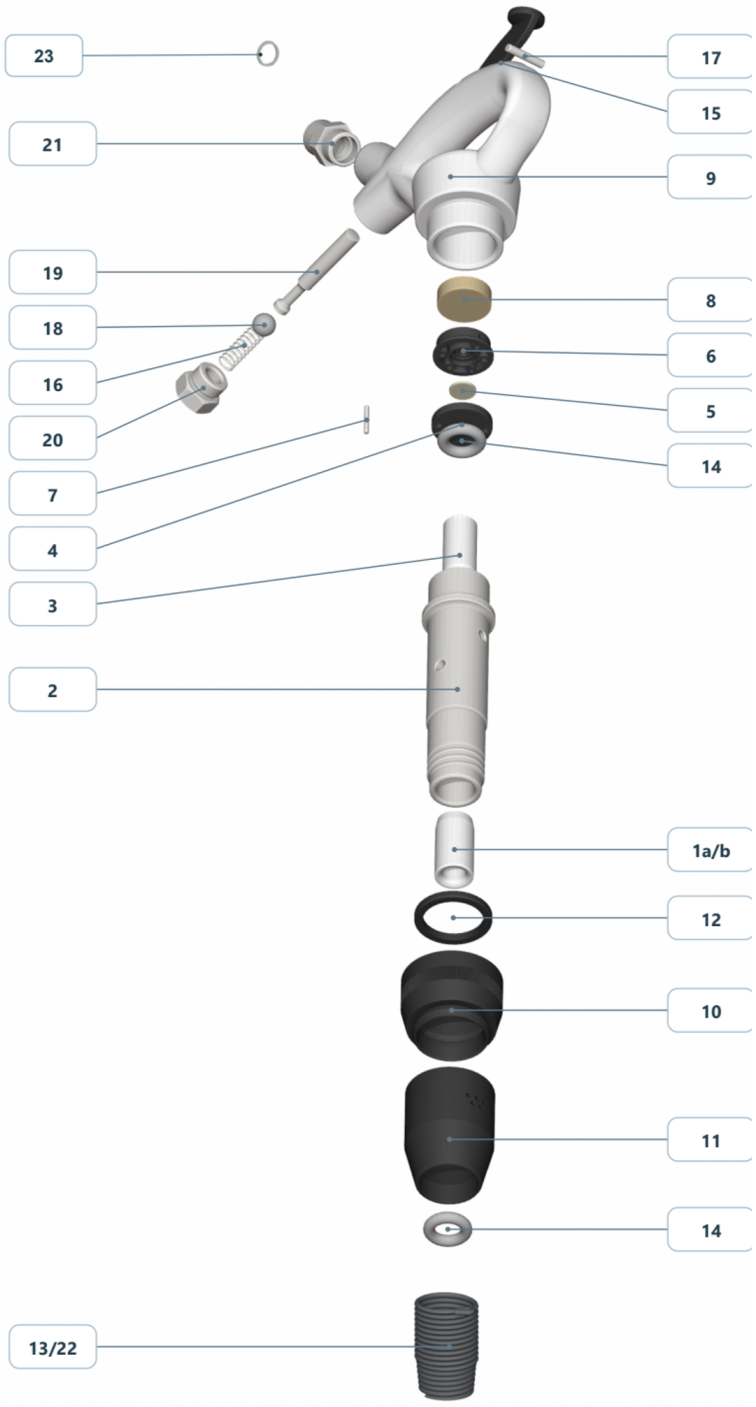

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-8247
1b	1	Douille	052-8248
2	1	Cylindre	052-0024
3	1	Piston	052-0025
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2503
9	1	Poignée complète	052-0095
10	1	Écrou de serrage	052-0103
11	1	Silencieux	307-2539
12	1	Bague	307-2560
13	1	Capuchon à ressort	304-7803
14	2	Joint torique	307-2079
15	1	Gâchette	052-0057
16	1	Ressort	304-7018
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Bille	307-1987
19	1	Soupape	052-0116
20	1	Bouchon	306-0202
21	1	Raccord	306-0223
22	1	Capuchon à ressort	304-7804
23	1	Joint d’étanchéité OK-1/2	313-531774

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l’ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2503 lors de ces travaux. Remplacer ensemble le couvercle supérieur, le couvercle inférieur et la plaque de distribution.

Variantes et commande de pièces
052-51260 : douille 1a ; 052-51261 : douille 1b. Le capuchon à ressort 13 et les deux joints toriques 14 s’appliquent aux deux versions. Le capuchon 22 est l’alternative pour les tranchants de burin de 40 mm ou plus. Indiquer le type d’outil, l’article et l’emmanchement à la commande.

23 : Joint sur le mamelon 21, représenté séparément ; partie de la poignée 9.