
9 Vue éclatée FK 102 G

FK 102 G : Vue schématique comparative d’après le FK 103 G pour identifier les pièces, non à l’échelle. La liste ci-contre s’applique au FK 102 G. Les liens bleus ouvrent l’article correspondant dans la boutique.

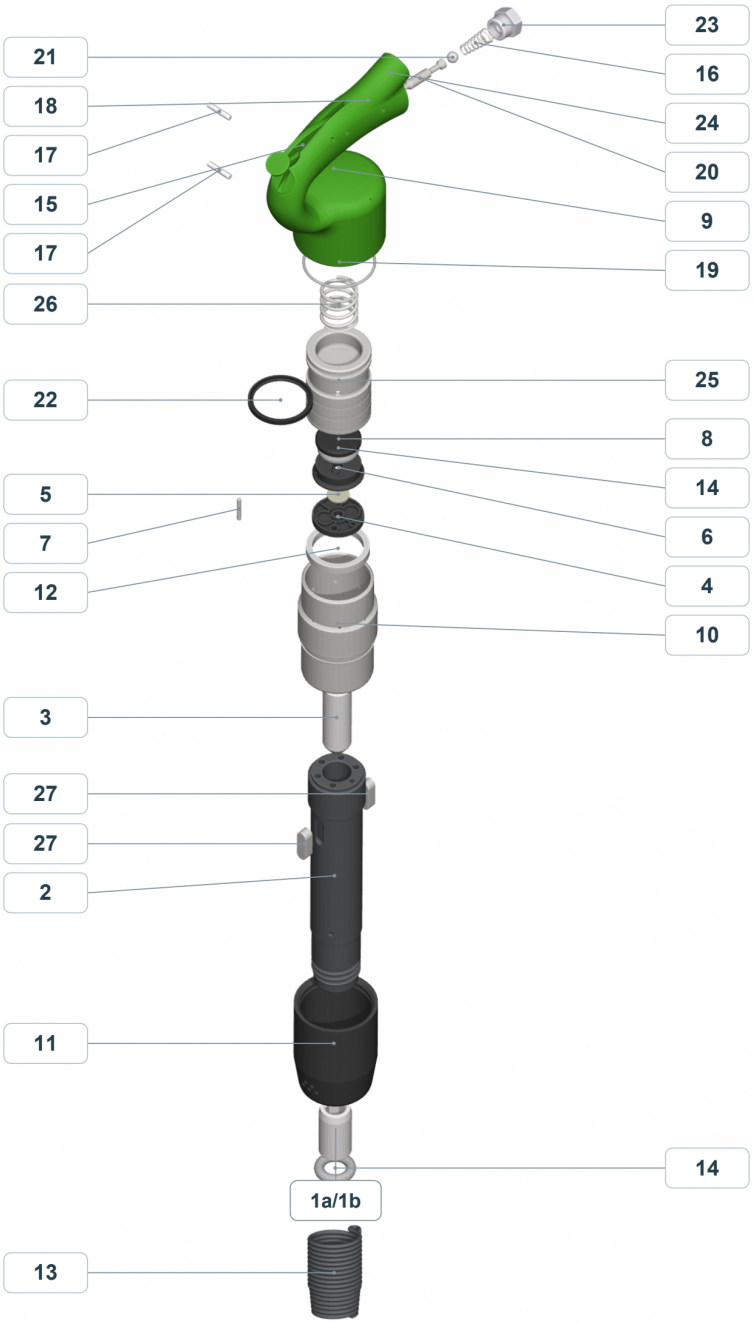

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-8247
1b	1	Douille	052-8248
2	1	Cylindre	052-0319
3	1	Piston	052-0025
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	052-0322
9	1	Poignée complète	052-0302
10	1	Capot de cylindre	052-0327
11	1	Silencieux	052-0316
12	1	Bague	307-2530
13	1	Capuchon à ressort	304-7804
14	2	Joint torique	307-2079
15	1	Gâchette	052-0312
16	1	Ressort	304-7103
17	2	Goupille	303-1272
18	1	Goupille 4 × 23,8	303-1273
19	1	Joint torique	307-2187
20	1	Soupape	052-0743
21	1	Bille	307-2082
22	1	Jeu de joints	307-2190
23	1	Bouchon	052-0328
24	1	Insert fileté	304-2700
25	1	Capot	052-0326
26	1	Ressort de compression	304-7520
27	2	Clavette parallèle	304-4557

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l’ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 052-0322 lors de ces travaux. Remplacer ensemble les deux couvercles et la plaque de distribution.

Variantes et commande de pièces
052-51410 : douille 1a ; 052-51411 : douille 1b. Le capuchon à ressort 13 et les deux joints toriques 14 s’appliquent aux deux versions. Indiquer le type d’outil, le numéro d’article et l’emmanchement à la commande. La poignée 052-0302 est également disponible complète et comprend aussi le tamis 304-5069 (non représenté séparément).