
9 Rozkreslení

FK 103.5: Schematické přiřazení součásti, sdílená reprezentace se FK 102.5. Níže uvedený seznam dílů pro FK 103.5 je relevantní. Modrá čísla položek otevírají obchod.

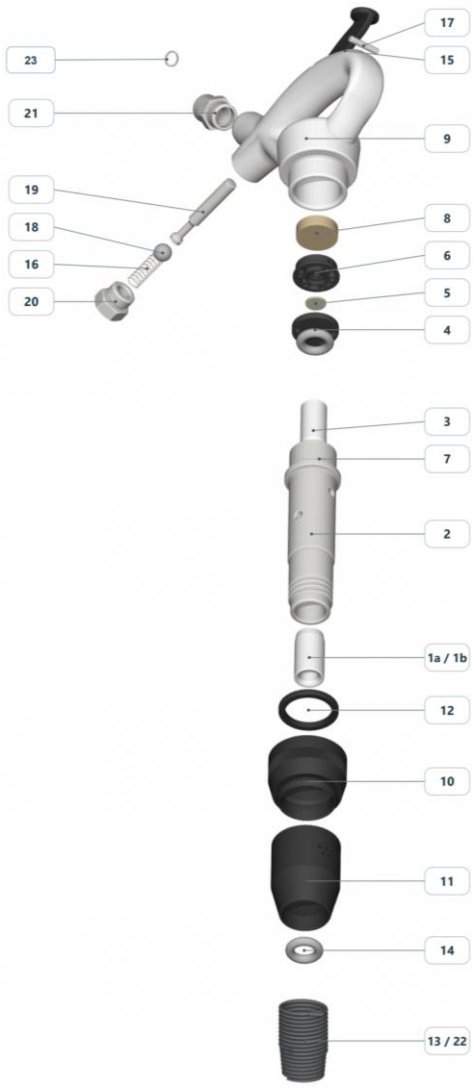

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Pouzdro RS 14,3	052-8248
2	1	Válec	052-0034
3	1	Píst	052-0015
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Rukojeť, kompletní	052-0095
9a	1	Tělo rukojeti až po kompletní rukojeť (9)	052-0094 na vyžádání
10	1	Upínací matice	052-0103
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Pružinový kryt kulatý Ø 23	304-7804
14	2	O-kroužek	307-2079
15	1	Spoušť	052-0057
16	1	Pružina	304-7018
17	1	Kolík	304-3442
18	1	Kulička	307-1987
19	1	Ventil	052-0116
20	1	Zátka	306-0202
21	1	Vsuvka	306-0223
22	1	Alternativní pružinový kryt	304-7803
23	1	Těsnící kroužek OK-1/2 pro rukojeť kompletní (9)	313-531774

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

1a / 1b: alternativní zásuvky. Je nainstalována pružinový kryt 13 (304-7804); Alternativou je 22 (304-7803). Dva O-kroužky 307-2079 na víčko. Těsnicí kroužek 23 je součástí kompletní rukojeti (9) a je zobrazen samostatně. Tělo rukojeti 9a není jednotlivě označeno. Montáž O-kroužků viz kapitola 6.