
9 Vue éclatée FK 103.5

FK 103.5 : Identification schématique des pièces, vue commune avec le FK 102.5. La liste de pièces FK 103.5 ci-contre fait foi. Les numéros d'article bleus ouvrent la boutique.

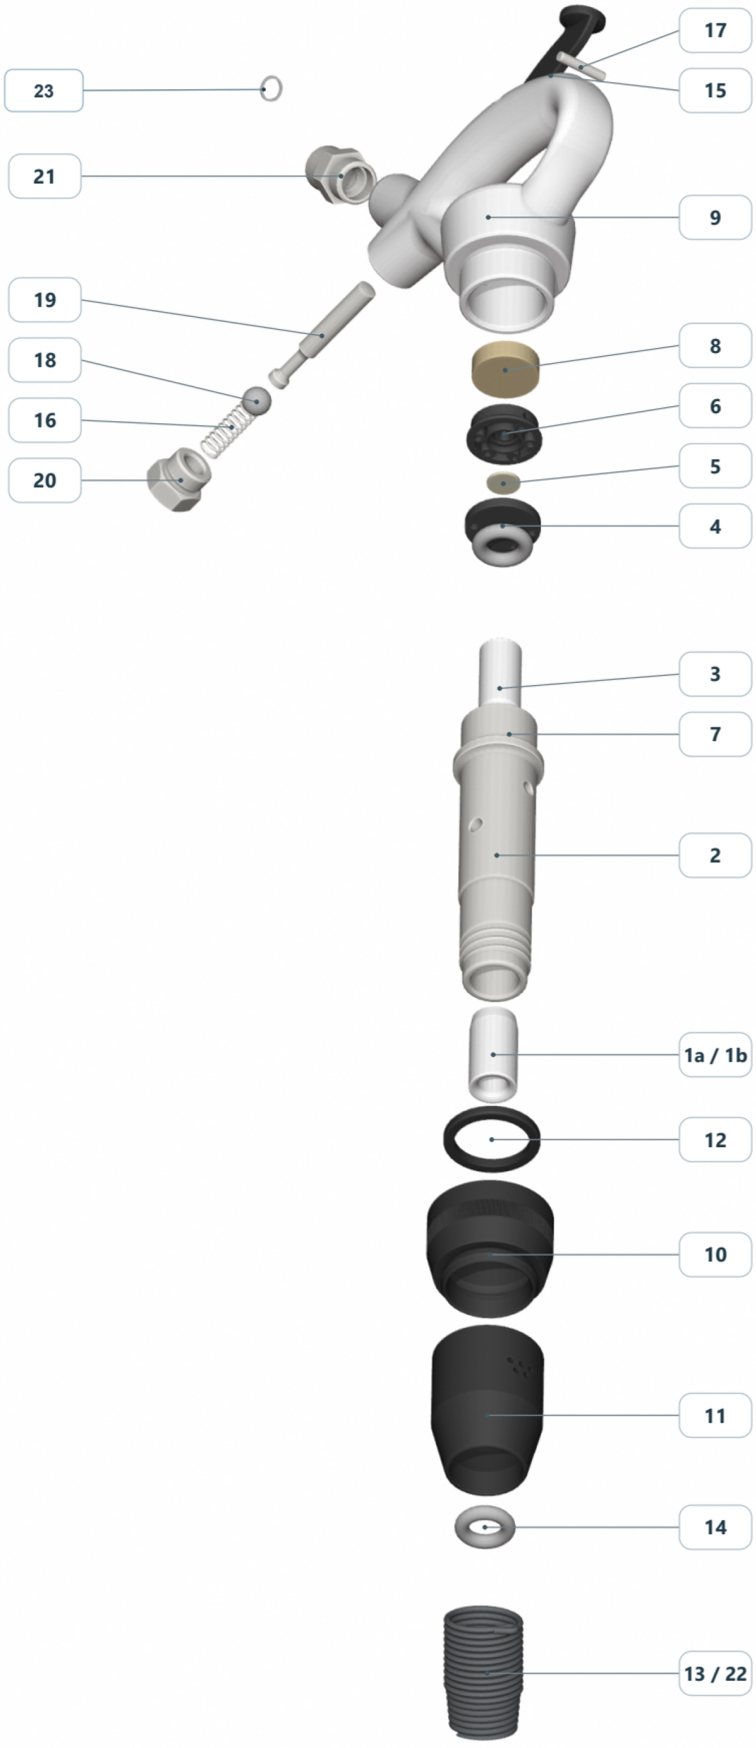

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Douille RS 14,3	052-8248
2	1	Cylindre	052-0034
3	1	Piston	052-0015
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2503
9	1	Poignée complète	052-0095
9a	1	Corps de poignée pour poignée complète (9)	052-0094 sur demande
10	1	Écrou de serrage	052-0103
11	1	Silencieux	307-2539
12	1	Bague	307-2560
13	1	Capuchon à ressort rond Ø 23	304-7804
14	2	Joint torique	307-2079
15	1	Gâchette	052-0057
16	1	Ressort	304-7018
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Bille	307-1987
19	1	Soupape	052-0116
20	1	Bouchon	306-0202
21	1	Raccord	306-0223
22	1	Capuchon à ressort alternatif	304-7803
23	1	Joint d'étanchéité OK-1/2 pour poignée complète (9)	313-531774

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2503 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
1a / 1b : douilles alternatives. Le capuchon à ressort 13 (304-7804) est monté ; 22 (304-7803) est l'alternative. Deux joints toriques 307-2079 par capuchon. Le joint d'étanchéité 23 fait partie de la poignée complète (9) et est représenté séparément. Le corps de poignée 9a n'a pas de repère individuel. Montage des joints toriques : voir chapitre 6.

23 : Joint sur le mamelon 21, représenté séparément ; partie de la poignée 9.