
9 Vue éclatée FK 111.2

FK 111.2 : illustration schématique pour identifier les pièces, sans valeur de plan coté. Soupape (19) représentée en détail CAO séparé. Les liens bleus ouvrent l'article correspondant dans la boutique.

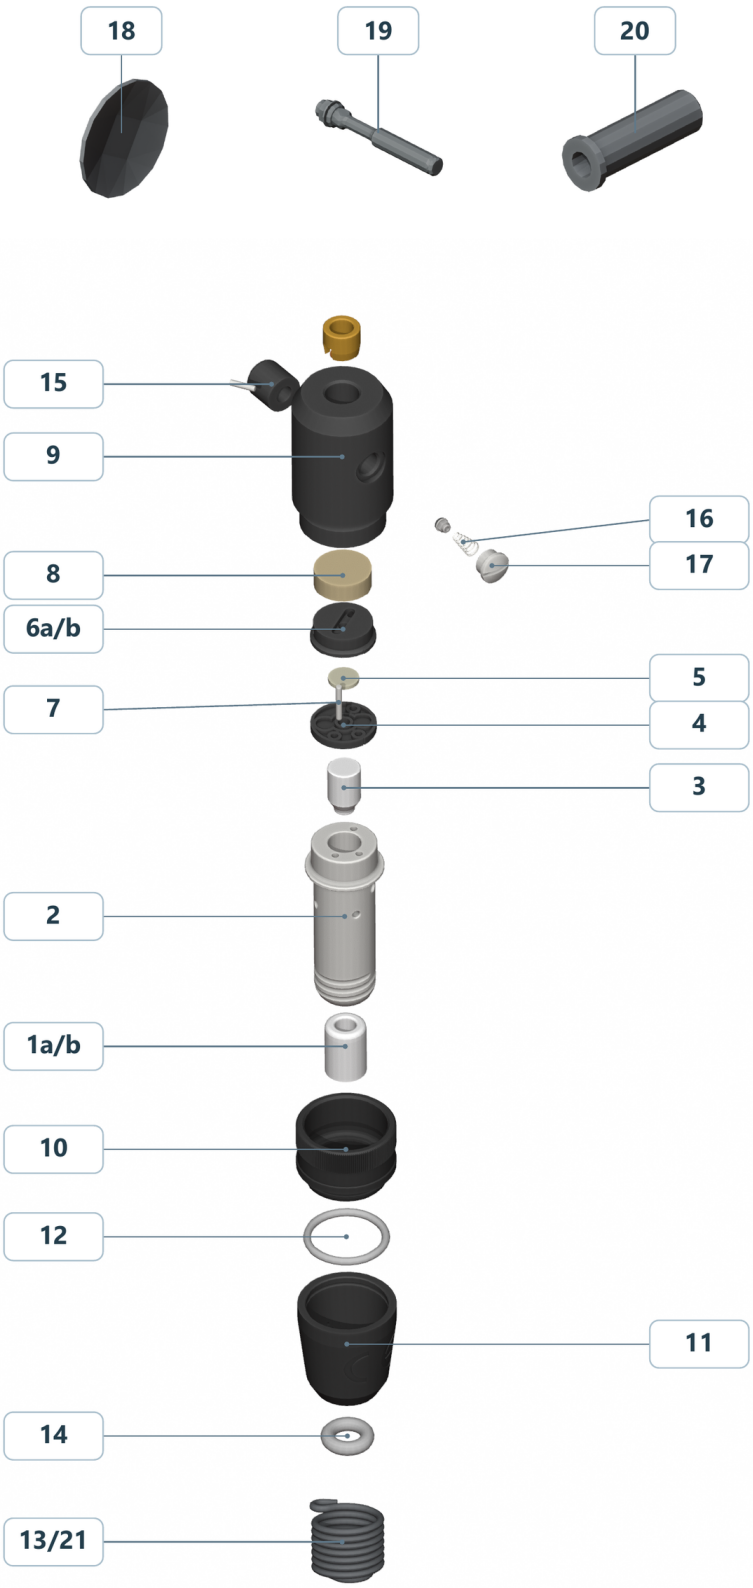

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-7232
1b	1	Douille	052-7233
2	1	Cylindre	052-0077
3	1	Piston	052-0078
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6a	1	Couvercle supérieur	052-0050
6b	1	Couvercle supérieur	052-0054
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Boîtier complet	052-0063
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
14	1	Joint torique	307-2076
15	1	Gâchette	307-2339
16	1	Ressort	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Tamis	304-5069
19	1	Soupape complète	052-0142
20	1	Douille de soupape	052-0141
13	1	Capuchon à ressort ovale	304-7806
21	1	Capuchon à ressort	304-7807

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser le tampon existant lors du remplacement du couvercle supérieur, inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2338 lors de ces travaux. Remplacer ensemble les deux couvercles et la plaque de distribution.

Variantes et commande de pièces
Variantes : 052-5158 → douille 1b et couvercle supérieur 6a ; 052-5157 → douille 1a et couvercle supérieur 6b. Le capuchon 13 convient aux deux variantes ; le repère 21 est l'alternative pour les tranchants de 40 mm et plus. Préciser le type d'outil, le numéro d'article et l'emmanchement à la commande.