
# 9 Explosietekening FK 111.2

FK 111.2: schematische afbeelding voor onderdeeltoewijzing, geen maattekening. Ventiel (19) als afzonderlijk CAD-detail. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.

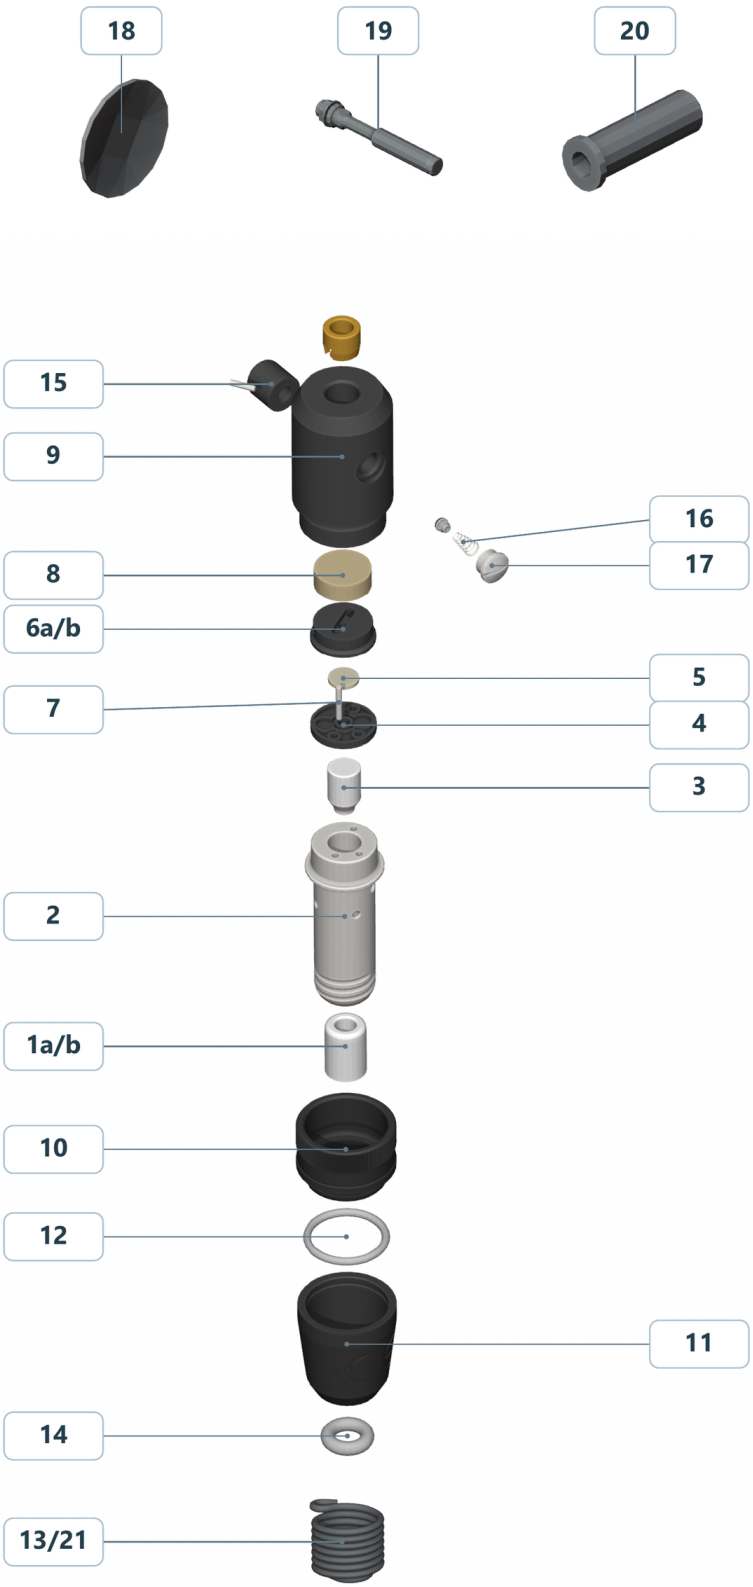


## 10 Onderdelen

| Pos. | Aantal | Benaming | Bestelnummer |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Bus | 052-7232 |
| 1b | 1 | Bus | 052-7233 |
| 2 | 1 | Cilinder | 052-0077 |
| 3 | 1 | Zuiger | 052-0078 |
| 4 | 1 | Onderdeksel | 052-0051 |
| 5 | 1 | Verdeelplaat | 307-2337 |
| 6a | 1 | Bovendeksel | 052-0050 |
| 6b | 1 | Bovendeksel | 052-0054 |
| 7 | 1 | Pen | 304-5646 |
| 8 | 1 | Buffer | 307-2338 |
| 9 | 1 | Complete kap | 052-0063 |
| 10 | 1 | Klemmoer | 052-0058 |
| 11 | 1 | Geluiddemper | 307-2540 |
| 12 | 1 | O-ring | 307-2439 |
| 14 | 1 | O-ring | 307-2076 |
| 15 | 1 | Trekker | 307-2339 |
| 16 | 1 | Veer | 304-7015 |
| 17 | 1 | Plug | 306-0200 |
| 18 | 1 | Zeef | 304-5069 |
| 19 | 1 | Compleet ventiel | 052-0142 |
| 20 | 1 | Ventielbus | 052-0141 |
| 13 | 1 | Ovale veerkap | 304-7806 |
| 21 | 1 | Veerkap | 304-7807 |

**LET OP – Beschadiging van de cilinder**
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

**LET OP – Beschadiging van de hamer**
Hergebruik van de bestaande buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom altijd buffer 307-2338 bij deze werkzaamheden. Vervang beide deksels en de stuurplaat samen.

**Varianten en onderdelen bestellen**
Varianten: 052-5158 → bus 1b en bovendeksel 6a; 052-5157 → bus 1a en bovendeksel 6b. Veerkap 13 geldt voor beide varianten; positie 21 is het alternatief voor sneden vanaf 40 mm breed. Vermeld gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde bij bestellingen.