
9 Vue éclatée FK 111.3

FK 111.3 : illustration schématique pour identifier les pièces, sans valeur de plan coté. Soupape (19) représentée en détail CAO ; goupille (20) schématique. Les liens bleus ouvrent l'article correspondant dans la boutique.

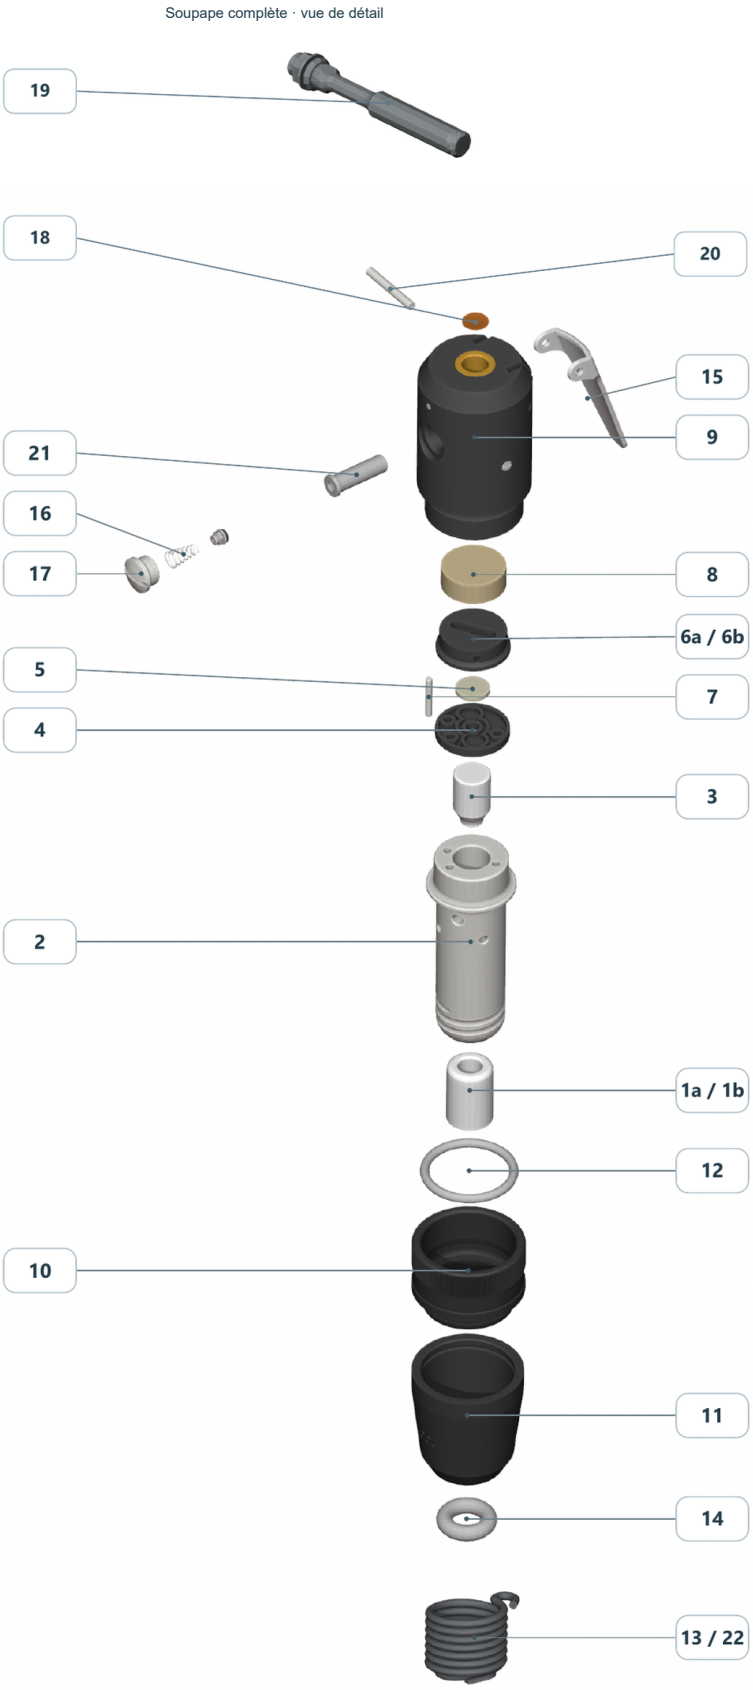

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-7232
1b	1	Douille	052-7233
2	1	Cylindre	052-0077
3	1	Piston	052-0078
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6a	1	Couvercle supérieur R 10,3 × 36	052-0050
6b	1	Couvercle supérieur S 12,5 × 36	052-0054
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Capot complet	052-0065
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13	1	Capuchon à ressort	304-7806
14	1	Joint torique	307-2076
15	1	Levier	052-4445
16	1	Ressort	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Tamis	304-5069
19	1	Soupape complète	052-0142
20	1	Goupille	304-3503
21	1	Douille de soupape	052-0141
22	1	Capuchon à ressort	304-7807

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser le tampon existant lors du remplacement du couvercle supérieur, inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2338 lors de ces travaux. Remplacer ensemble les deux couvercles et la plaque de distribution.

Variantes et commande de pièces
Variantes : 052-5195 → douille 1b et couvercle supérieur 6a ; 052-5194 → douille 1a et couvercle supérieur 6b. Le capuchon 13 convient aux deux variantes ; le repère 22 est l'alternative pour les tranchants de 40 mm et plus. Préciser le type d'outil, le numéro d'article et l'emmanchement à la commande.