
9 Vue éclatée FK 111.4 / FK 111.4S

FK 111.4 / FK 111.4S : les repères correspondent à la version représentée. Les liens bleus ouvrent l'article correspondant dans la boutique.

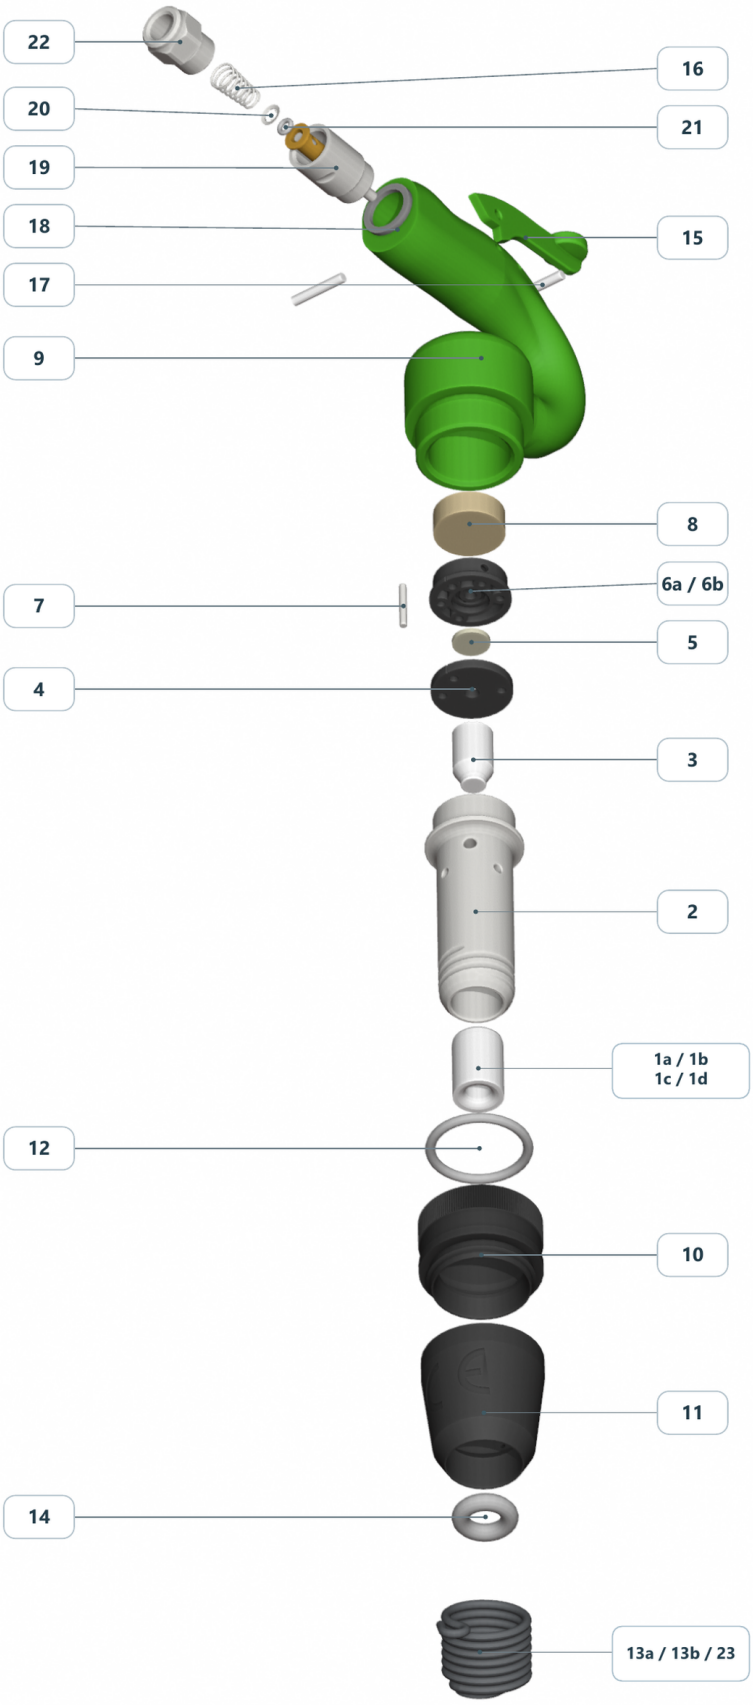

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
1c	1	Douille RS 9,5/11 × 36	052-0066
1d	1	Douille RS 12,5/10,5/9,8	052-7234
2	1	Cylindre	052-0077
3	1	Piston	052-0078
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6a	1	Couvercle supérieur	052-0050
6b	1	Couvercle supérieur	052-0054
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0300
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13a	1	Capuchon à ressort ovale	304-7806
13b	1	Capuchon à ressort rond	304-7808
14	1	Joint torique	307-2076
15	1	Gâchette	052-0309
16	1	Ressort	304-7103
17	1	Goupille	303-1272
18	1	Goupille	303-1273
19	1	Soupape	052-0305
20	1	Bague dentée	304-5292
21	1	Joint torique	307-2445
22	1	Raccord	052-0219
23	1	Capuchon pour tranchants dès 40 mm	304-7807

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser le tampon existant lors du remplacement du couvercle supérieur, inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2338 lors de ces travaux. Remplacer ensemble les deux couvercles et la plaque de distribution.

Variantes et commande de pièces
Variantes : 052-5156 → 1b, 6a, 13a ; 052-5166 → 1a, 6b, 13a ; 052-6948 → 1c, 6b, 13b ; 052-6940 → 1d, 6b, 13b. Le repère 23 est l'alternative pour les tranchants de 40 mm et plus pour toutes les variantes. Tous les autres repères sont communs. Préciser le type d'outil, le numéro d'article et l'emmanchement à la commande.