
9 Vue éclatée FK 113.2S

FK 113.2S : les repères correspondent à la version représentée. Les liens bleus ouvrent l'article correspondant dans la boutique.

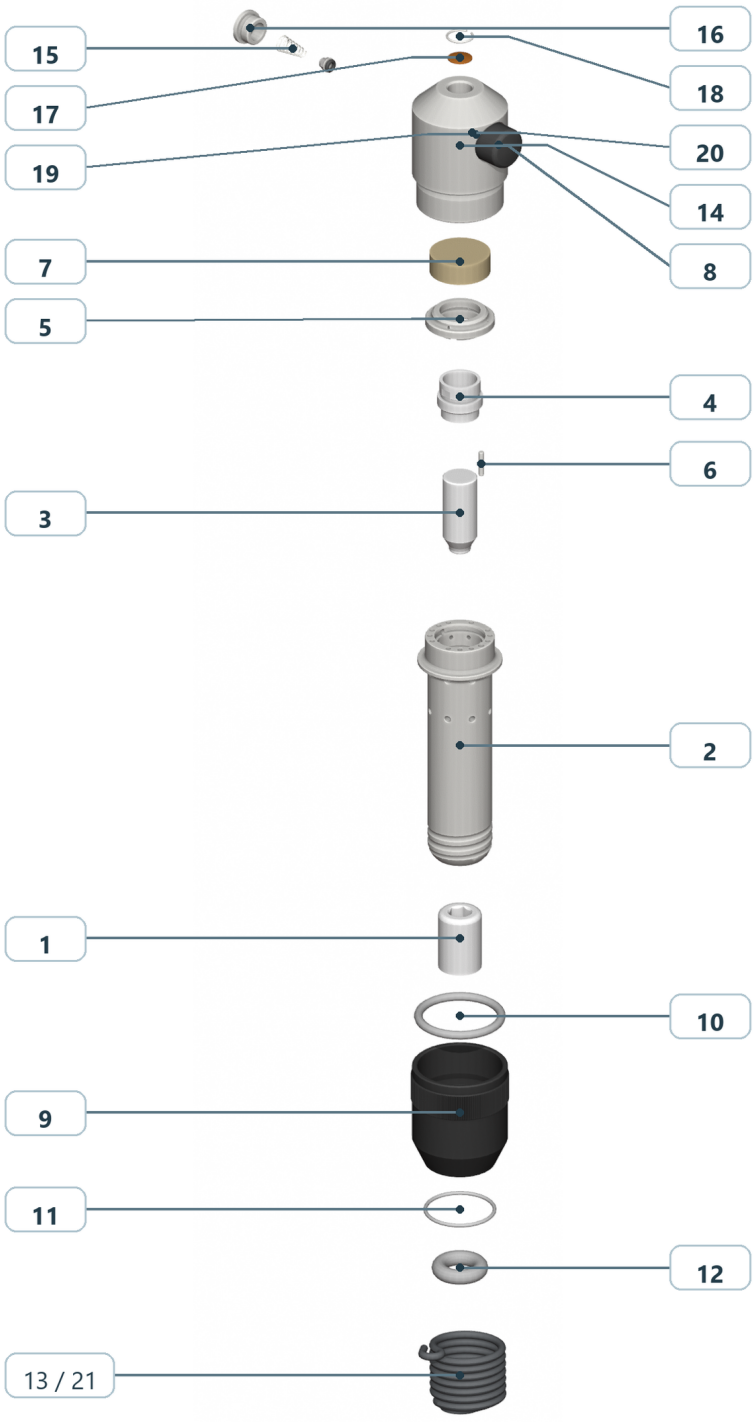

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Cylindre	052-0183
3	1	Piston	052-0194
4	1	Tiroir tubulaire	052-0354
5	1	Couvercle de cylindre	052-0343
6	1	Goupille	304-3431
7	1	Tampon	307-2338
8	1	Boîtier complet	052-0605
9	1	Écrou de serrage	052-0601
10	1	Joint torique	307-2439
11	1	Joint torique	307-2193
12	1	Joint torique	307-2076
13	1	Capuchon à ressort	304-7806
14	1	Gâchette	052-0146
15	1	Ressort	304-7015
16	1	Bouchon	306-0200
17	1	Tamis	304-5069
18	1	Circlip	304-5155
19	1	Soupape complète	052-0142
20	1	Douille de soupape ; aléser à 5H7 après montage	052-0141
21	1	Capuchon pour tranchants dès 40 mm	304-7807

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser le tampon existant lors du remplacement de la distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2338 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Les capuchons 13 et 21 sont des alternatives. Le repère 21 est prévu pour les tranchants de 40 mm et plus. Préciser le type d'outil, le numéro d'article et l'emmanchement à la commande. Voir le chapitre 6 pour le montage du joint torique et du capuchon. Remplacer à temps les tampons et joints toriques usés.