
9 Vue éclatée FK 113.4

FK 113.4 : les repères correspondent à la version représentée. Les liens bleus ouvrent l’article correspondant dans la boutique.

FK 113.4

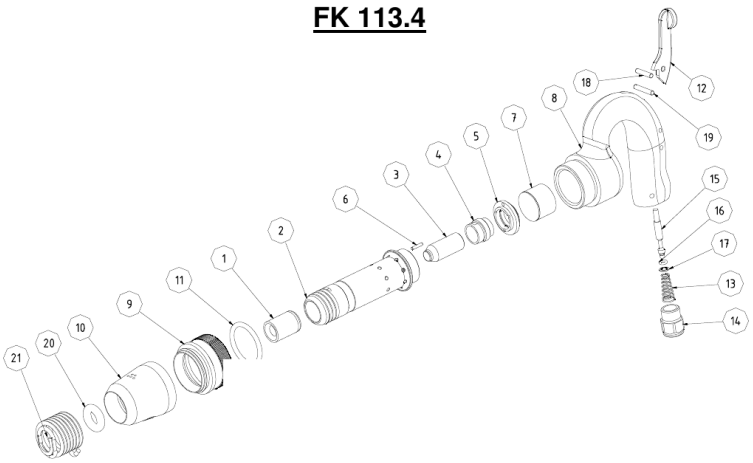

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille S 12,5 × 36	052-7232
1	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylindre	052-0183
3	1	Piston	052-0194
4	1	Tiroir tubulaire	052-0354
5	1	Couvercle de cylindre	052-0343
6	1	Goupille	304-3431
7	1	Tampon	307-2541
8	1	Poignée complète	052-0306
9	1	Écrou de serrage	052-0058
10	1	Silencieux	307-2540
11	1	Joint torique	307-2439
12	1	Gâchette	052-0309
13	1	Ressort	304-7103
14	1	Raccord	052-0219
15	1	Soupape	052-0305
16	1	Joint torique	307-2445
17	1	Bague dentée	304-5292
18	1	Goupille	303-1272
19	1	Goupille	303-1273
20	1	Joint torique	307-2076
21	1	Capuchon à ressort	304-7806
22	1	Capuchon pour tranchants dès 40 mm	304-7807

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser le tampon existant lors du remplacement de la distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2541 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Les capuchons 21 et 22 sont des alternatives. Le repère 22 est prévu pour les tranchants de 40 mm et plus. Préciser le type d’outil, le numéro d’article et l’emmanchement à la commande. Voir le chapitre 6 pour le montage du joint torique et du capuchon. Remplacer à temps les tampons et joints toriques usés.