
# 9 Vue éclatée FK 114.2

FK 114.2 : les repères correspondent à la version représentée. Les liens bleus ouvrent l’article correspondant dans la boutique.

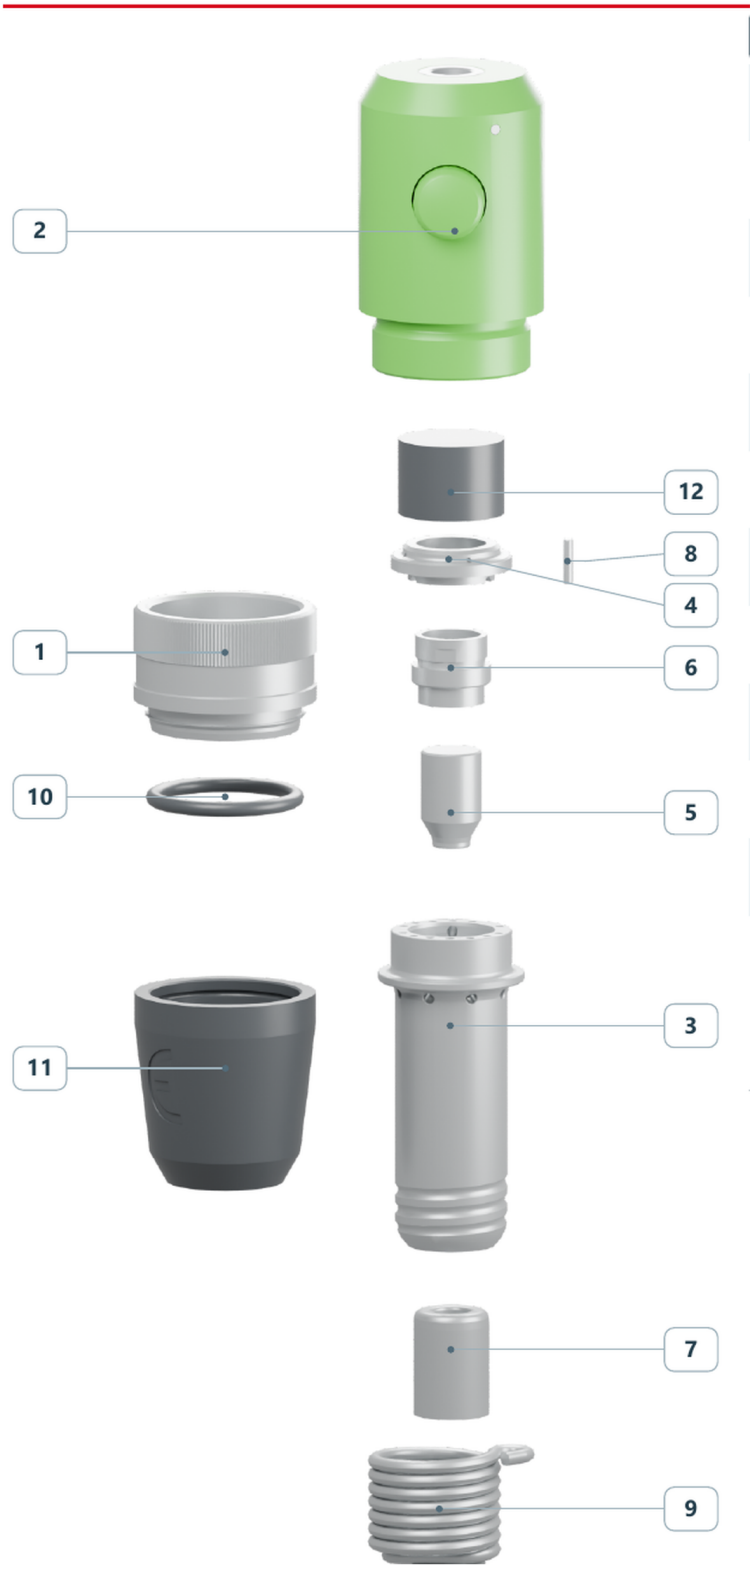


## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Écrou de serrage | 052-0058 |
| 2 | 1 | Boîtier complet | 052-0063 |
| 3 | 1 | Cylindre | 052-0173 |
| 4 | 1 | Couvercle de cylindre | 052-0343 |
| 5 | 1 | Piston | 052-0352 |
| 6 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-0354 |
| 7 | 1 | Douille de burin R 10,3 × 36 | 052-7233 |
| 8 | 1 | Goupille cylindrique | 304-3431 |
| 9 | 1 | Capuchon à ressort ovale | 304-7806 |
| 10 | 1 | Joint torique | 307-2439 |
| 11 | 1 | Silencieux | 307-2540 |
| 12 | 1 | Tampon | 307-2541 |

**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
La réutilisation du tampon existant lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2541 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
La vue éclatée présente les ensembles et la correspondance des pièces de rechange. À la commande, indiquer le type d’outil, la référence et l’emmanchement. Le capuchon à ressort (9) fait partie du dispositif de retenue. Contrôler l’état du joint torique (10), du silencieux (11) et du tampon (12), rechercher les anomalies et remplacer à temps. Complément à la liste : le joint torique 307-2076, quantité 1, appartient au capuchon à ressort 304-7806. La vue éclatée existante ne lui attribue pas de repère de pièce de rechange distinct. Montage : voir chapitre 6.