
9 Vue éclatée FK 12 R.1

FK 12 R.1 · 052-61751 · R 25 × 75. Poignée actuelle 052-8330. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

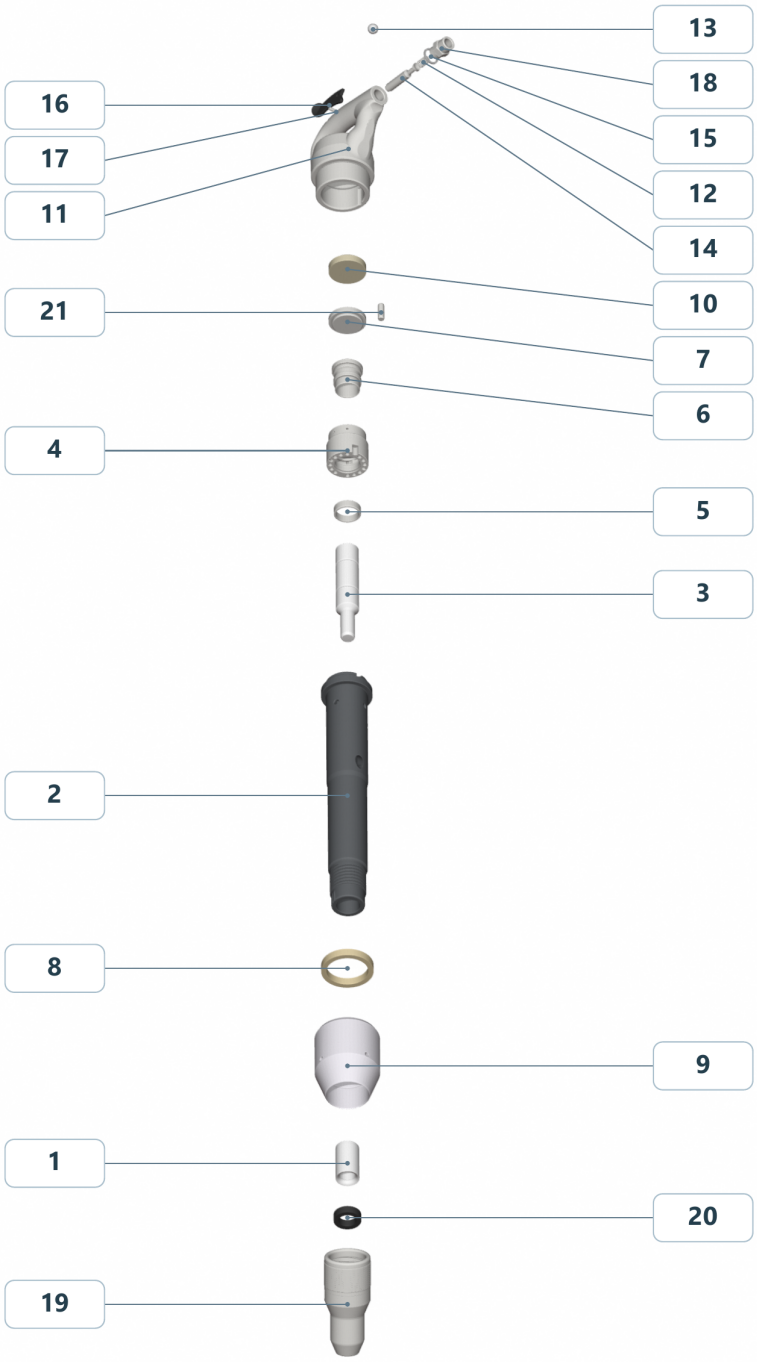

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Boîtier de distribution	052-7856
5	1	Bague de boîtier	052-7876
6	1	Tiroir tubulaire	052-7877
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Bague	307-2516
9	1	Écrou de serrage	052-2830
10	1	Tampon	307-2563
11	1	Poignée complète	052-8330
12	1	Ressort de compression	304-7535
13	1	Bille	307-2088
14	1	Soupape	052-7021
15	1	Bague d'étanchéité	313-531774
16	1	Gâchette	052-0057
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Raccord	306-0223
20	2	Bague	307-2043
21	1	Goupille	304-3635
19	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Le dessin montre la poignée actuelle 052-8330 avec gâchette 052-0057 et raccord 306-0223. Avant de commander, vérifier le type d'outil, la référence et la configuration existante.

9 Vue éclatée FK 12 R.2

FK 12 R.2 · 052-61752 · S 22 × 82,5. Poignée actuelle 052-8330. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

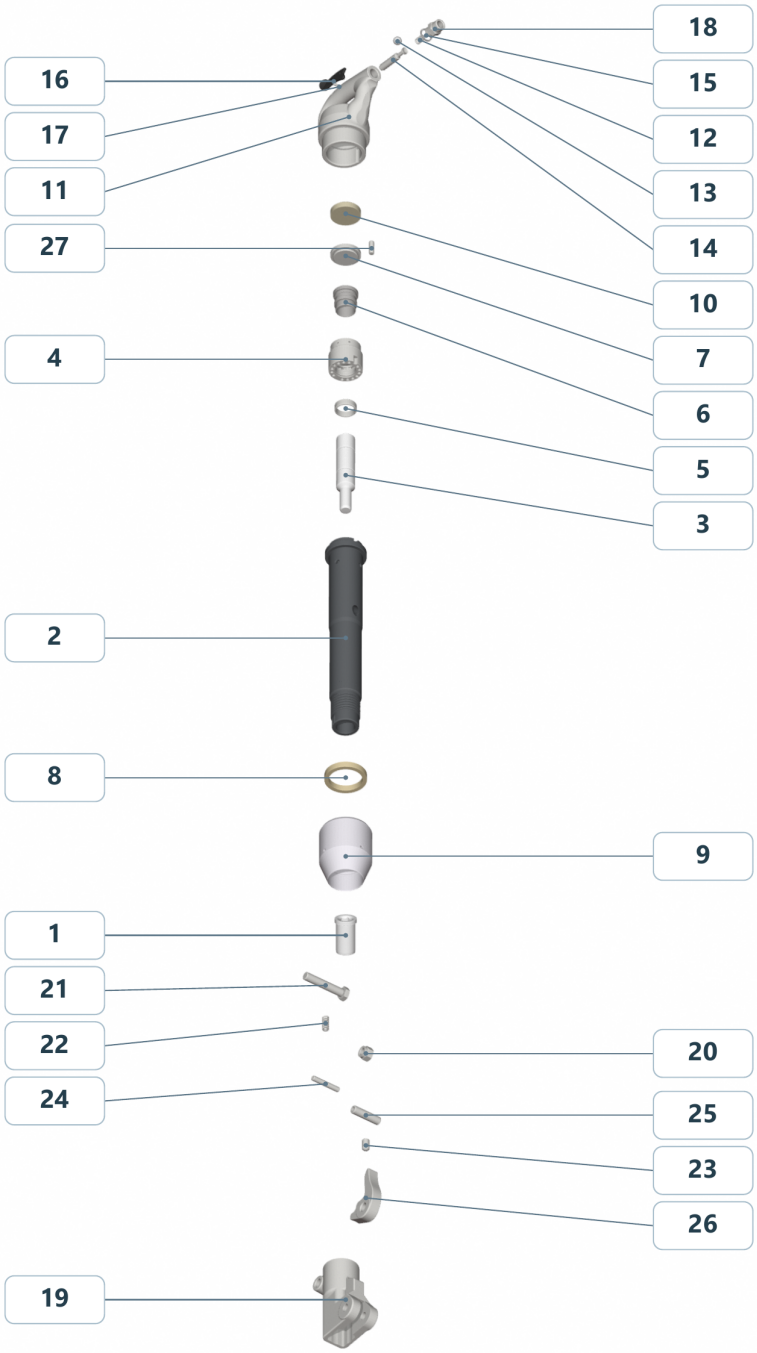

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Boîtier de distribution	052-7856
5	1	Bague de boîtier	052-7876
6	1	Tiroir tubulaire	052-7877
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Bague	307-2516
9	1	Écrou de serrage	052-2830
10	1	Tampon	307-2563
11	1	Poignée complète	052-8330
12	1	Ressort de compression	304-7535
13	1	Bille	307-2088
14	1	Soupape	052-7021
15	1	Bague d'étanchéité	313-531774
16	1	Gâchette	052-0057
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Raccord	306-0223
20	1	Écrou	308-110020
21	1	Vis	308-100105
22	1	Ressort	304-7501
23	1	Axe	052-8115
24	1	Goupille élastique	304-3653
25	1	Goupille élastique	304-3654
26	1	Levier de retenue	052-2846
27	1	Goupille	304-3635
19	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Le dessin montre la poignée actuelle 052-8330 avec gâchette 052-0057 et raccord 306-0223. Avant de commander, vérifier le type d'outil, la référence et la configuration existante.