
9 Vue éclatée FK 15.1

052-61001 · R 25 × 75

Identification schématique. Les références bleues ouvrent la boutique.

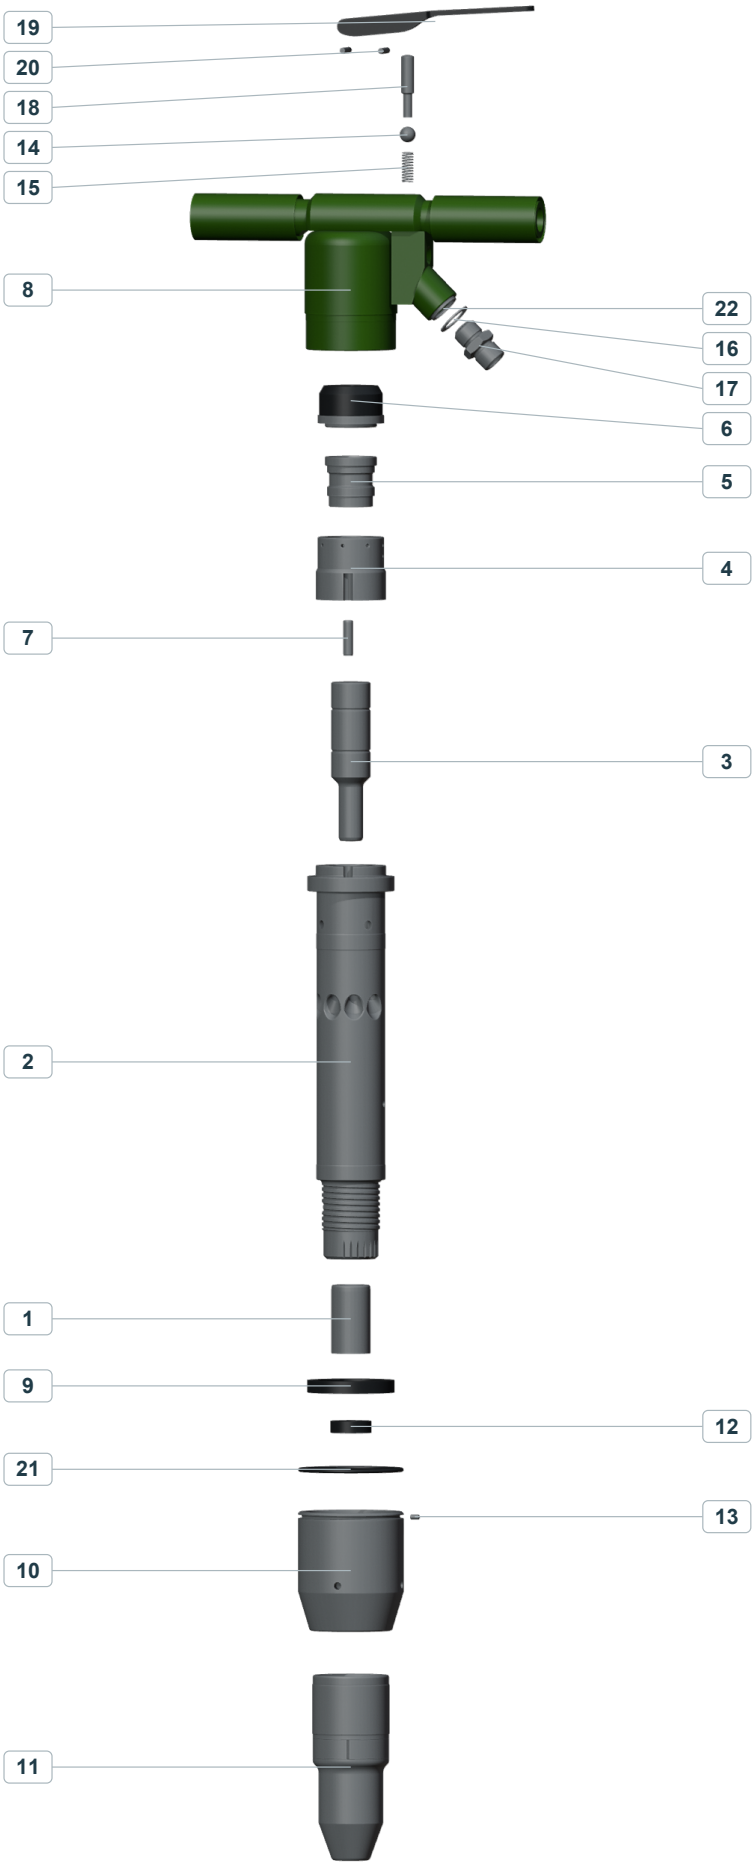

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille de burin R 25 × 75	052-7762
2	1	Cylindre	052-2700
3	1	Piston	052-1902
4	1	Boîtier de distribution	052-2703
5	1	Tiroir tubulaire	052-1904
6	1	Tampon complet	052-2707
7	1	Goupille	304-3632
8	1	Poignée complète	052-2701
9	1	Bague	307-2527
10	1	Écrou de serrage	052-2704
11	1	Capuchon fileté complet	052-1925
12	1	Bague amortisseuse	307-2043
13	1	Goupille	304-3422
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7535
16	1	Circlip	304-7165
17	1	Raccord	306-0228
18	1	Soupape	052-8322
19	1	Gâchette	052-8397
20	2	Goupille cylindrique	304-3444
21	1	Joint torique	307-2451
22	1	Bague d’étanchéité	313-531775

AVIS – Endommagement du cylindre
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Un démontage ou un remplacement incorrect peut endommager le cylindre. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.


AVIS – Endommagement du marteau
Lors du remplacement du tiroir tubulaire ou du boîtier de distribution, réutiliser le tampon peut endommager le marteau. Toujours remplacer aussi le tampon complet 052-2707.

Variantes et commande de pièces
FK 15.1 : R 25 × 75 ; capuchon fileté complet 052-1925. Poignée (8) également disponible complète (052-2701). Deux goupilles de poignée 304-3444.

9 Vue éclatée FK 15.2

052-61002 · S 22 × 82,5

Identification schématique. Les références bleues ouvrent la boutique.

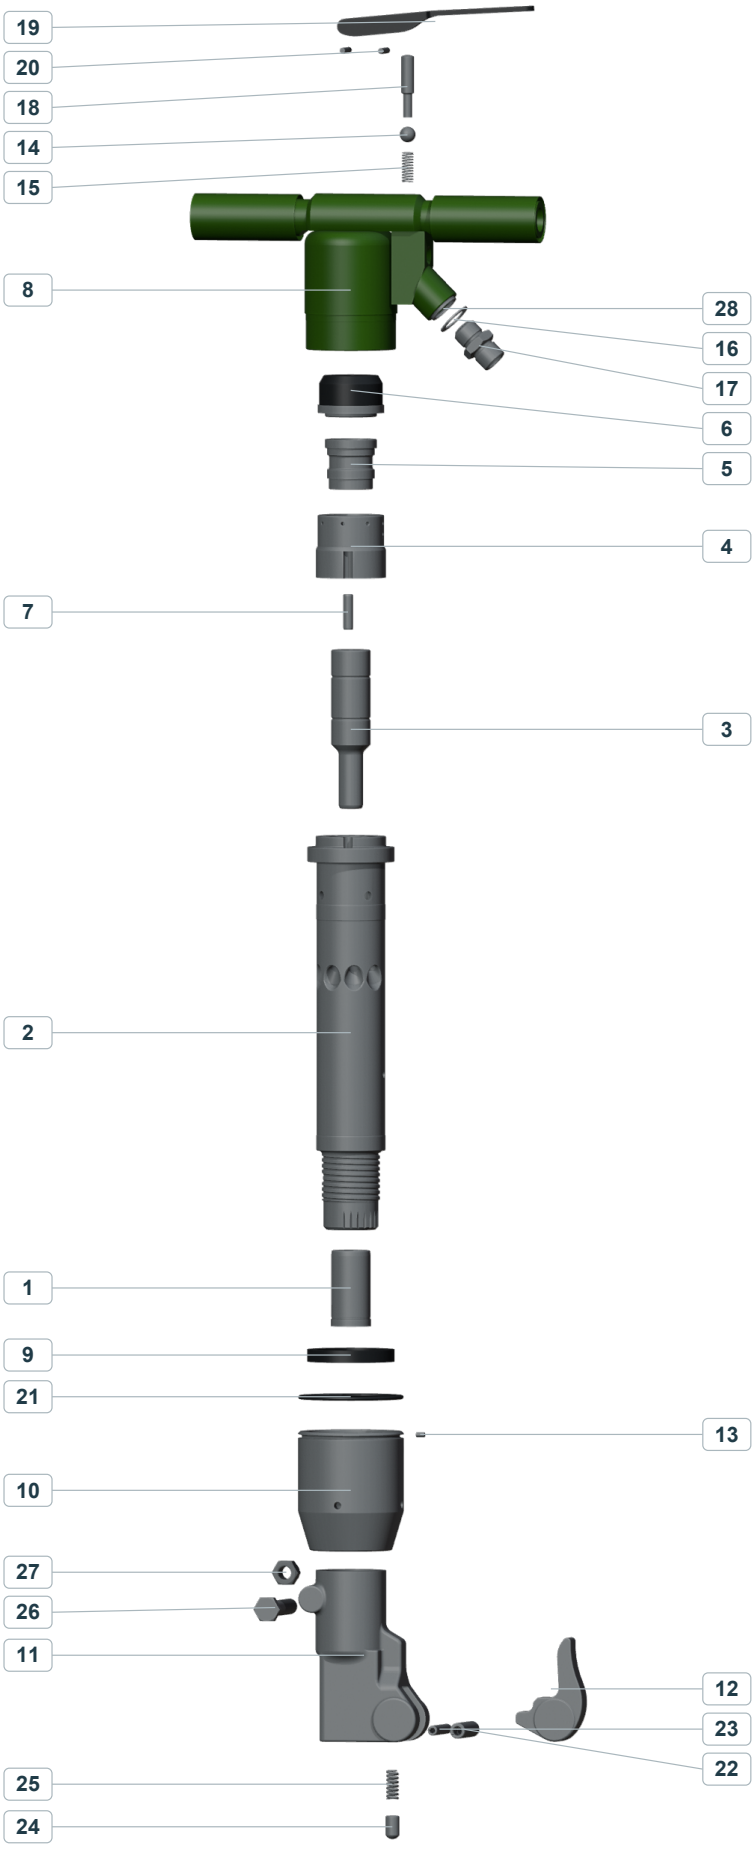

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille de burin S 22 × 82,5	052-2849
2	1	Cylindre	052-2700
3	1	Piston	052-1902
4	1	Boîtier de distribution	052-2703
5	1	Tiroir tubulaire	052-1904
6	1	Tampon complet	052-2707
7	1	Goupille	304-3632
8	1	Poignée complète	052-2701
9	1	Bague	307-2527
10	1	Écrou de serrage	052-2704
11	1	Capuchon de retenue complet	052-2520
12	1	Levier de retenue	052-2846
13	1	Goupille	304-3422
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7535
16	1	Circlip	304-7165
17	1	Raccord	306-0228
18	1	Soupape	052-8322
19	1	Gâchette	052-8397
20	2	Goupille cylindrique	304-3444
21	1	Joint torique	307-2451
22	1	Goupille élastique	304-3654
23	1	Goupille élastique	304-3653
24	1	Poussoir	052-8115
25	1	Ressort de compression	304-7501
26	1	Vis	308-100105
27	1	Écrou	308-110020
28	1	Bague d’étanchéité	313-531775

AVIS – Endommagement du cylindre
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Un démontage ou un remplacement incorrect peut endommager le cylindre. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.


AVIS – Endommagement du marteau
Lors du remplacement du tiroir tubulaire ou du boîtier de distribution, réutiliser le tampon peut endommager le marteau. Toujours remplacer aussi le tampon complet 052-2707.

Variantes et commande de pièces
FK 15.2 : S 22 × 82,5 ; douille 052-2849 ; capuchon de retenue complet 052-2520. Poignée (8) également disponible complète (052-2701). Deux goupilles de poignée 304-3444.

9 Vue éclatée FK 15.4

052-61004 · R 25 × 75

Identification schématique. Les références bleues ouvrent la boutique.

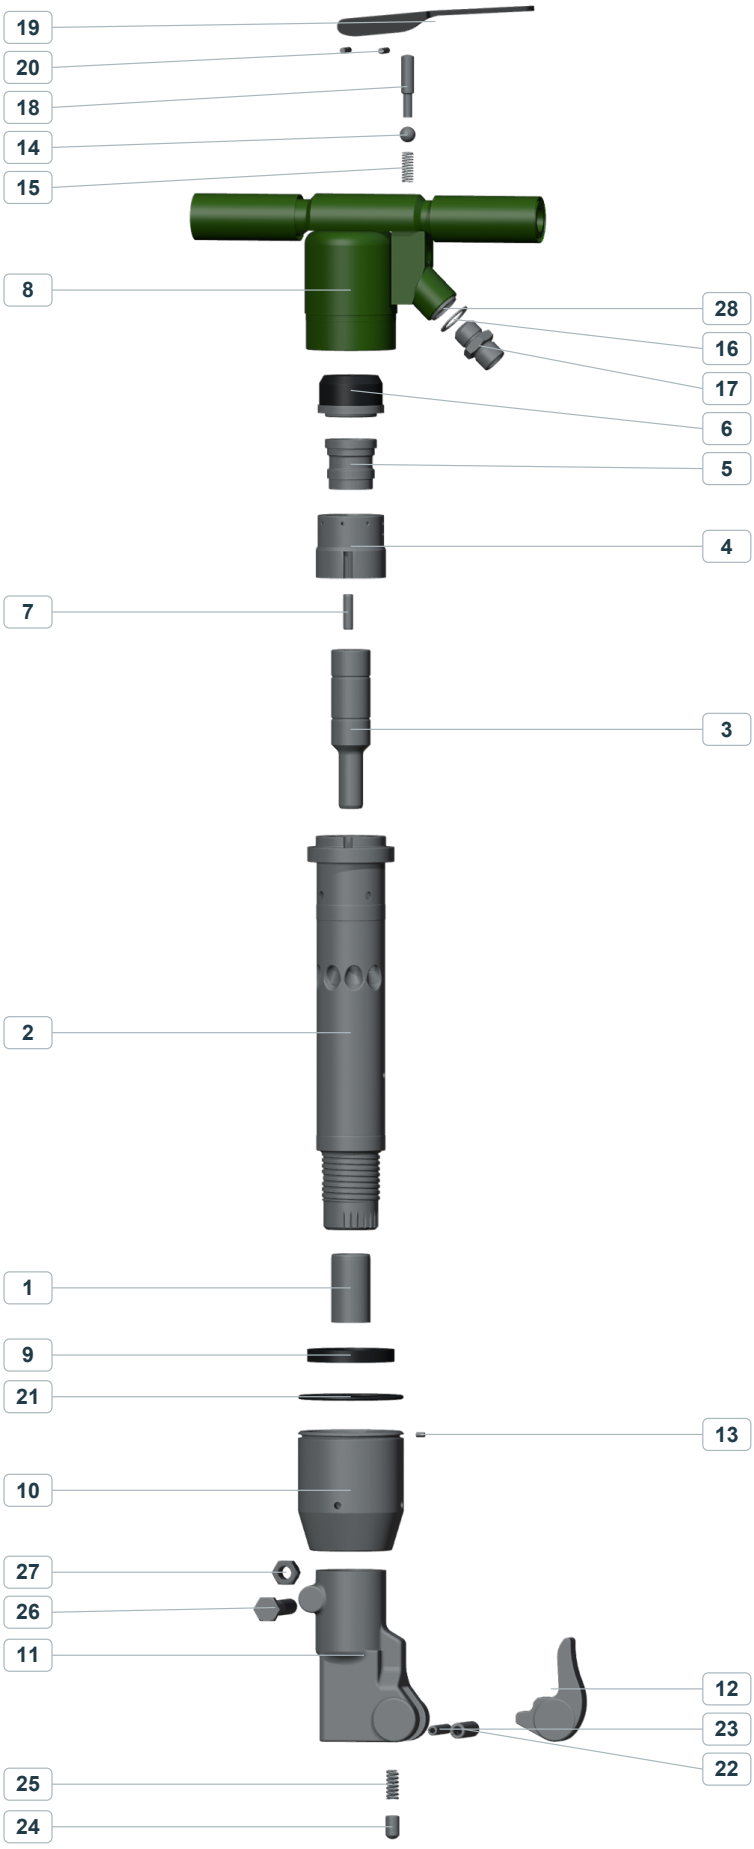

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille de burin R 25 × 75	052-7762
2	1	Cylindre	052-2700
3	1	Piston	052-1902
4	1	Boîtier de distribution	052-2703
5	1	Tiroir tubulaire	052-1904
6	1	Tampon complet	052-2707
7	1	Goupille	304-3632
8	1	Poignée complète	052-2701
9	1	Bague	307-2527
10	1	Écrou de serrage	052-2704
11	1	Capuchon de retenue complet	052-2520
12	1	Levier de retenue	052-2846
13	1	Goupille	304-3422
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7535
16	1	Circlip	304-7165
17	1	Raccord	306-0228
18	1	Soupape	052-8322
19	1	Gâchette	052-8397
20	2	Goupille cylindrique	304-3444
21	1	Joint torique	307-2451
22	1	Goupille élastique	304-3654
23	1	Goupille élastique	304-3653
24	1	Poussoir	052-8115
25	1	Ressort de compression	304-7501
26	1	Vis	308-100105
27	1	Écrou	308-110020
28	1	Bague d’étanchéité	313-531775

AVIS – Endommagement du cylindre
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Un démontage ou un remplacement incorrect peut endommager le cylindre. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Lors du remplacement du tiroir tubulaire ou du boîtier de distribution, réutiliser le tampon peut endommager le marteau. Toujours remplacer aussi le tampon complet 052-2707.

Variantes et commande de pièces
FK 15.4 : R 25 × 75 ; capuchon de retenue complet 052-2520. Poignée (8) également disponible complète (052-2701). Deux goupilles de poignée 304-3444.