
9 Explosionszeichnung FK 2008 R.41

FK 2008 R.41 · 052-640741 · S 22 x 82,5. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

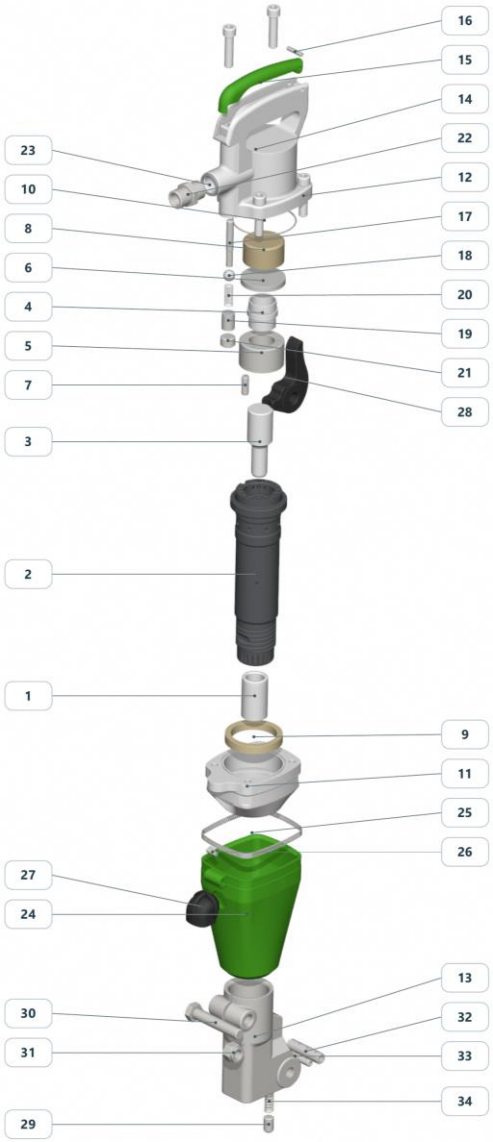

10 Ersatzteile

Pos.	Menge	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7504
2	1	Zylinder	052-7885
3	1	Kolben	052-7886
4	1	Rohrschieber	052-0294
5	1	Steuergehäuse	052-7887
6	1	Steuergehäusedeckel	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Puffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-Ring	307-2477
11	1	Spannflansch	052-2504R
12	4	Schraube	308-060450
14	1	Griff komplett	052-2550
15	1	Drücker	307-2556
16	1	Spannstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kugel	307-2088
19	1	Stopfen	052-2510
20	1	Feder	304-7535
21	1	Stopfen	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Dichtring	313-531775
24	1	Schalldämpfer	307-2569
25	1	Spannband	052-2509
26	1	Spannschloß	306-0489
27	1	Umlenkung	307-2573
28	1	Haltehebel	052-2846
29	1	Druckstift	052-8115
30	1	Schraube	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Spannstift	304-3654
33	1	Spannstift	304-3653
34	1	Druckfeder	304-7501
13	1	Haltekappe komplett	052-2507

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2564 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Griff 052-2550 mit starrer Verbindung. Teile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.