
9 Explosionszeichnung FK 2008 R.72

FK 2008 R.72 · 052-640772 · S 22 x 82,5. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

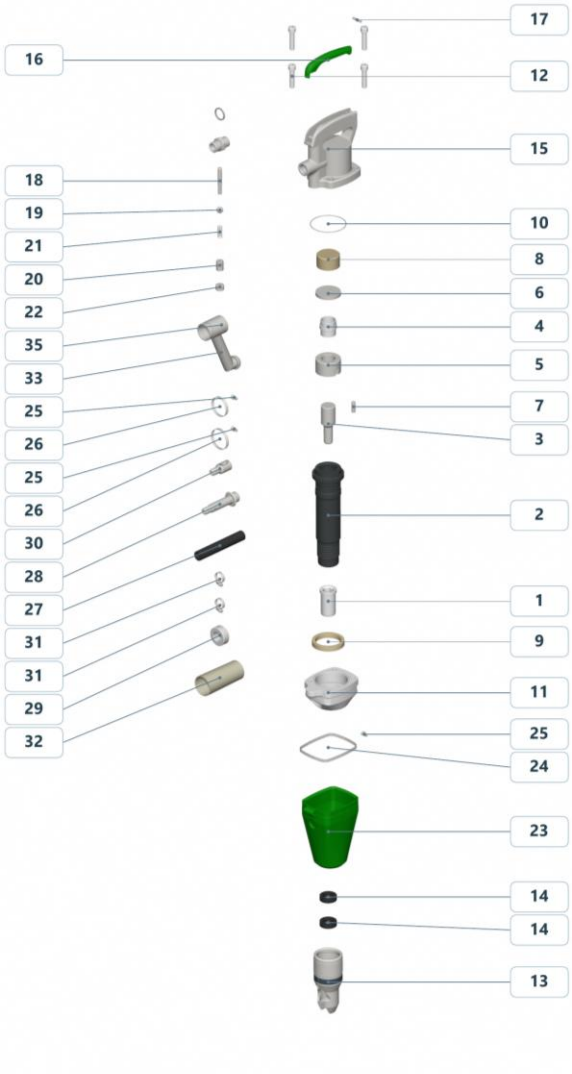

34 = Schlauch komplett: 26–32 und 2 x Spannschloss 25.
Flexible Schlauchlängen verkürzt dargestellt.

10 Ersatzteile

Pos.	Menge	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7504
2	1	Zylinder	052-7885
3	1	Kolben	052-7886
4	1	Rohrschieber	052-0294
5	1	Steuergehäuse	052-7887
6	1	Steuergehäusedeckel	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Puffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-Ring	307-2477
11	1	Spannflansch	052-2504R
12	4	Schraube	308-060450
14	2	Prellring	307-2043
15	1	Griff komplett	052-2550
16	1	Drücker	307-2556
17	1	Spannstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kugel	307-2088
20	1	Stopfen	052-2510
21	1	Feder	304-7535
22	1	Gewindestopfen	318-0206 21 00
23	1	Schalldämpfer	307-2569
24	1	Spannband	052-2509
25	3	Spannschloß	306-0489
26	2	Spannband	052-2513
27	2 m	Schlauch 13 x 5 mm	307-1502
28	1	Anschlußstück	306-0380
29	1	Schlauchring	052-7809
30	1	Anschlussstück	052-7839
31	2	Schlauchklemme	306-0413
32	1	Gewebeschlauch	052-7889
33	1	Anschlussrohr komplett	052-2511
34	1	Schlauch komplett	052-0296
35	1	Kupferring	307-1480
13	1	Schraubkappe komplett	052-7880

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2564 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Schlauchbaugruppe 052-0296 (34): Positionen 26–32 und zwei Spannschlösser (25); insgesamt drei Spannschlösser am Hammer. Schlauch 307-1502: 2 m.