9 Vue éclatée FK 2008 R.10

FK 2008 R.10 · 052-640710 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	2	Bague amortisseuse	307-2043
15	1	Poignée complète	052-2550
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
13	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.11

FK 2008 R.11 · 052-640711 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

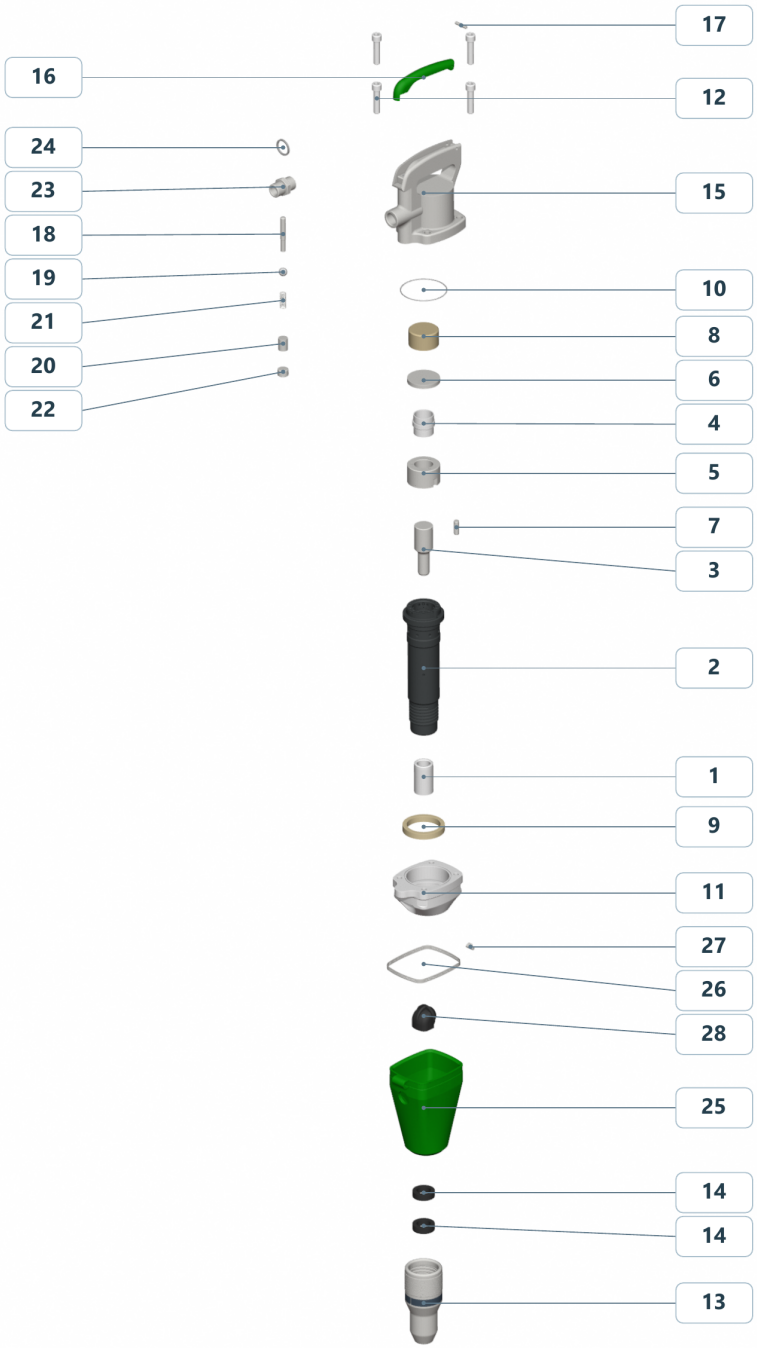

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	2	Bague amortisseuse	307-2043
15	1	Poignée complète	052-2550
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Silencieux	307-2569
26	1	Bande de serrage	052-2509
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Déflecteur	307-2573
13	1	Capuchon vissé complet	052-7878

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.12

FK 2008 R.12 · 052-640712 · R 25 x 75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



34 = flexible complet : 26–32 et 2 × fermeture de serrage 25.
Longueurs des flexibles représentées raccourcies.

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	2	Bague amortisseuse	307-2043
15	1	Poignée complète	052-2550
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon fileté	318-0206 21 00
23	1	Silencieux	307-2569
24	1	Bande de serrage	052-2509
25	3	Fermeture de serrage	306-0489
26	2	Bande de serrage	052-2513
27	2 m	Flexible 13 × 5 mm	307-1502
28	1	Raccord	306-0380
29	1	Bague de flexible	052-7809
30	1	Raccord	052-7839
31	2	Collier de flexible	306-0413
32	1	Gaine textile	052-7889
33	1	Tube de raccordement complet	052-2511
34	1	Flexible complet	052-0296
35	1	Bague en cuivre	307-1480
13	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Flexible complet 052-0296 (34) : repères 26–32 et deux fermetures de serrage (25) ; trois fermetures au total sur le marteau. Flexible 307-1502 : 2 m.

9 Vue éclatée FK 2008 R.30

FK 2008 R.30 · 052-640730 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

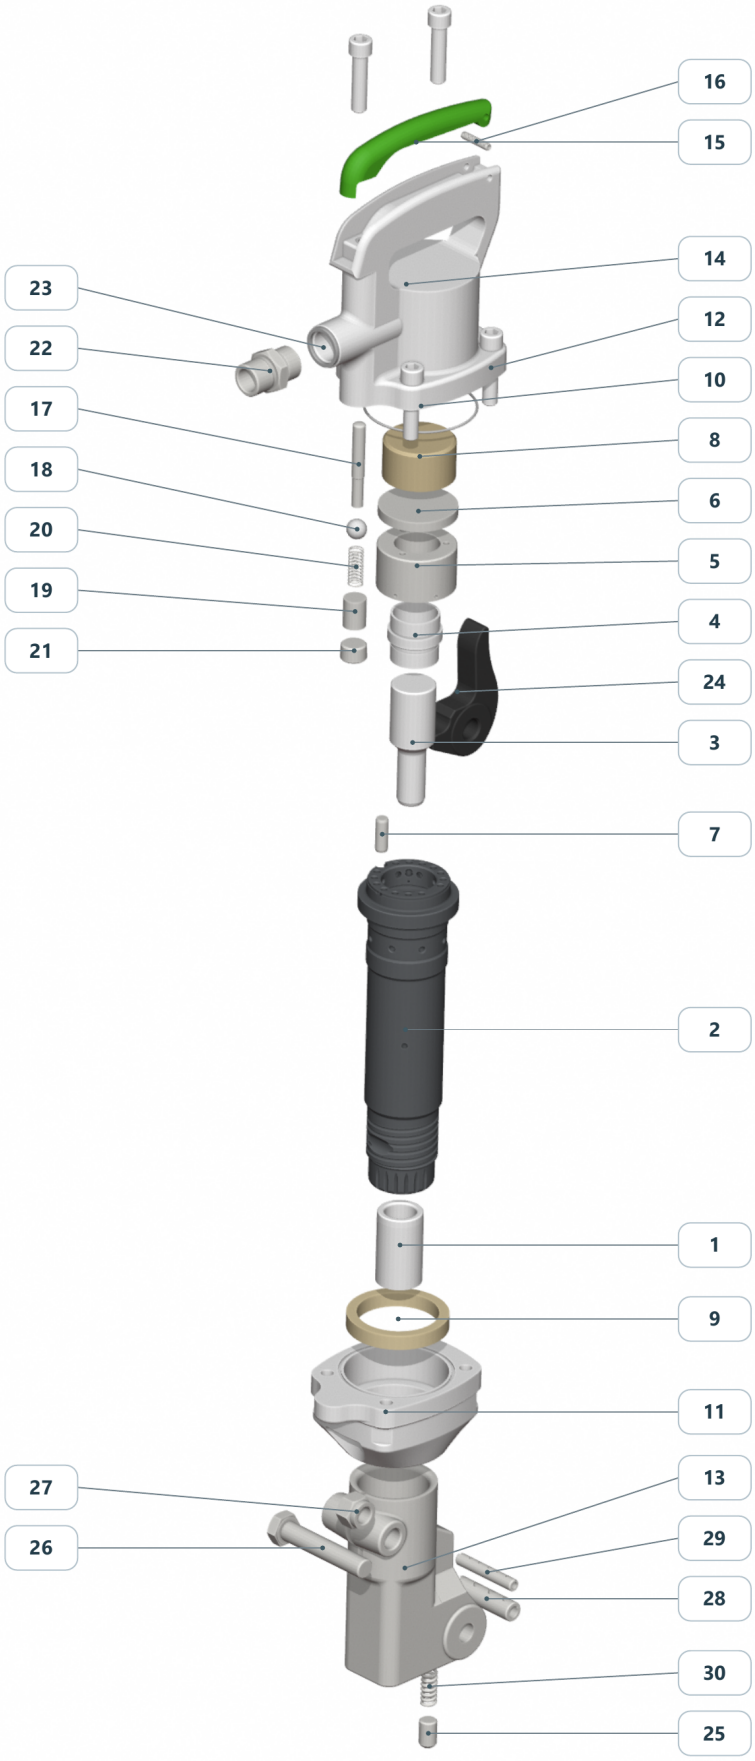

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2550
15	1	Gâchette	307-2556
16	1	Goupille élastique	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bouchon	052-2510
20	1	Ressort	304-7535
21	1	Bouchon fileté	318-0206 21 00
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
24	1	Levier de retenue	052-2846
25	1	Poussoir	052-8115
26	1	Vis	308-100105
27	1	Écrou	308-110020
28	1	Goupille élastique	304-3654
29	1	Goupille élastique	304-3653
30	1	Ressort	304-7501
13	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.31

FK 2008 R.31 · 052-640731 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

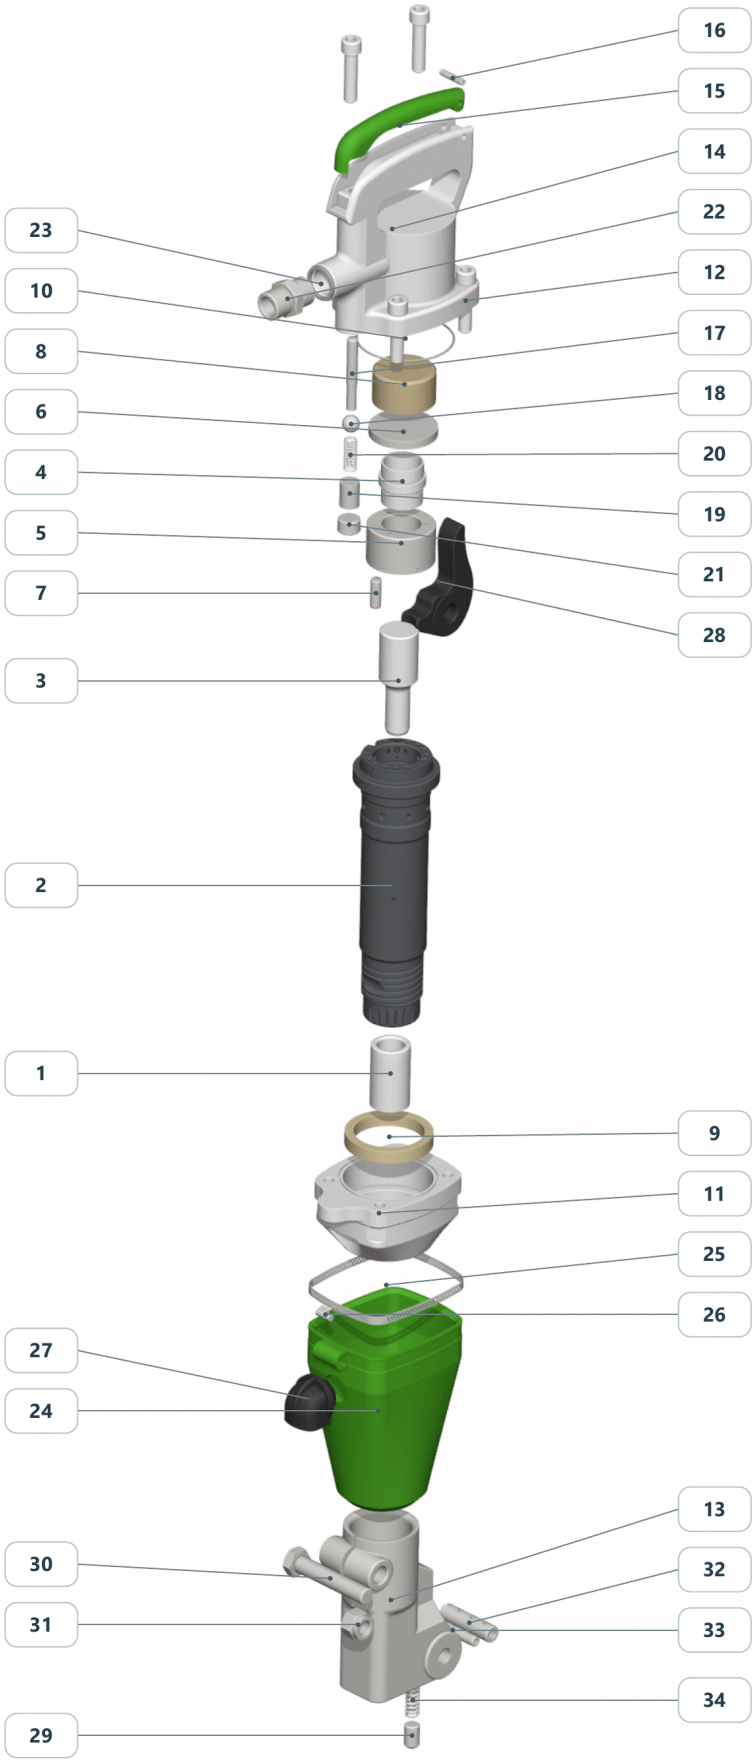

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2550
15	1	Gâchette	307-2556
16	1	Goupille élastique	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bouchon	052-2510
20	1	Ressort	304-7535
21	1	Bouchon	318-0206 21 00
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
24	1	Silencieux	307-2569
25	1	Bande de serrage	052-2509
26	1	Fermeture de serrage	306-0489
27	1	Déflecteur	307-2573
28	1	Levier de retenue	052-2846
29	1	Poussoir	052-8115
30	1	Vis	308-100105
31	1	Écrou	308-110020
32	1	Goupille élastique	304-3654
33	1	Goupille élastique	304-3653
34	1	Ressort de compression	304-7501
13	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.40

FK 2008 R.40 · 052-640740 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

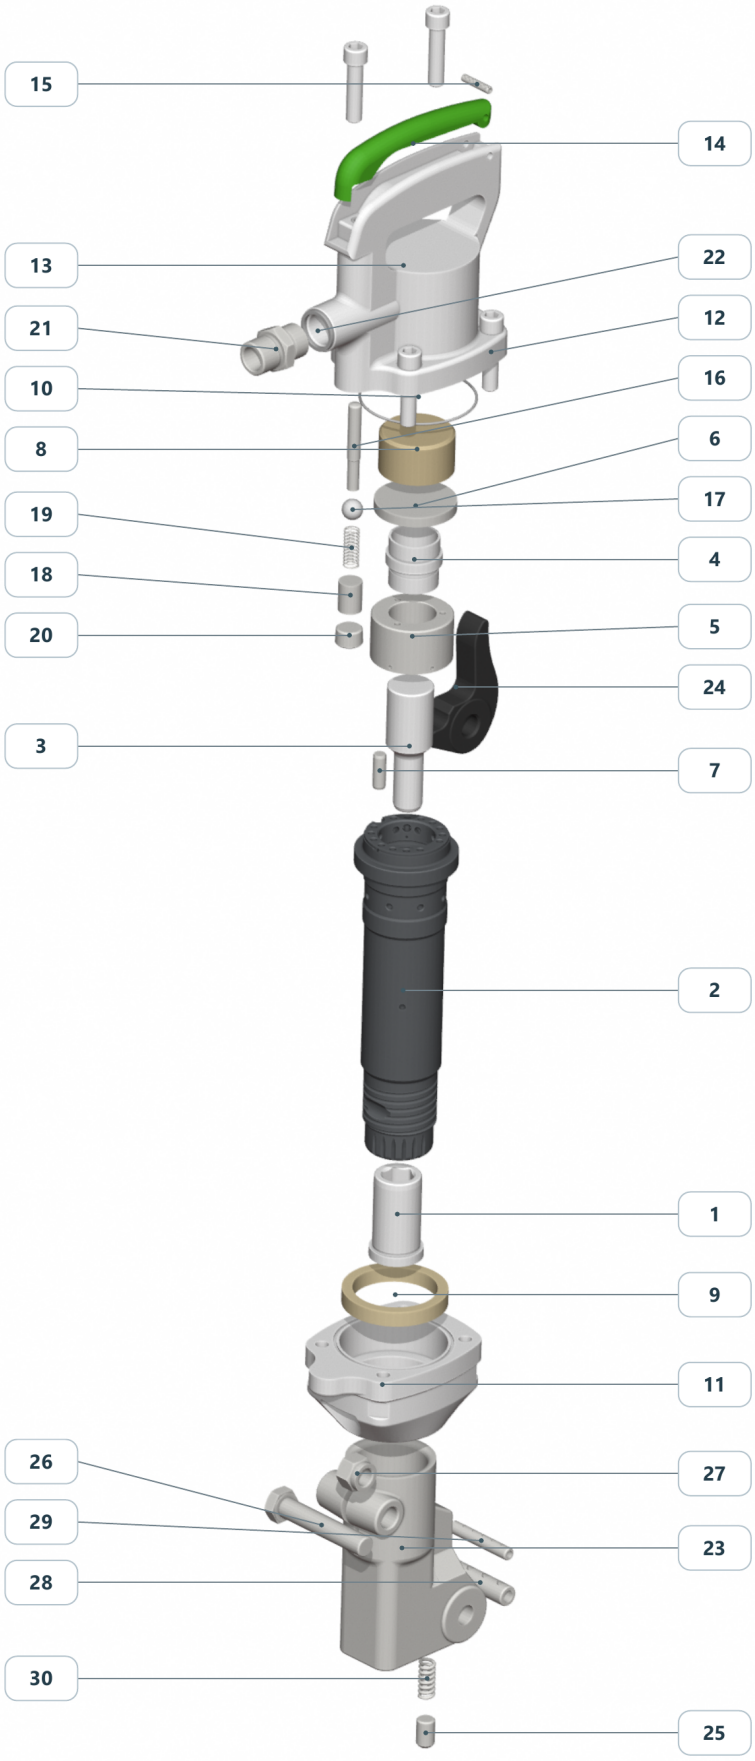

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
13	1	Poignée complète	052-2550
14	1	Gâchette	307-2556
15	1	Goupille élastique	304-3532
16	1	Soupape	052-7532
17	1	Bille	307-2088
18	1	Bouchon	052-2510
19	1	Ressort	304-7535
20	1	Bouchon	318-0206 21 00
21	1	Raccord	306-0228
22	1	Bague d'étanchéité	313-531775
24	1	Levier de retenue	052-2846
25	1	Poussoir	052-8115
26	1	Vis	308-100105
27	1	Écrou	308-110020
28	1	Goupille élastique	304-3654
29	1	Goupille élastique	304-3653
30	1	Ressort	304-7501
23	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.41

FK 2008 R.41 · 052-640741 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

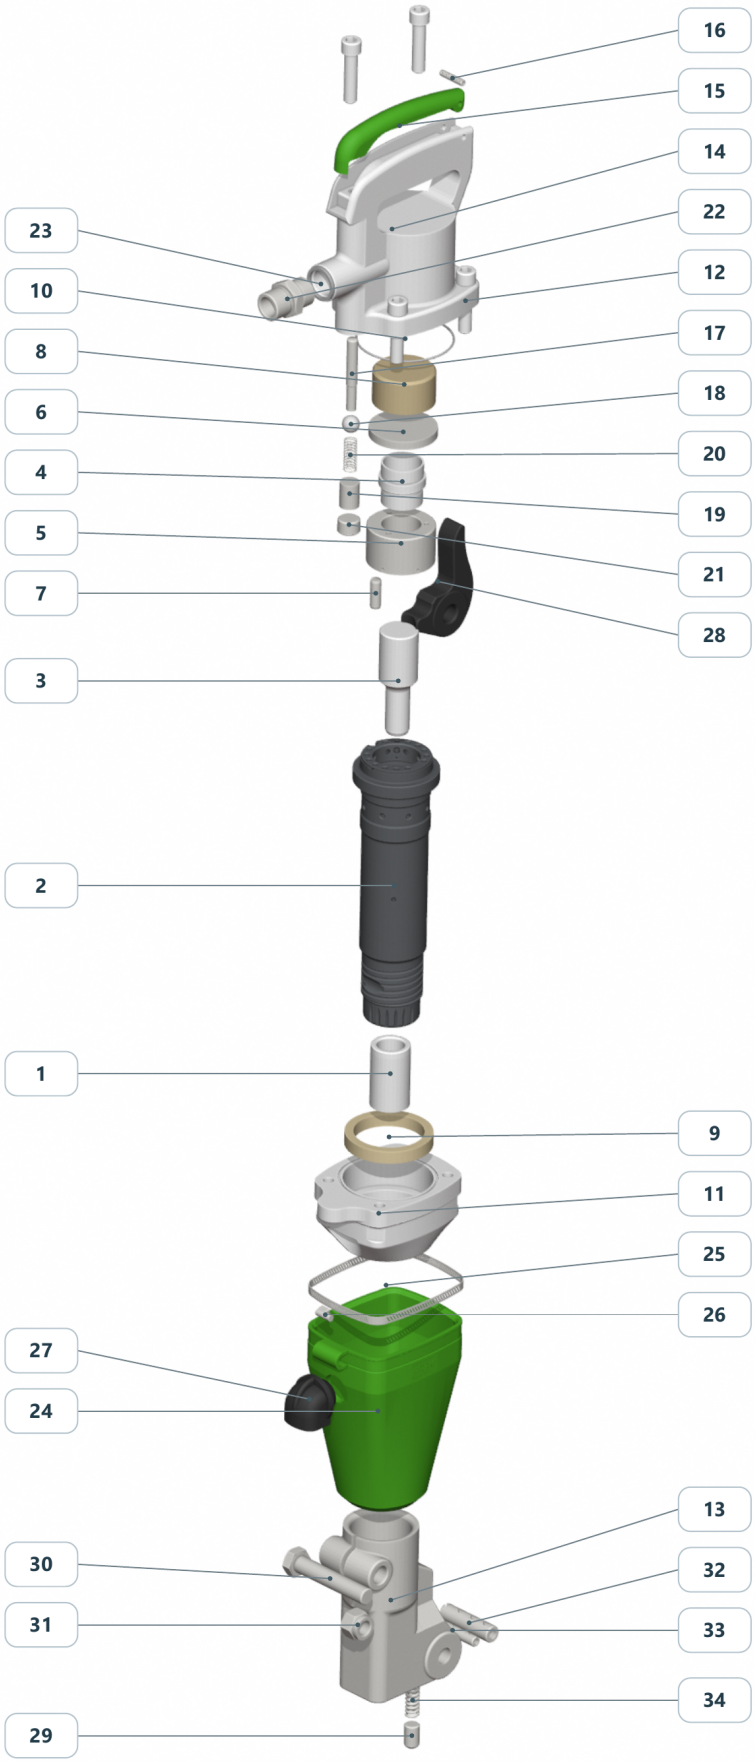

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2550
15	1	Gâchette	307-2556
16	1	Goupille élastique	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bouchon	052-2510
20	1	Ressort	304-7535
21	1	Bouchon	318-0206 21 00
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
24	1	Silencieux	307-2569
25	1	Bande de serrage	052-2509
26	1	Fermeture de serrage	306-0489
27	1	Déflecteur	307-2573
28	1	Levier de retenue	052-2846
29	1	Poussoir	052-8115
30	1	Vis	308-100105
31	1	Écrou	308-110020
32	1	Goupille élastique	304-3654
33	1	Goupille élastique	304-3653
34	1	Ressort de compression	304-7501
13	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.70

FK 2008 R.70 · 052-640770 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

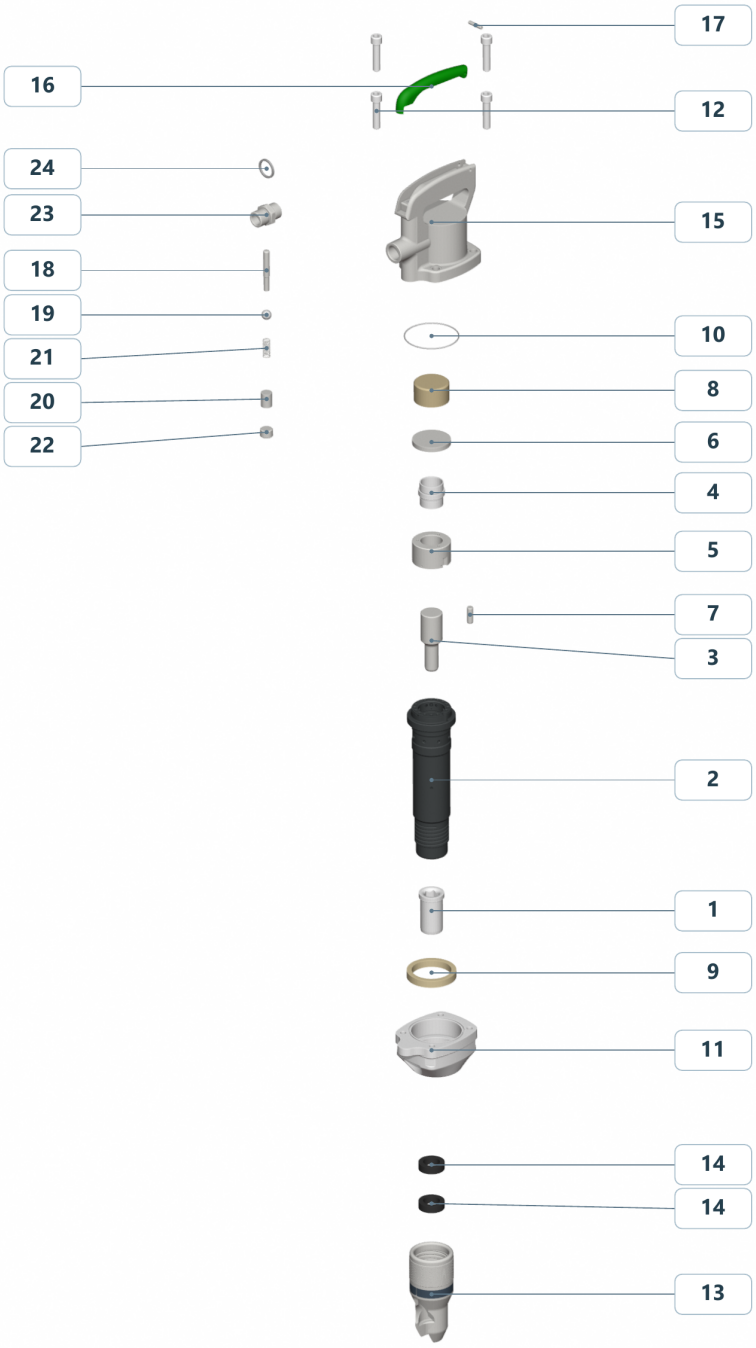

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	2	Bague amortisseuse	307-2043
15	1	Poignée complète	052-2550
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
13	1	Capuchon vissé complet	052-7880


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.71

FK 2008 R.71 · 052-640771 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

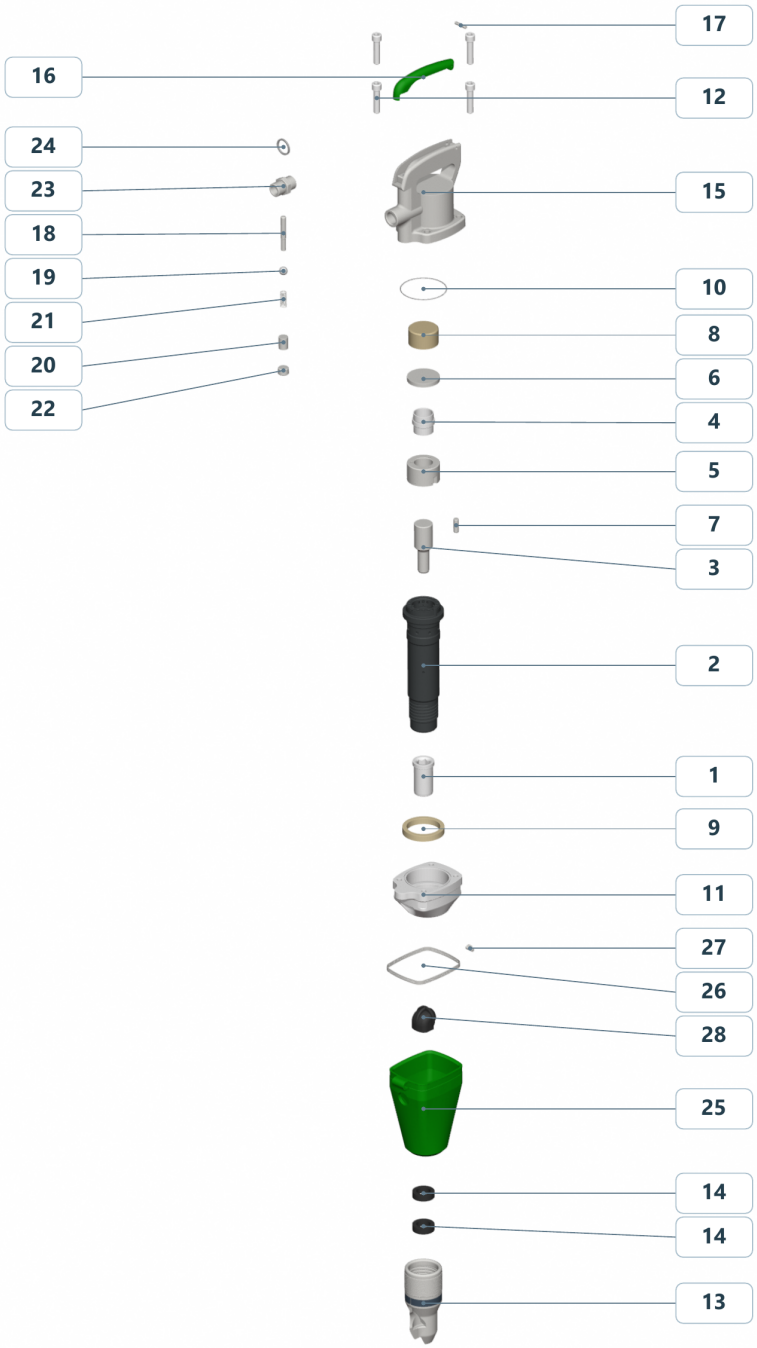

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	2	Bague amortisseuse	307-2043
15	1	Poignée complète	052-2550
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Silencieux	307-2569
26	1	Bande de serrage	052-2509
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Déflecteur	307-2573
13	1	Capuchon vissé complet	052-7880


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Poignée 052-2550 avec liaison rigide. Commander les pièces d'après la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2008 R.72

FK 2008 R.72 · 052-640772 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

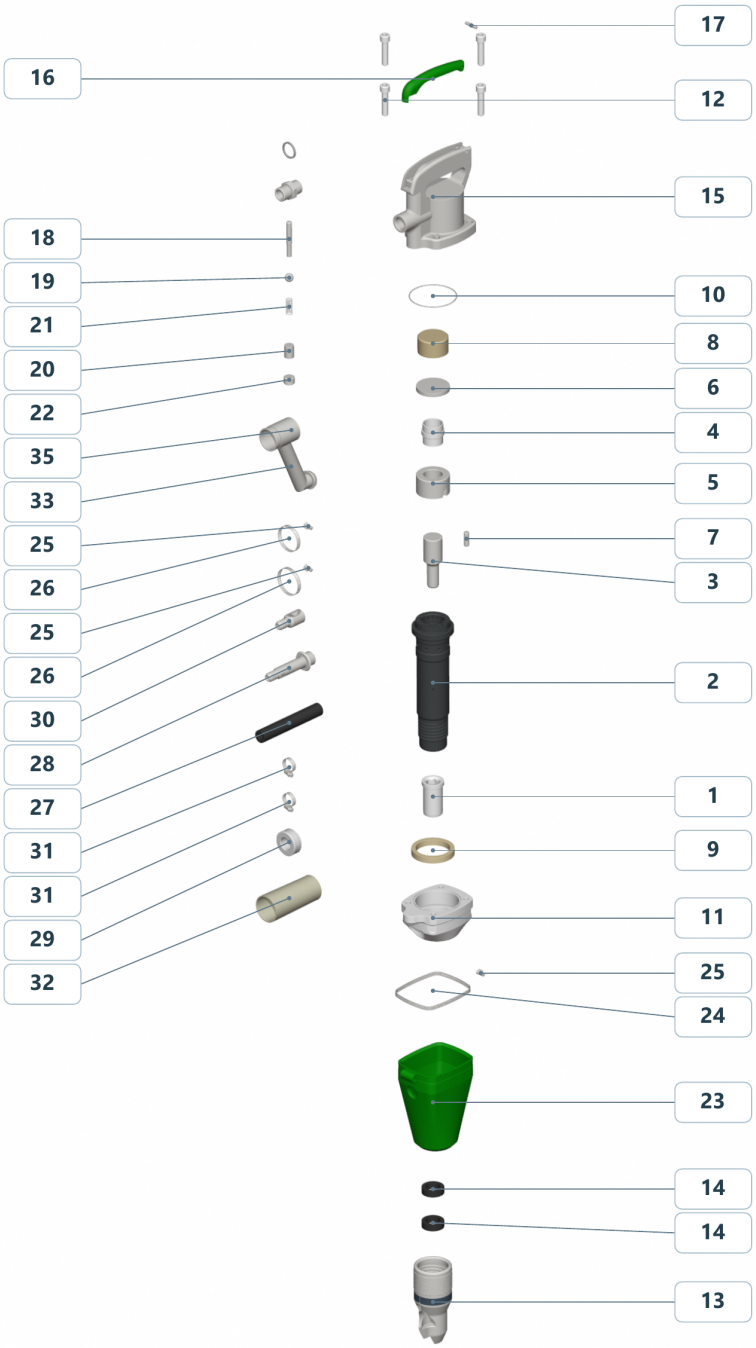

34 = flexible complet : 26–32 et 2 × fermeture de serrage 25.
Longueurs des flexibles représentées raccourcies.

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7888
7	1	Goupille	304-3635
8	1	Tampon	307-2564
9	1	Bague	307-2516
10	1	Joint torique	307-2477
11	1	Bride de serrage	052-2504R
12	4	Vis	308-060450
14	2	Bague amortisseuse	307-2043
15	1	Poignée complète	052-2550
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon fileté	318-0206 21 00
23	1	Silencieux	307-2569
24	1	Bande de serrage	052-2509
25	3	Fermeture de serrage	306-0489
26	2	Bande de serrage	052-2513
27	2 m	Flexible 13 × 5 mm	307-1502
28	1	Raccord	306-0380
29	1	Bague de flexible	052-7809
30	1	Raccord	052-7839
31	2	Collier de flexible	306-0413
32	1	Gaine textile	052-7889
33	1	Tube de raccordement complet	052-2511
34	1	Flexible complet	052-0296
35	1	Bague en cuivre	307-1480
13	1	Capuchon vissé complet	052-7880

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Flexible complet 052-0296 (34) : repères 26–32 et deux fermetures de serrage (25) ; trois fermetures au total sur le marteau. Flexible 307-1502 : 2 m.