9 Vue éclatée FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
26	1	Silencieux	307-2569
27	1	Bande de serrage	052-2509
28	1	Fermeture de serrage	306-0489
29	1	Déflecteur	307-2573
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

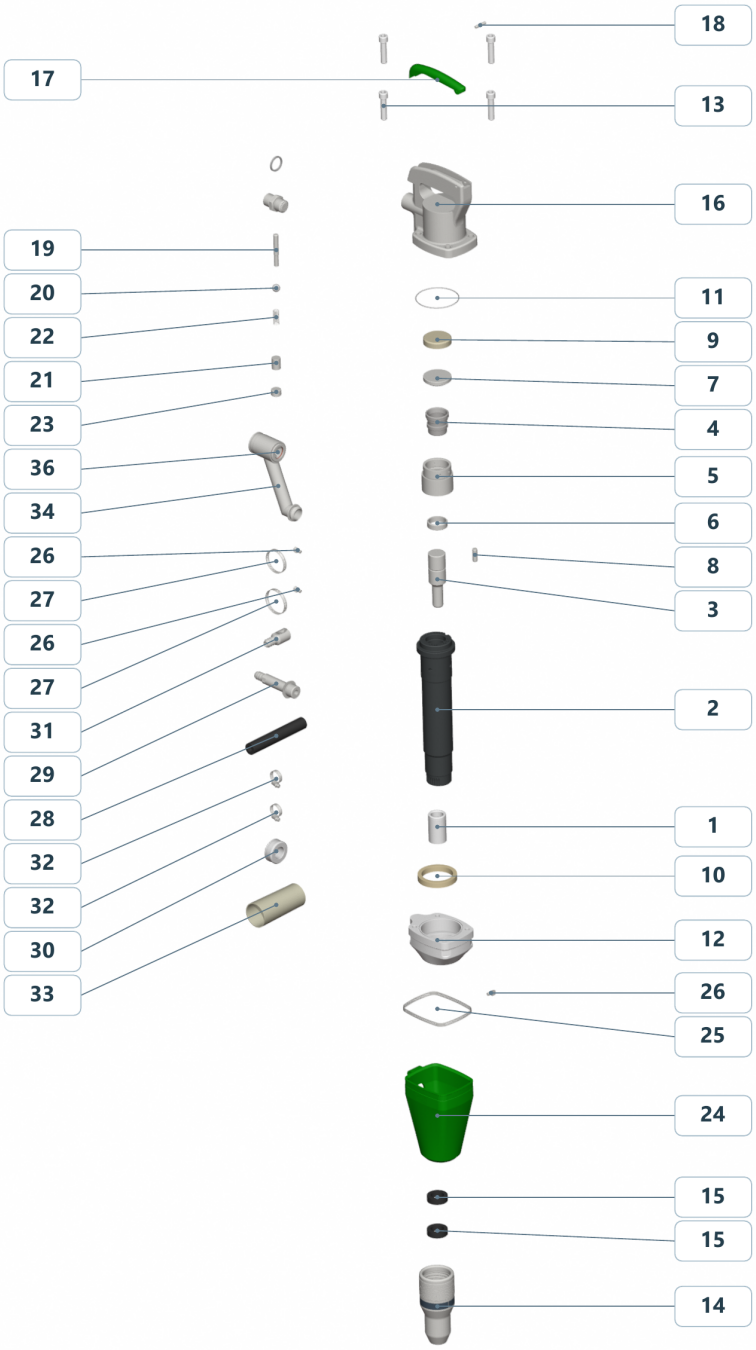

35 = flexible complet : 27–33 et 2 × fermeture de serrage 26.
Longueurs des flexibles représentées raccourcies.

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon fileté	318-0206 21 00
24	1	Silencieux	307-2569
25	1	Bande de serrage	052-2509
26	3	Fermeture de serrage	306-0489
27	2	Bande de serrage	052-2513
28	2 m	Flexible 13 × 5 mm	307-1502
29	1	Raccord	306-0380
30	1	Bague de flexible	052-7809
31	1	Raccord	052-7839
32	2	Collier de flexible	306-0413
33	1	Gaine textile	052-7889
34	1	Tube de raccordement complet	052-2511
35	1	Flexible complet	052-0296
36	1	Bague en cuivre	307-1480
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Flexible complet 052-0296 : le flexible 307-1502 mesure 2 m.

9 Vue éclatée FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

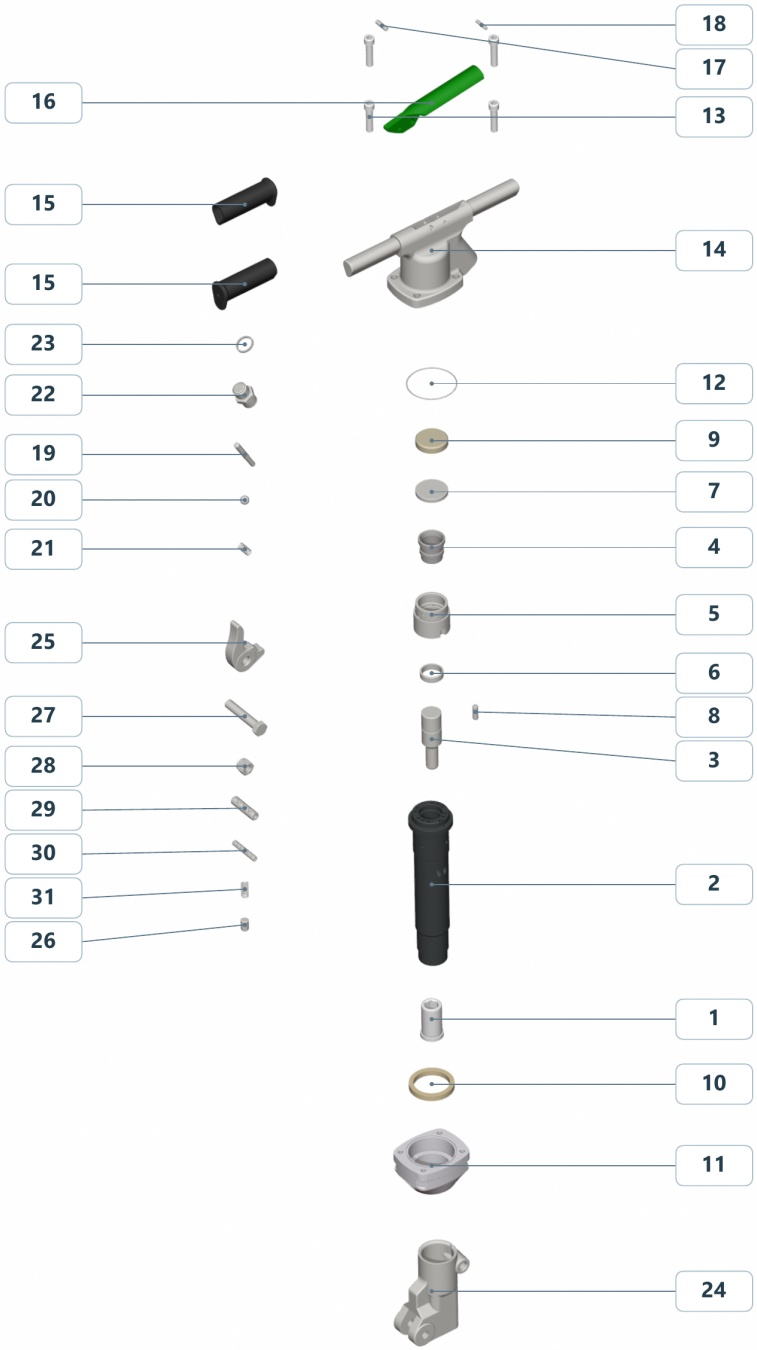

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Bride	052-2503
12	1	Joint torique	307-2477
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
15	2	Protection de poignée	307-2568
16	1	Gâchette	307-2571
17	1	Goupille élastique	304-3544
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Ressort	304-7046
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille	304-3654
30	1	Goupille	304-3653
31	1	Ressort	304-7501
24	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Bride de serrage	052-2503
12	1	Joint torique	307-2477
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
15	1	Gâchette	307-2571
16	1	Goupille élastique	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bague d'étanchéité	313-531775
20	1	Ressort	304-7046
21	1	Raccord	306-0228
22	1	Goupille élastique	304-3544
23	2	Protection de poignée	307-2568
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Goupille élastique	304-3654
27	1	Goupille élastique	304-3653
28	1	Axe	052-8115
29	1	Ressort	304-7501
30	1	Vis	308-100105
31	1	Écrou	308-110020
32	1	Silencieux	307-2569
33	1	Bande de serrage	052-2509
34	1	Fermeture de serrage	306-0489
35	1	Déflecteur	307-2573
24	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

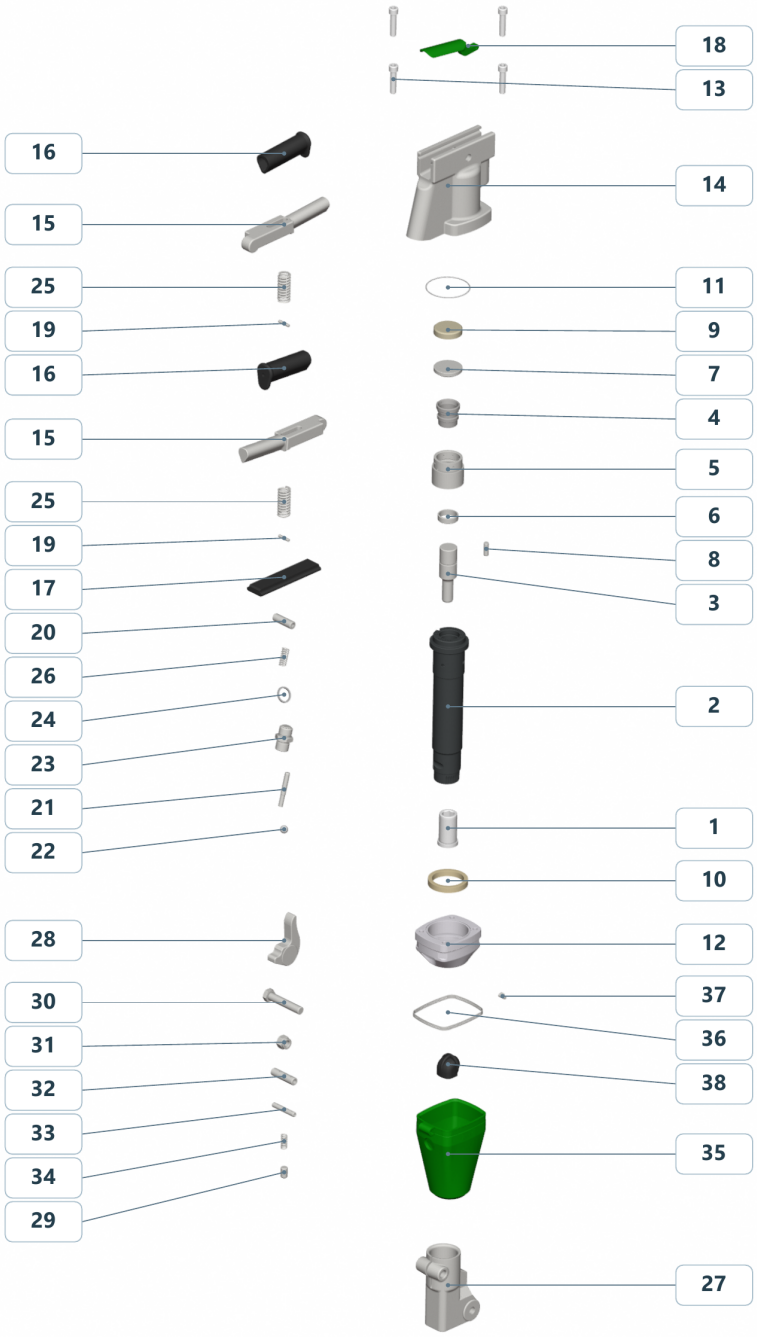

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2555
15	2	Élément de poignée	052-2557
16	2	Protection de poignée	307-2568
17	1	Couvercle	307-2574
18	1	Gâchette	052-2558
19	2	Goupille	304-3444
20	1	Goupille élastique	304-3650
21	1	Soupape	052-7532
22	1	Bille	307-2088
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	2	Ressort	304-7540
26	1	Ressort	304-7541
28	1	Levier de retenue	052-2846
29	1	Axe	052-8115
30	1	Vis	308-100105
31	1	Écrou	308-110020
32	1	Goupille élastique	304-3654
33	1	Goupille élastique	304-3653
34	1	Ressort	304-7501
35	1	Silencieux	307-2569
36	1	Bande de serrage	052-2509
37	1	Fermeture de serrage	306-0489
38	1	Déflecteur	307-2573
27	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

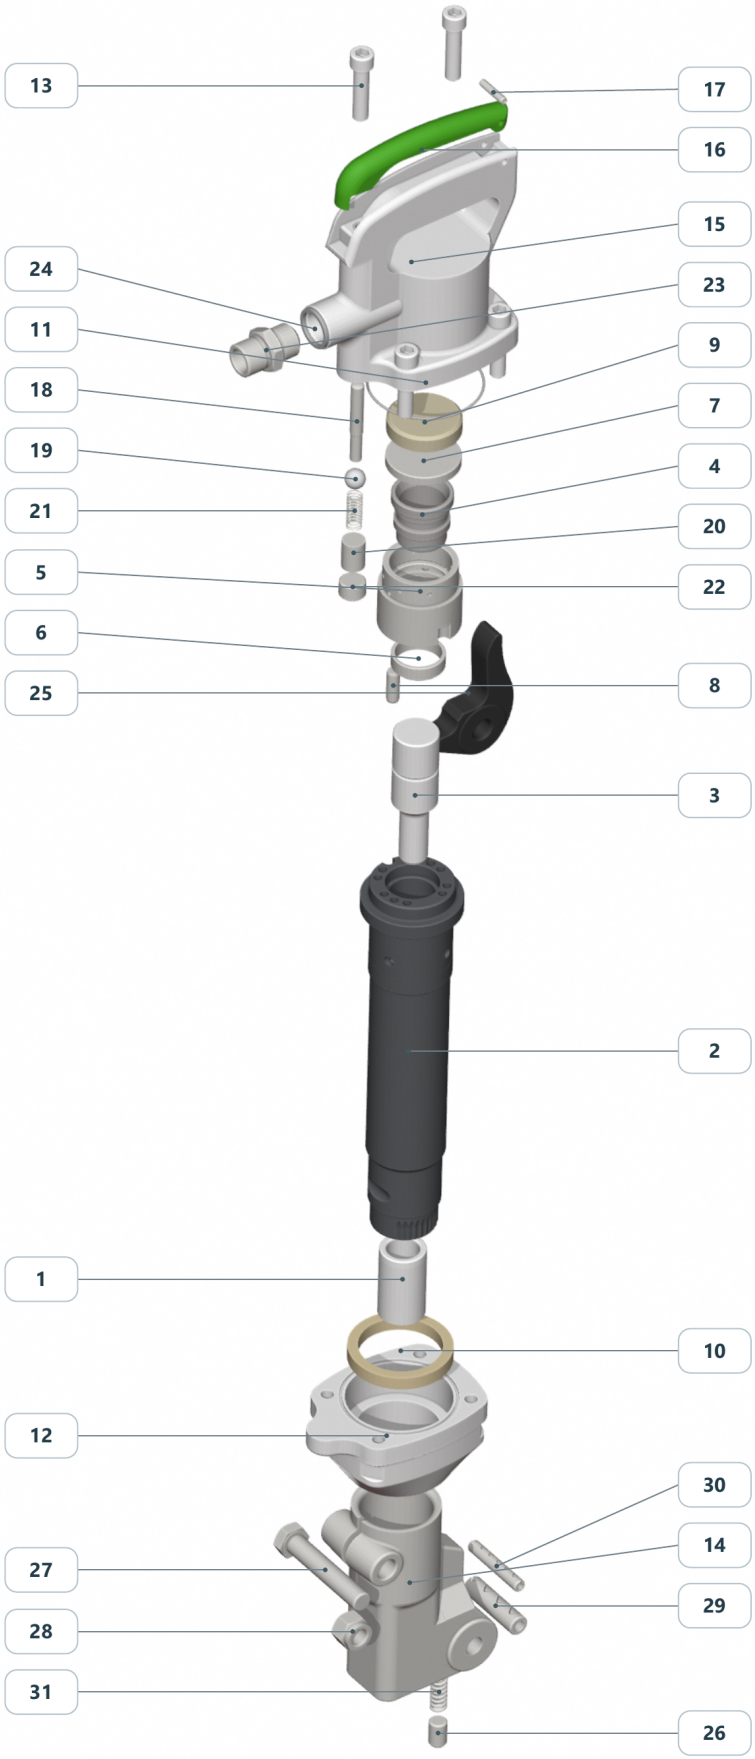

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille élastique	304-3654
30	1	Goupille élastique	304-3653
31	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

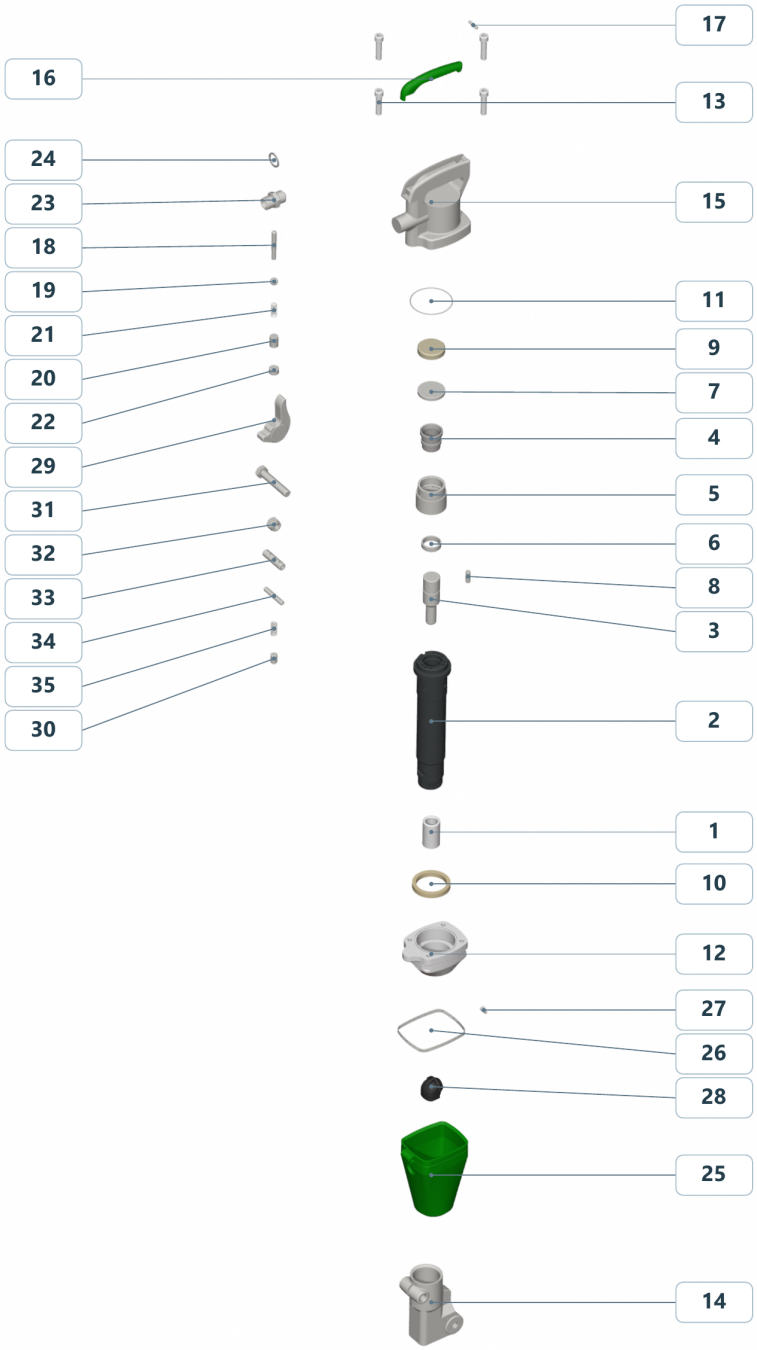

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Silencieux	307-2569
26	1	Bande de serrage	052-2509
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Déflecteur	307-2573
29	1	Levier de retenue	052-2846
30	1	Axe	052-8115
31	1	Vis	308-100105
32	1	Écrou	308-110020
33	1	Goupille élastique	304-3654
34	1	Goupille élastique	304-3653
35	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

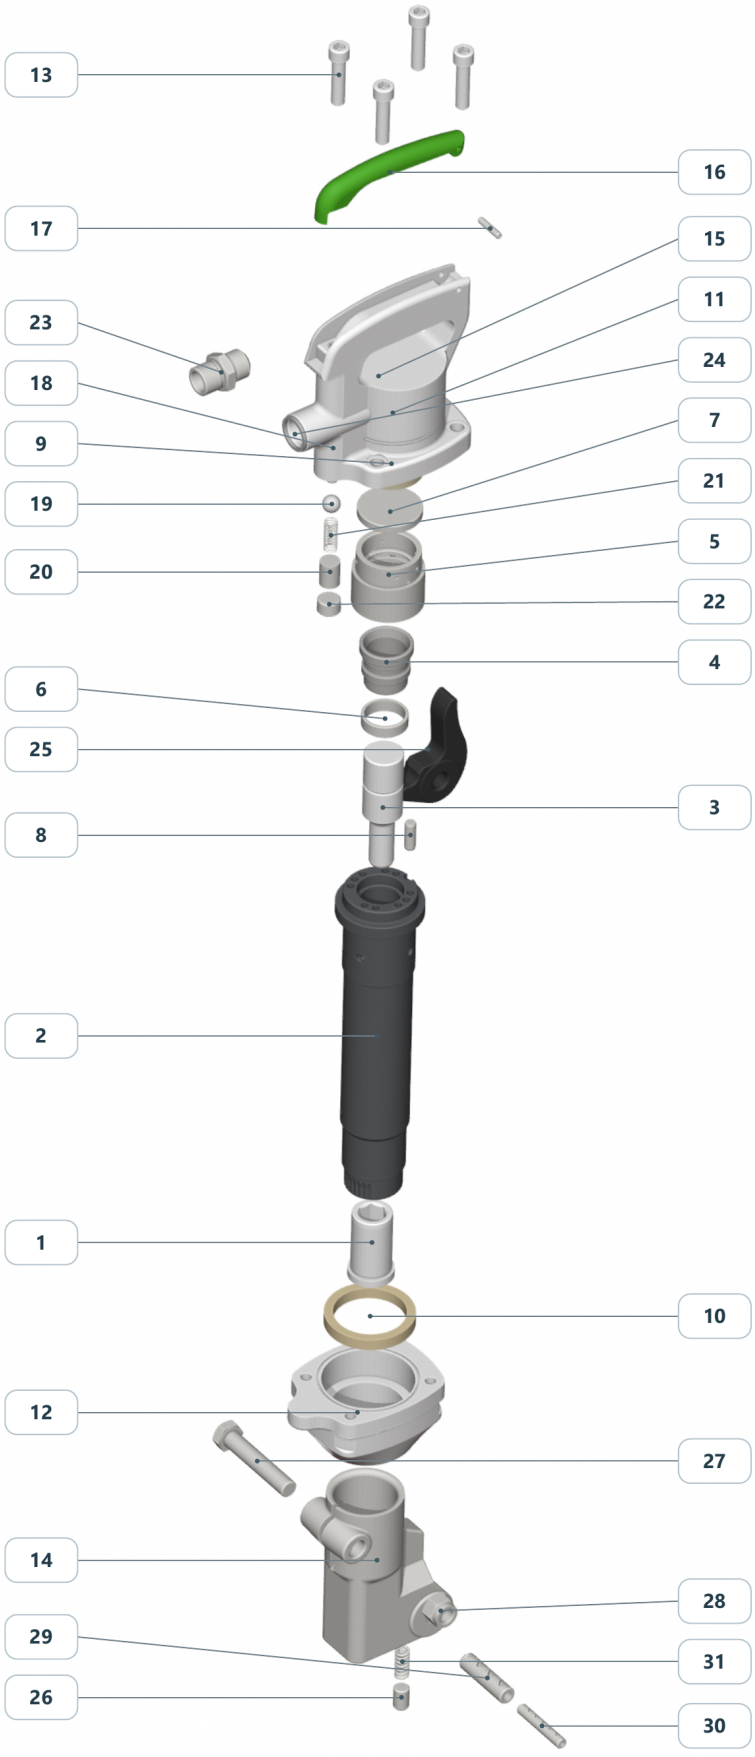

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille élastique	304-3654
30	1	Goupille élastique	304-3653
31	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

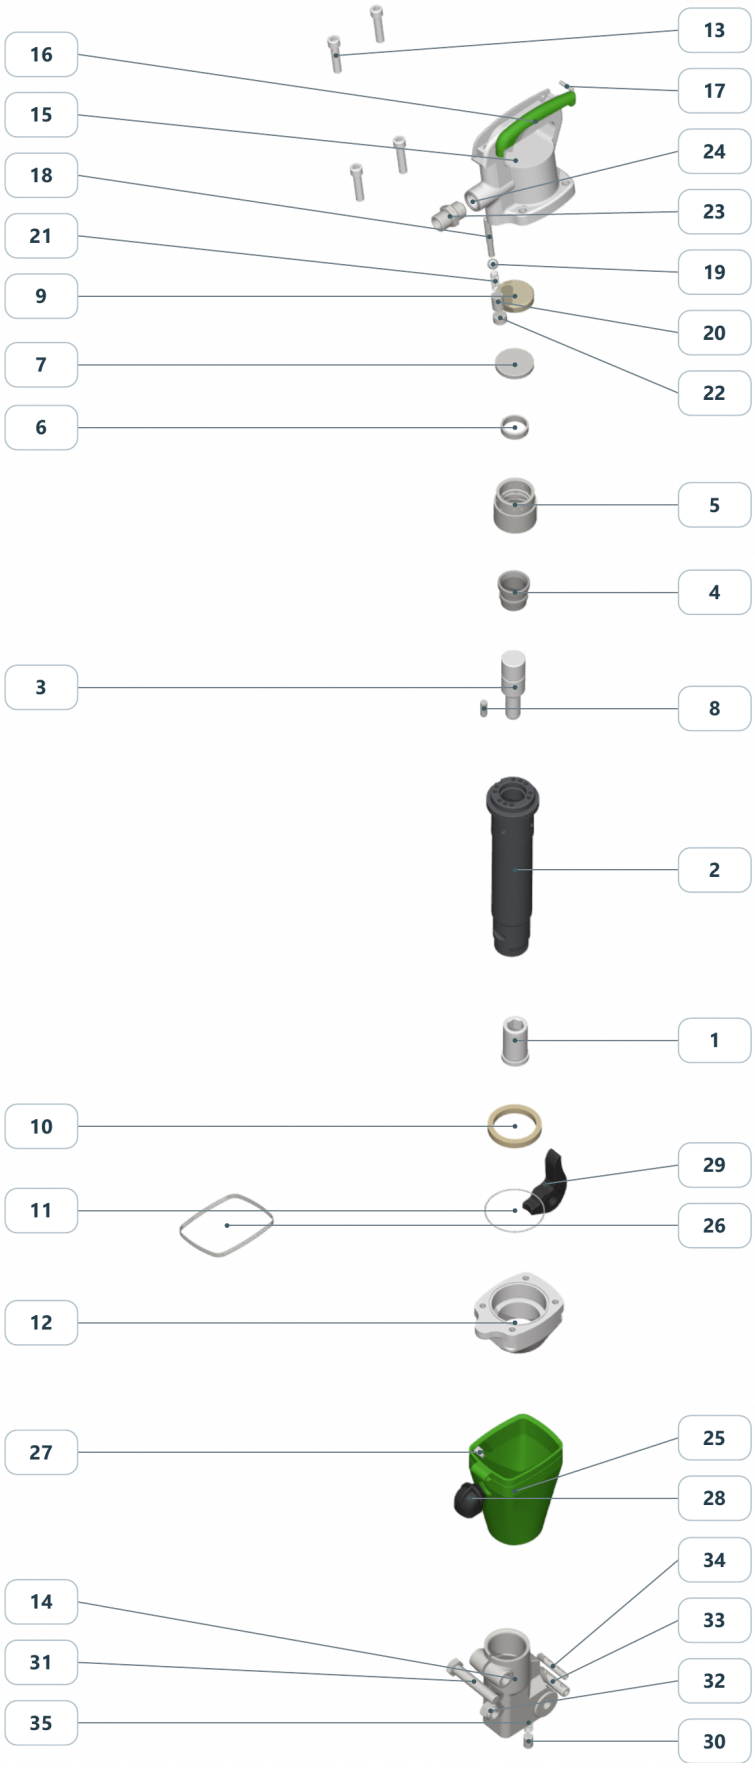

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Silencieux	307-2569
26	1	Bande de serrage	052-2509
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Déflecteur	307-2573
29	1	Levier de retenue	052-2846
30	1	Axe	052-8115
31	1	Vis	308-100105
32	1	Écrou	308-110020
33	1	Goupille élastique	304-3654
34	1	Goupille élastique	304-3653
35	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

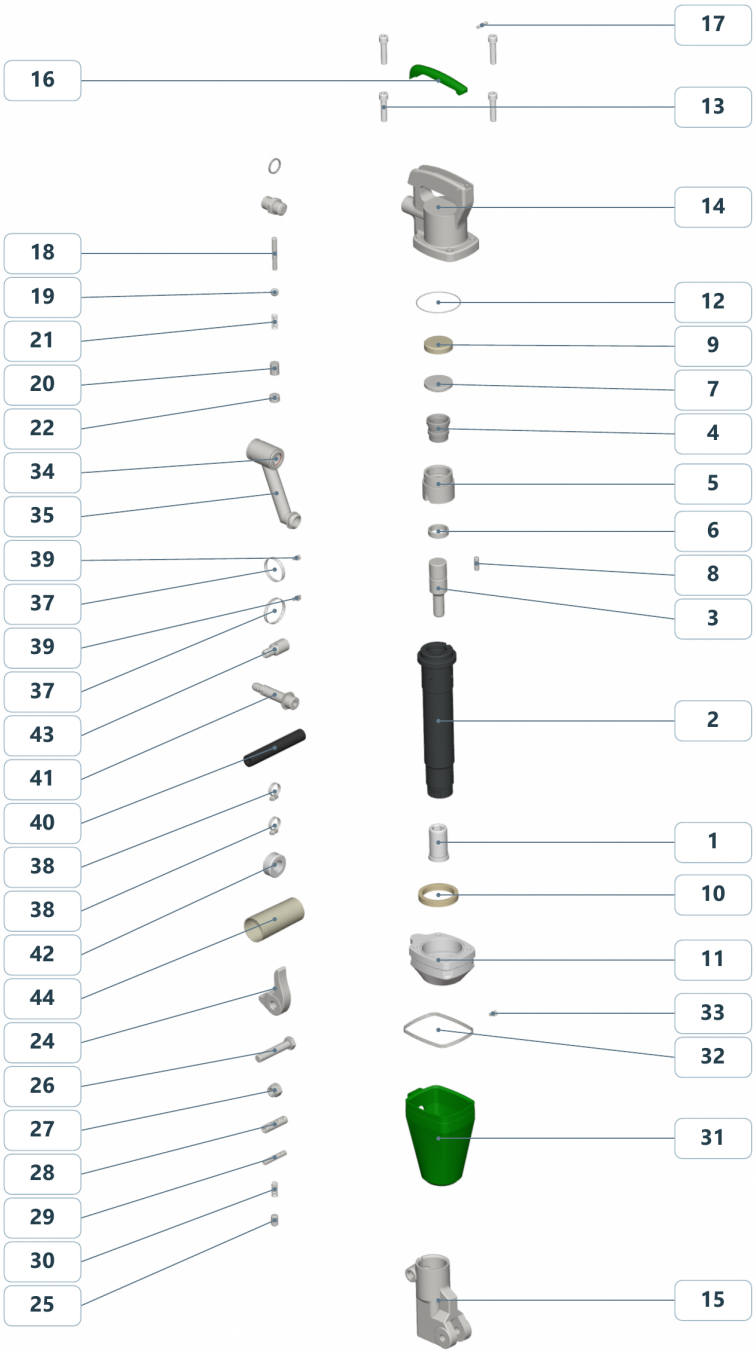

36 = flexible complet : repères 37–44.
Longueurs des flexibles représentées raccourcies.

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Bride de serrage	052-2504
12	1	Joint torique	307-2477
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Levier de retenue	052-2846
25	1	Axe	052-8115
26	1	Vis	308-100105
27	1	Écrou	308-110020
28	1	Goupille élastique	304-3654
29	1	Goupille élastique	304-3653
30	1	Ressort	304-7501
31	1	Silencieux	307-2569
32	1	Bande de serrage	052-2509
33	1	Fermeture de serrage	306-0489
34	1	Bague en cuivre	307-1480
35	1	Tube de raccordement	052-2511
36	1	Flexible complet	052-0296
37	2	Bande de serrage	052-2513
38	2	Collier de flexible	306-0413
39	2	Fermeture de serrage	306-0489
40	2 m	Flexible 13 × 5 mm	307-1502
41	1	Raccord	306-0380
42	1	Bague de flexible	052-7809
43	1	Raccord	052-7839
44	1	Gaine textile	052-7889
15	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Flexible complet 052-0296 : le flexible 307-1502 mesure 2 m.

9 Vue éclatée FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Bride	052-2503
12	1	Joint torique	307-2477
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
15	2	Protection de poignée	307-2568
16	1	Gâchette	307-2571
17	1	Goupille élastique	304-3544
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Ressort	304-7046
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille	304-3654
30	1	Goupille	304-3653
31	1	Ressort	304-7501
24	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Bride de serrage	052-2503
12	1	Joint torique	307-2477
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
15	1	Gâchette	307-2571
16	1	Goupille élastique	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bague d'étanchéité	313-531775
20	1	Ressort	304-7046
21	1	Raccord	306-0228
22	1	Goupille élastique	304-3544
23	2	Protection de poignée	307-2568
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Goupille élastique	304-3654
27	1	Goupille élastique	304-3653
28	1	Axe	052-8115
29	1	Ressort	304-7501
30	1	Vis	308-100105
31	1	Écrou	308-110020
32	1	Silencieux	307-2569
33	1	Bande de serrage	052-2509
34	1	Fermeture de serrage	306-0489
35	1	Déflecteur	307-2573
24	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
14	1	Capuchon vissé complet	052-7880

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
26	1	Silencieux	307-2569
27	1	Bande de serrage	052-2509
28	1	Fermeture de serrage	306-0489
29	1	Déflecteur	307-2573
14	1	Capuchon vissé complet	052-7880

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7805
3	1	Piston	052-7806
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7807
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Bride de serrage	052-2503
12	1	Joint torique	307-2477
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
15	1	Gâchette	307-2571
16	1	Goupille élastique	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bague d'étanchéité	313-531775
20	1	Ressort	304-7046
21	1	Raccord	306-0228
22	1	Goupille élastique	304-3544
23	2	Protection de poignée	307-2568
25	2	Bague amortisseuse	307-2043
26	1	Silencieux	307-2569
27	1	Bande de serrage	052-2509
28	1	Fermeture de serrage	306-0489
29	1	Déflecteur	307-2573
24	1	Capuchon vissé complet	052-7878

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.