
9 Explosionszeichnung FK 2015 R.70

FK 2015 R.70 · 052-642170 · S 22 x 82,5. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

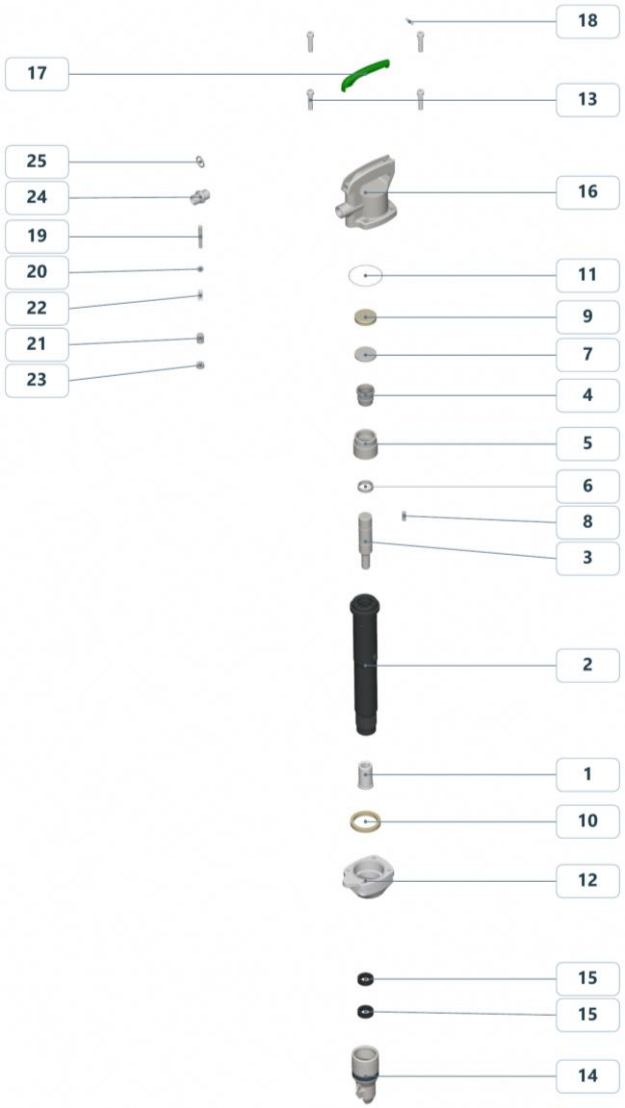

10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7504
2	1	Zylinder	052-7854
3	1	Kolben	052-7855
4	1	Rohrschieber	052-7877
5	1	Steuergehäuse	052-7856
6	1	Steuergehäusering	052-7876
7	1	Steuergehäusedeckel	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Puffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-Ring	307-2477
12	1	Spannflansch	052-2504
13	4	Schraube	308-060450
15	2	Prellring	307-2043
16	1	Griff komplett	052-2500
17	1	Drücker	307-2556
18	1	Spannstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kugel	307-2088
21	1	Stopfen	052-2510
22	1	Feder	304-7535
23	1	Stopfen	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Dichtring	313-531775
14	1	Schraubkappe komplett	052-7880

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2563 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Ersatzteile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.