
9 Vue éclatée FK 2015 R.10

FK 2015 R.10 · 052-642110 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

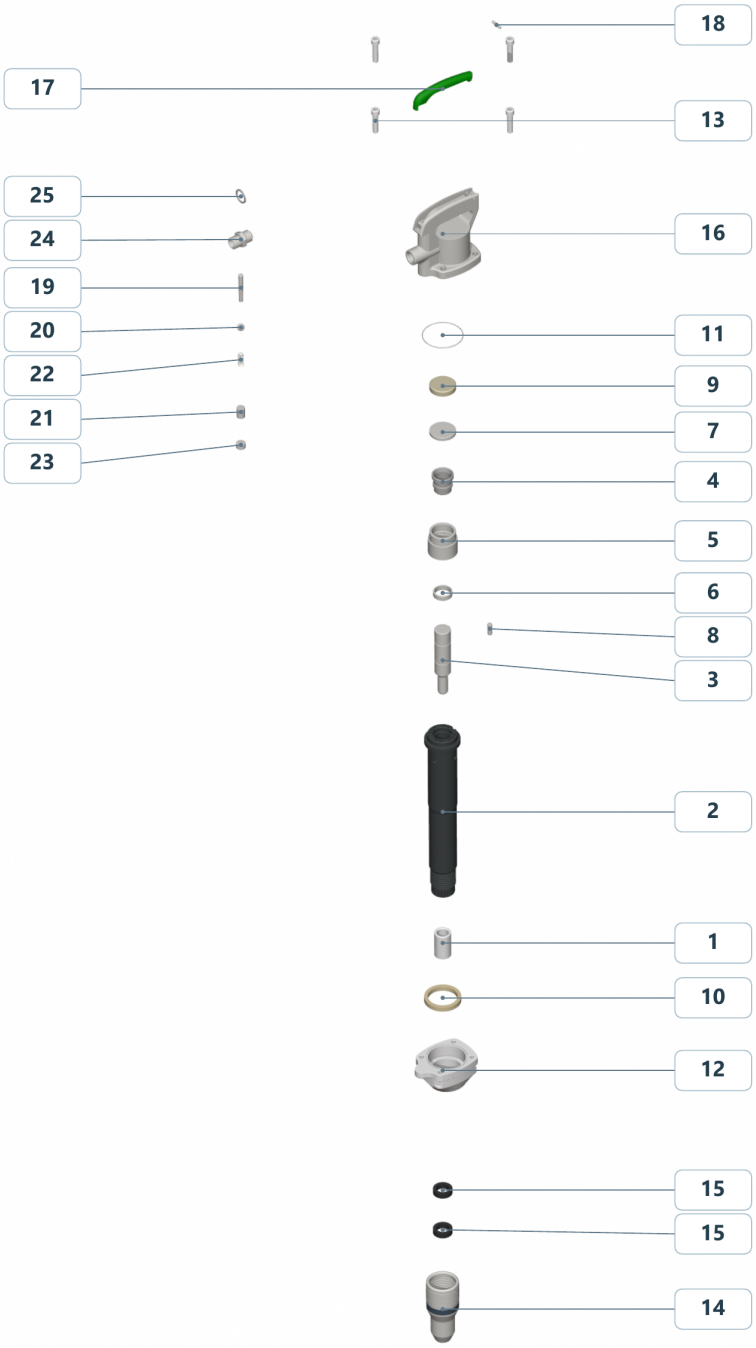

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.11

FK 2015 R.11 · 052-642111 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

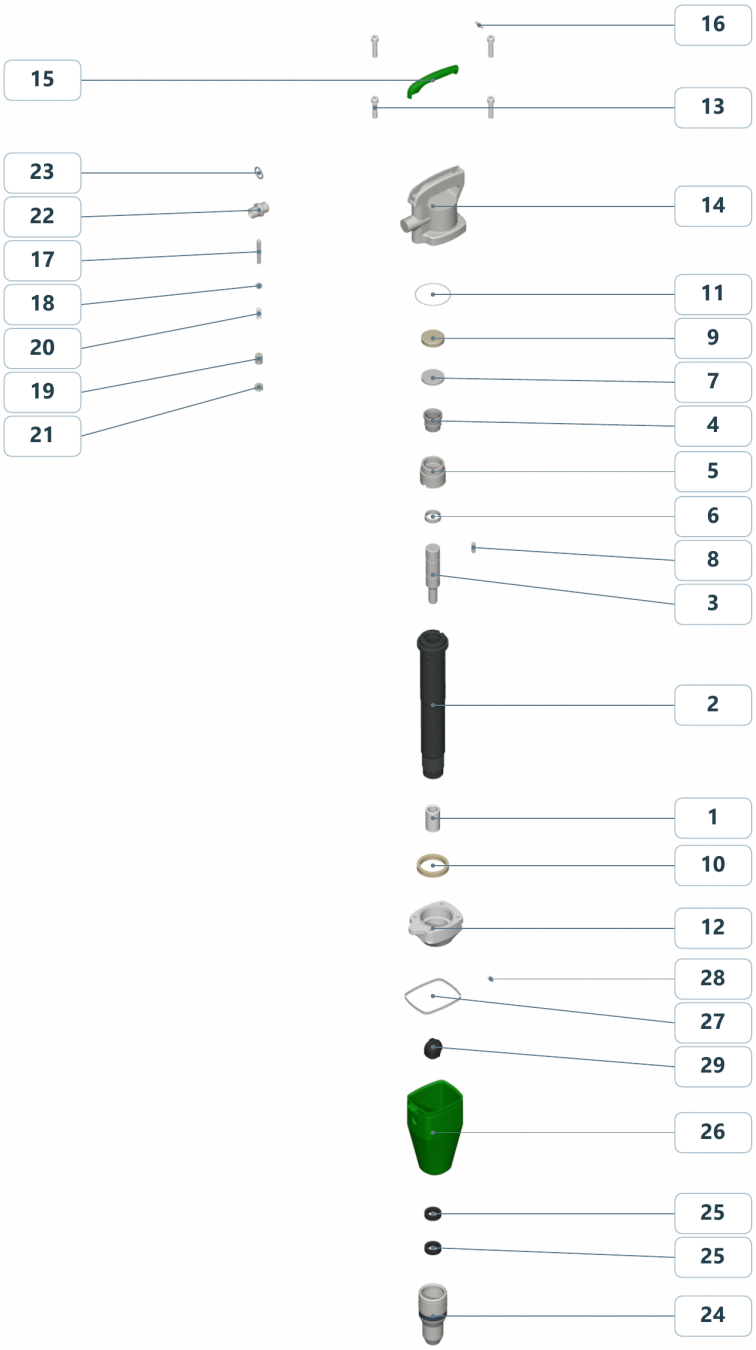

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague de boîtier	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2500
15	1	Gâchette	307-2556
16	1	Goupille	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bouchon	052-2510
20	1	Ressort	304-7535
21	1	Bouchon	318-0206 21 00
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	2	Bague amortisseuse	307-2043
26	1	Silencieux	307-2570
27	1	Bande de serrage	052-2509
28	1	Fermeture de serrage	306-0489
29	1	Déflecteur	307-2573
24	1	Capuchon vissé complet	052-7878

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.20

FK 2015 R.20 · 052-642120 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
16	1	Gâchette	307-2571
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	2	Protection de poignée	307-2568
21	1	Goupille élastique	304-3544
22	1	Ressort	304-7046
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille élastique	304-3654
30	1	Goupille élastique	304-3653
31	1	Ressort	304-7501
15	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.21

FK 2015 R.21 · 052-642121 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

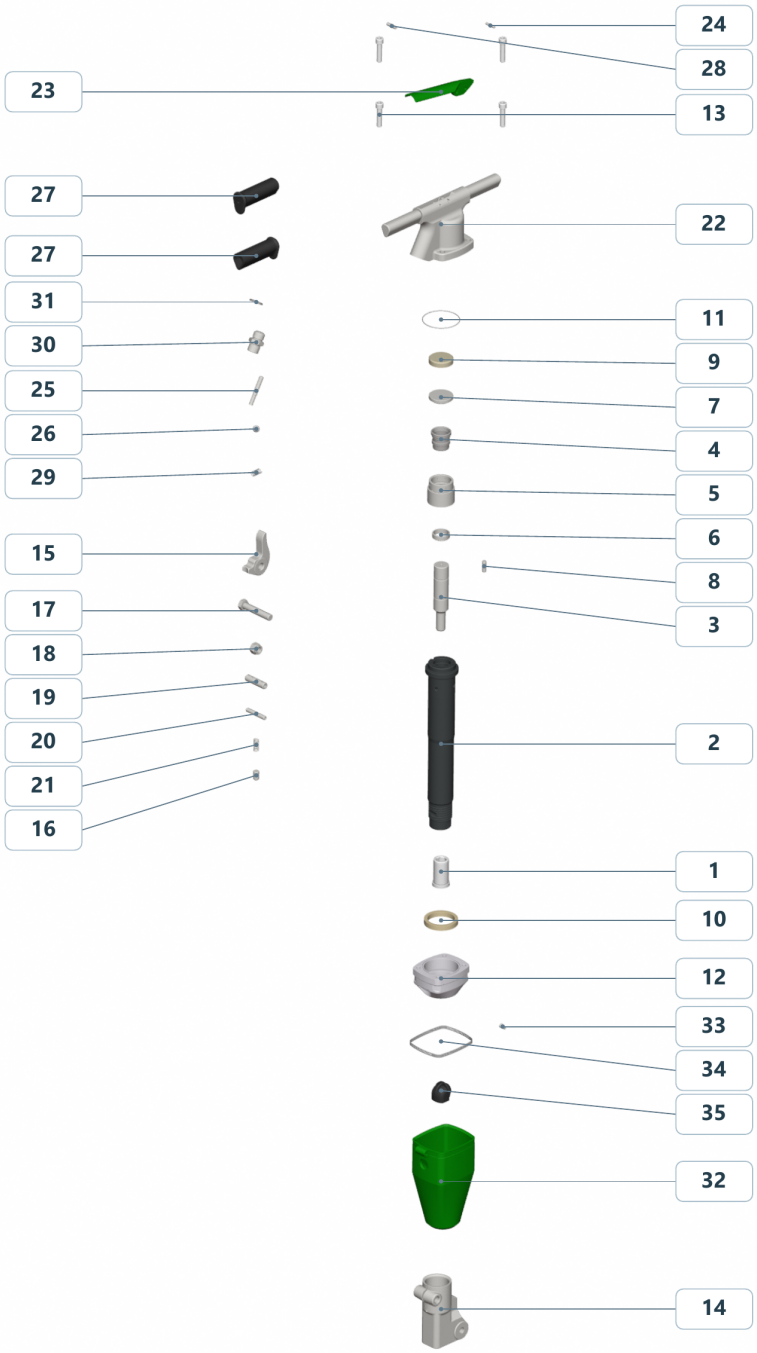

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
15	1	Levier de retenue	052-2846
16	1	Axe	052-8115
17	1	Vis	308-100105
18	1	Écrou	308-110020
19	1	Goupille élastique	304-3654
20	1	Goupille élastique	304-3653
21	1	Ressort	304-7501
22	1	Poignée complète	052-2505
23	1	Gâchette	307-2571
24	1	Goupille élastique	304-3532
25	1	Soupape	052-7532
26	1	Bille	307-2088
27	2	Protection de poignée	307-2568
28	1	Goupille élastique	304-3544
29	1	Ressort	304-7046
30	1	Raccord	306-0228
31	1	Bague d'étanchéité	313-531775
32	1	Silencieux	307-2570
33	1	Fermeture de serrage	306-0489
34	1	Bande de serrage	052-2509
35	1	Déflecteur	307-2573
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.30

FK 2015 R.30 · 052-642130 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille élastique	304-3654
30	1	Goupille élastique	304-3653
31	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.31

FK 2015 R.31 · 052-642131 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

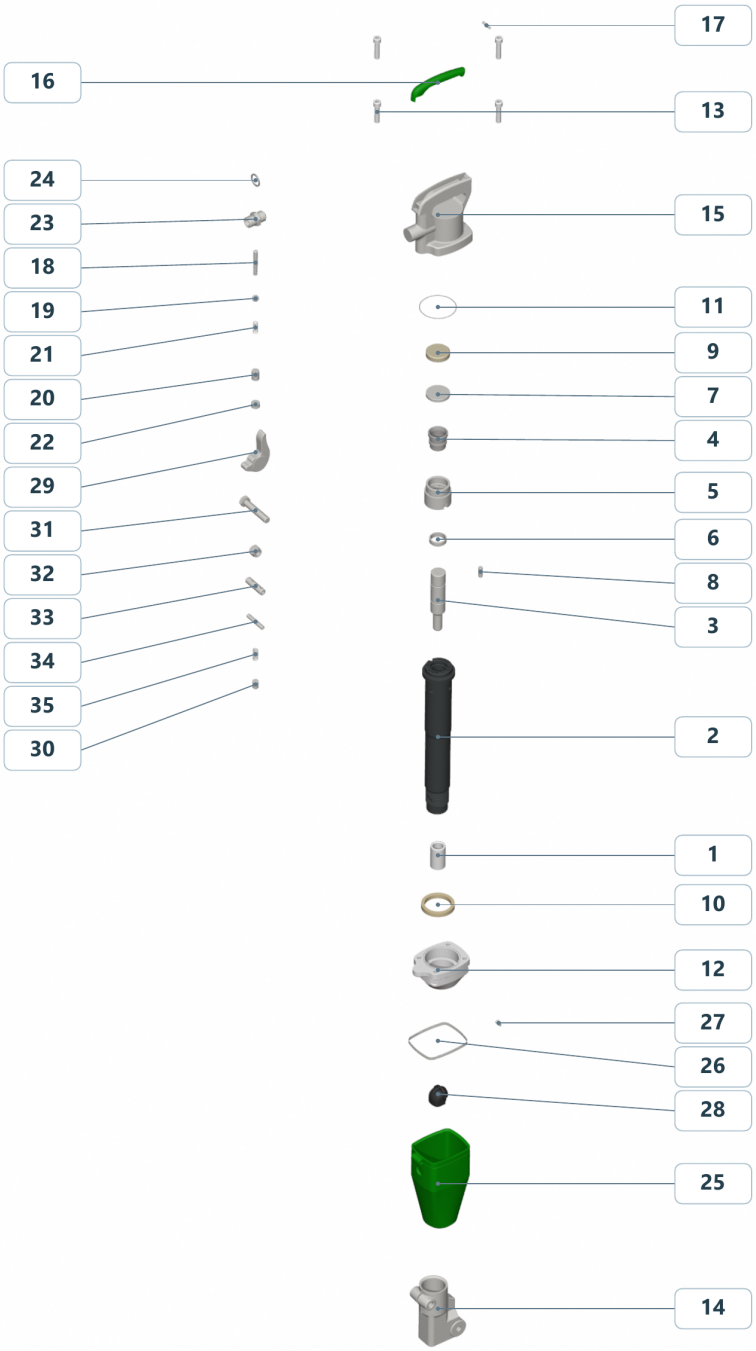

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Silencieux	307-2570
26	1	Bande de serrage	052-2509
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Déflecteur	307-2573
29	1	Levier de retenue	052-2846
30	1	Axe	052-8115
31	1	Vis	308-100105
32	1	Écrou	308-110020
33	1	Goupille élastique	304-3654
34	1	Goupille élastique	304-3653
35	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.40

FK 2015 R.40 · 052-642140 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

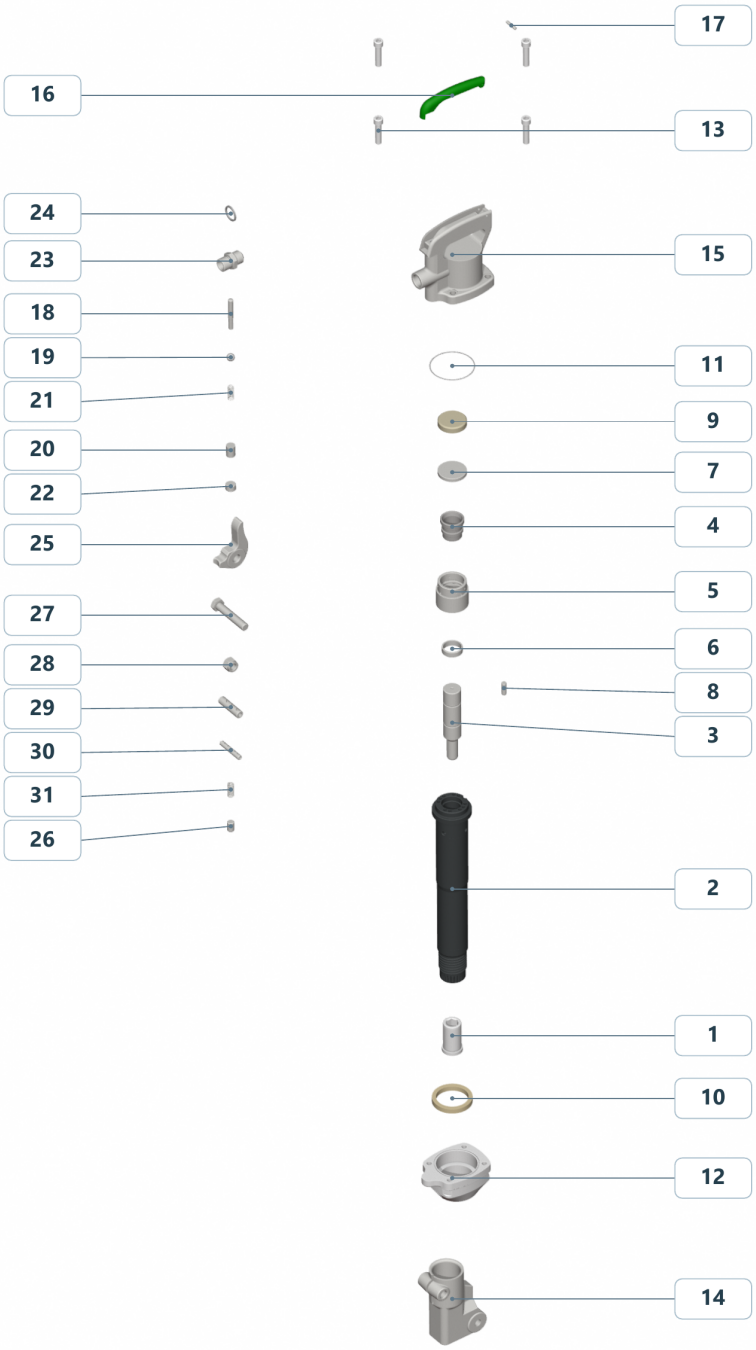

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille élastique	304-3654
30	1	Goupille élastique	304-3653
31	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.41

FK 2015 R.41 · 052-642141 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

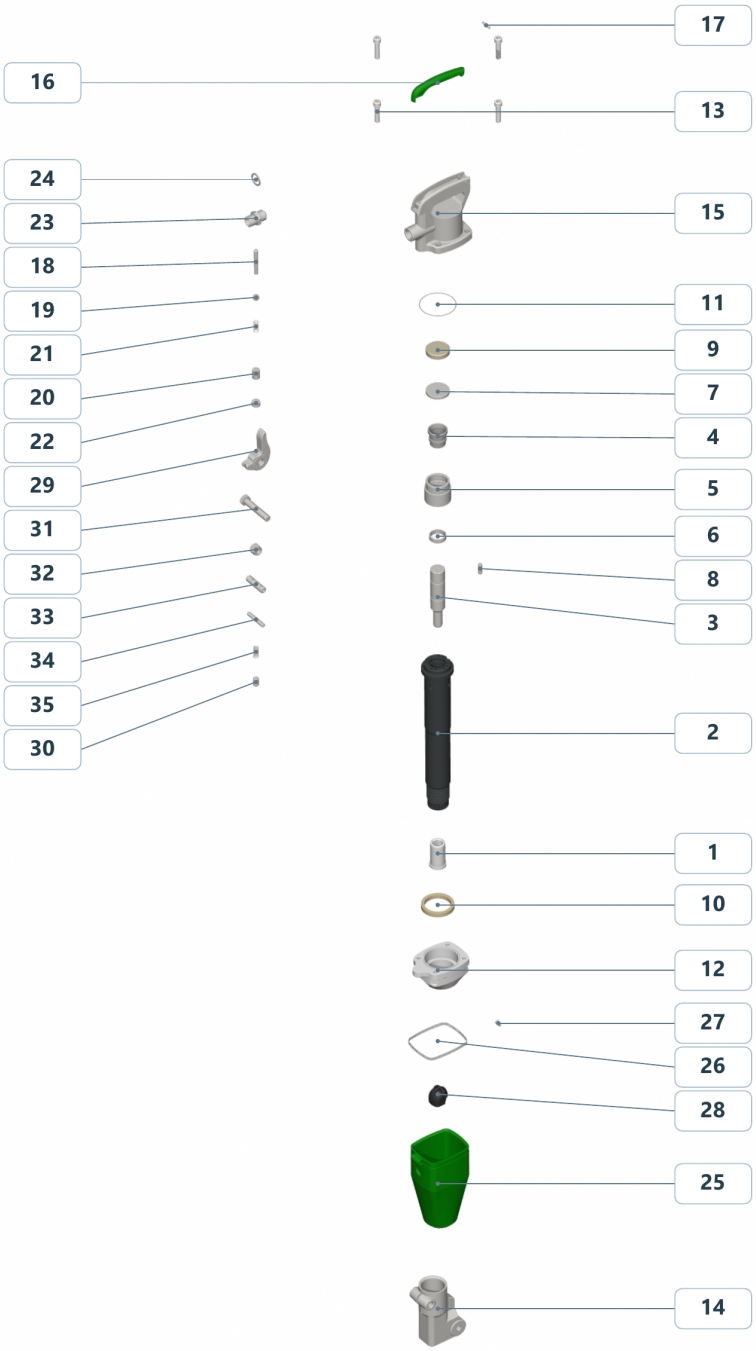

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	1	Poignée complète	052-2500
16	1	Gâchette	307-2556
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	1	Bouchon	052-2510
21	1	Ressort	304-7535
22	1	Bouchon	318-0206 21 00
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Silencieux	307-2570
26	1	Bande de serrage	052-2509
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Déflecteur	307-2573
29	1	Levier de retenue	052-2846
30	1	Axe	052-8115
31	1	Vis	308-100105
32	1	Écrou	308-110020
33	1	Goupille élastique	304-3654
34	1	Goupille élastique	304-3653
35	1	Ressort de compression	304-7501
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.50

FK 2015 R.50 · 052-642150 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

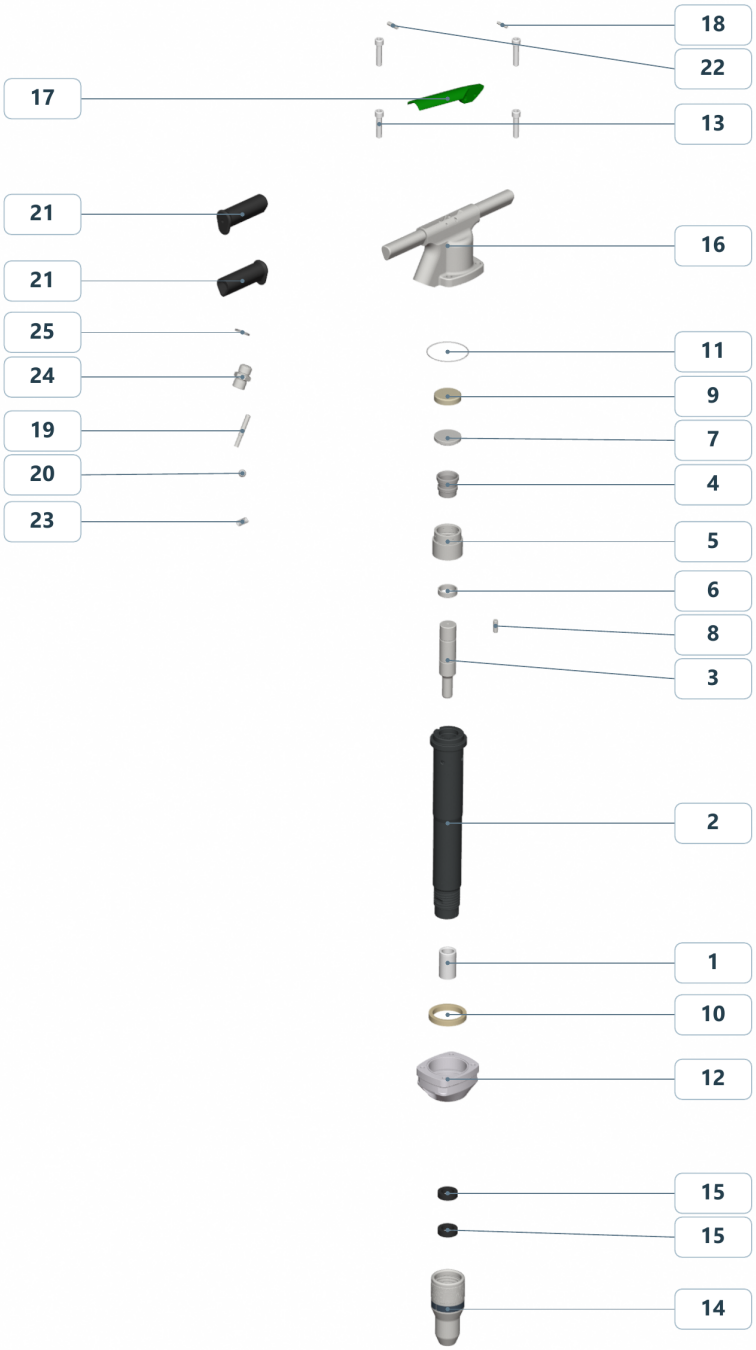

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2505
17	1	Gâchette	307-2571
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	2	Protection de poignée	307-2568
22	1	Goupille élastique	304-3544
23	1	Ressort	304-7046
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.60

FK 2015 R.60 · 052-642160 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

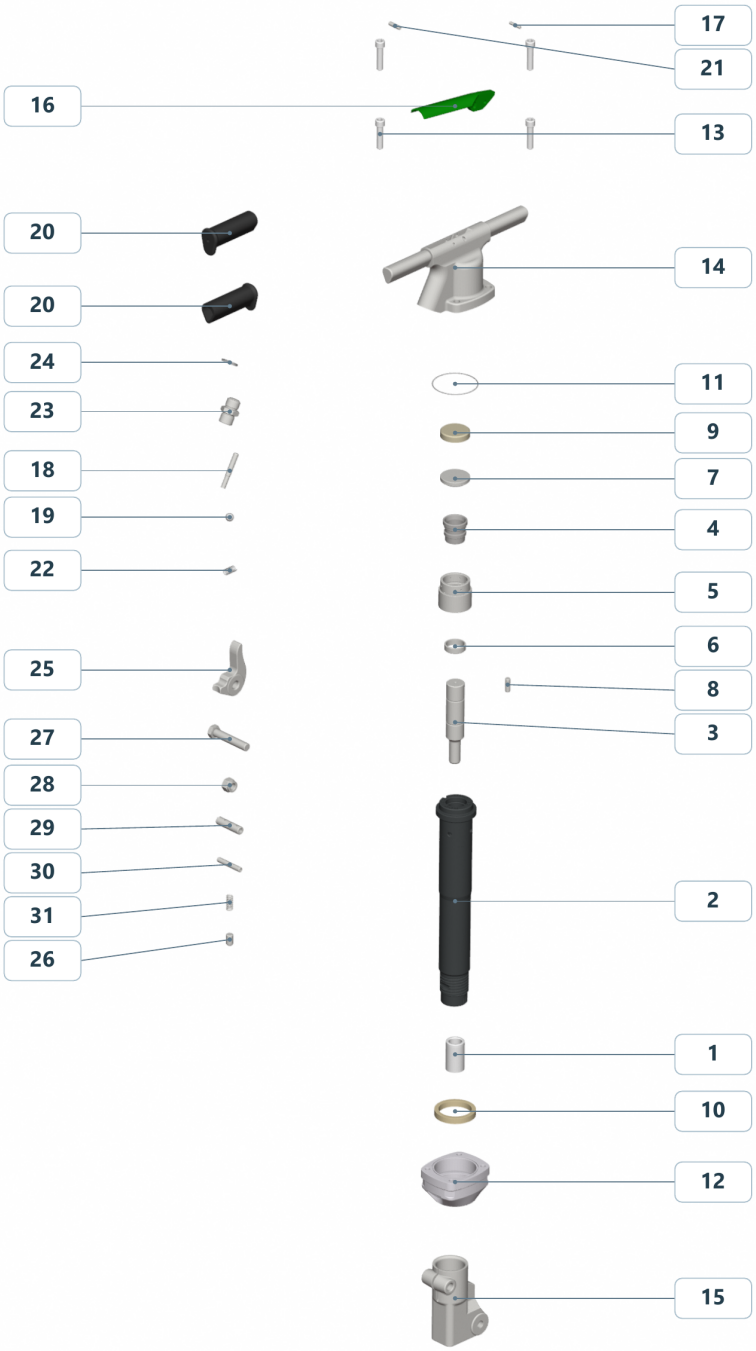

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2505
16	1	Gâchette	307-2571
17	1	Goupille élastique	304-3532
18	1	Soupape	052-7532
19	1	Bille	307-2088
20	2	Protection de poignée	307-2568
21	1	Goupille élastique	304-3544
22	1	Ressort	304-7046
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	1	Levier de retenue	052-2846
26	1	Axe	052-8115
27	1	Vis	308-100105
28	1	Écrou	308-110020
29	1	Goupille élastique	304-3654
30	1	Goupille élastique	304-3653
31	1	Ressort	304-7501
15	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.61

FK 2015 R.61 · 052-642161 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

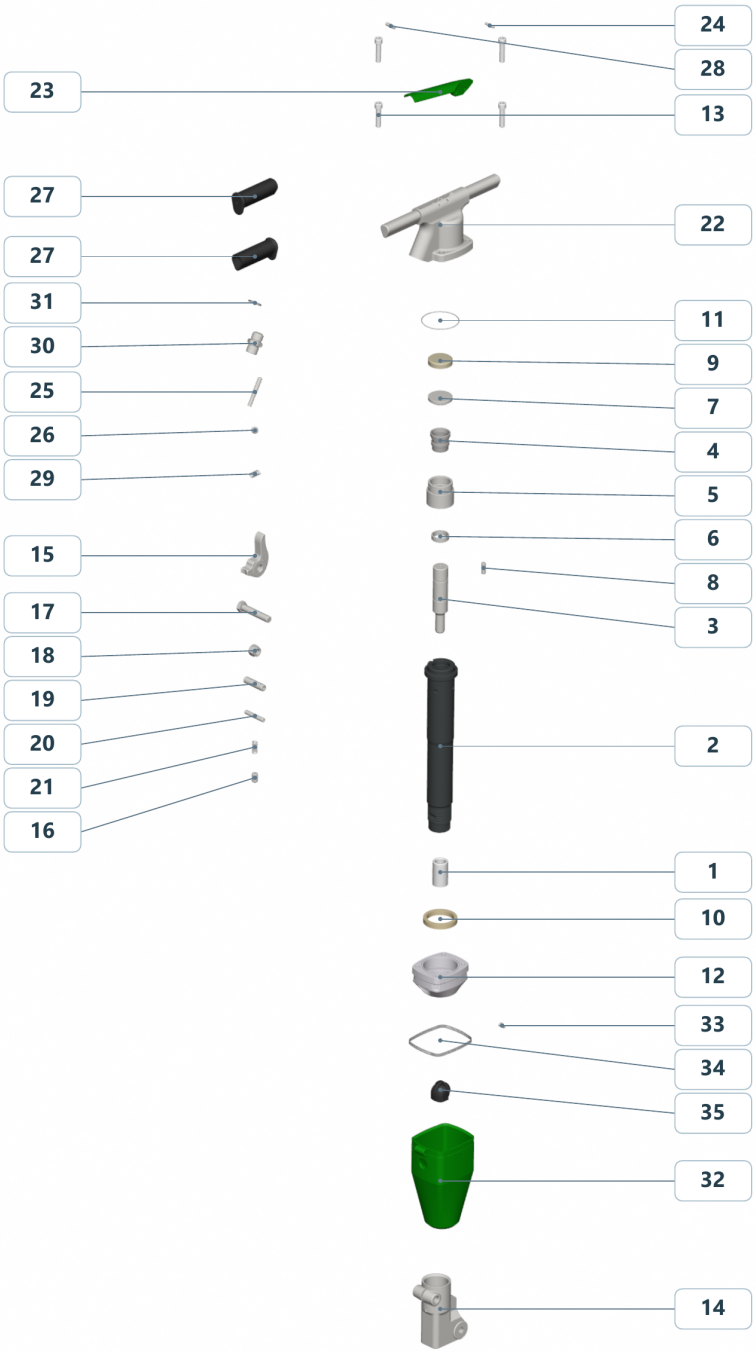

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
15	1	Levier de retenue	052-2846
16	1	Axe	052-8115
17	1	Vis	308-100105
18	1	Écrou	308-110020
19	1	Goupille élastique	304-3654
20	1	Goupille élastique	304-3653
21	1	Ressort	304-7501
22	1	Poignée complète	052-2505
23	1	Gâchette	307-2571
24	1	Goupille élastique	304-3532
25	1	Soupape	052-7532
26	1	Bille	307-2088
27	2	Protection de poignée	307-2568
28	1	Goupille élastique	304-3544
29	1	Ressort	304-7046
30	1	Raccord	306-0228
31	1	Bague d'étanchéité	313-531775
32	1	Silencieux	307-2570
33	1	Fermeture de serrage	306-0489
34	1	Bande de serrage	052-2509
35	1	Déflecteur	307-2573
14	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.64

FK 2015 R.64 · 052-642164 · R 25x75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7872
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2555
15	2	Élément de poignée	052-2557
16	2	Protection de poignée	307-2568
17	1	Couvercle	307-2574
18	1	Gâchette	052-2558
19	2	Goupille	304-3444
20	1	Goupille élastique	304-3650
21	1	Soupape	052-7532
22	1	Bille	307-2088
23	1	Raccord	306-0228
24	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	2	Ressort	304-7540
26	1	Ressort	304-7541
28	1	Levier de retenue	052-2846
29	1	Axe	052-8115
30	1	Vis	308-100105
31	1	Écrou	308-110020
32	1	Goupille élastique	304-3654
33	1	Goupille élastique	304-3653
34	1	Ressort	304-7501
35	1	Silencieux	307-2570
36	1	Bande de serrage	052-2509
37	1	Fermeture de serrage	306-0489
38	1	Déflecteur	307-2573
27	1	Capuchon de retenue complet	052-2507


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.70

FK 2015 R.70 · 052-642170 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

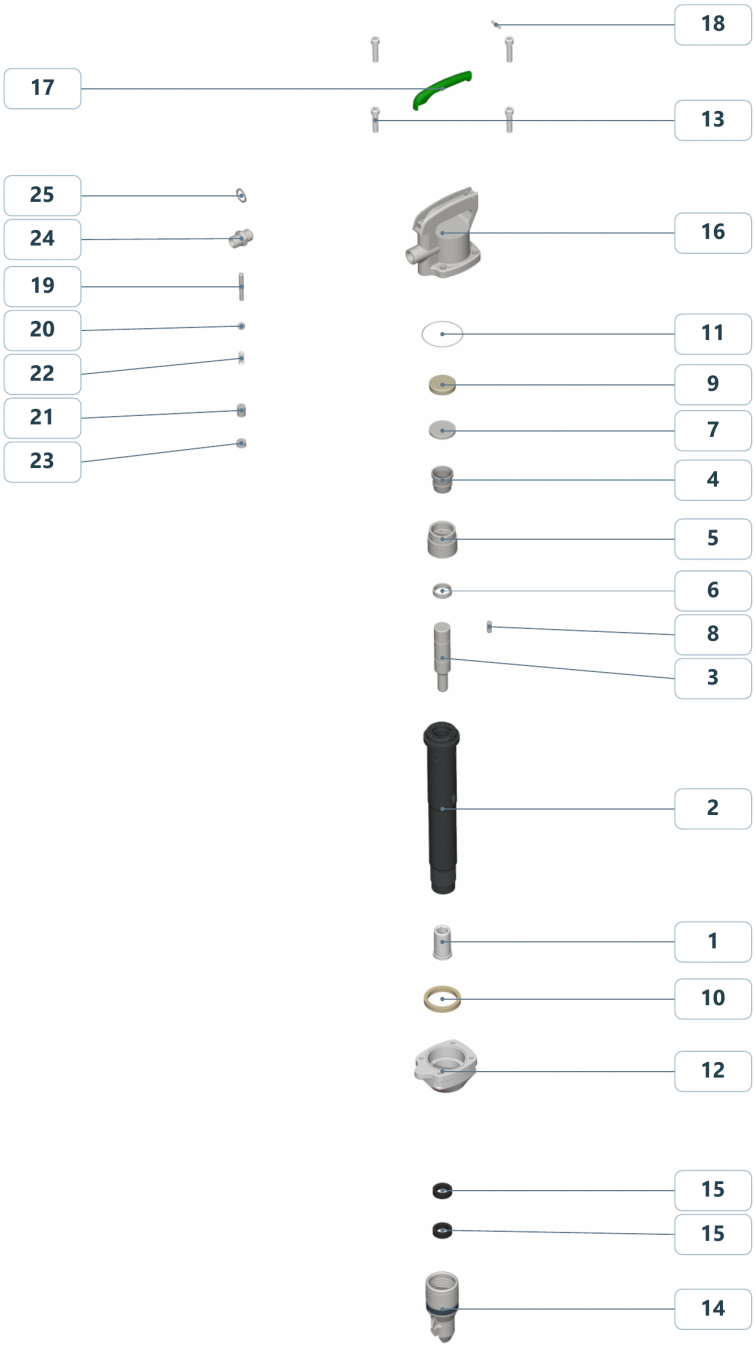

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2500
17	1	Gâchette	307-2556
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	1	Bouchon	052-2510
22	1	Ressort	304-7535
23	1	Bouchon	318-0206 21 00
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
14	1	Capuchon vissé complet	052-7880


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.71

FK 2015 R.71 · 052-642171 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

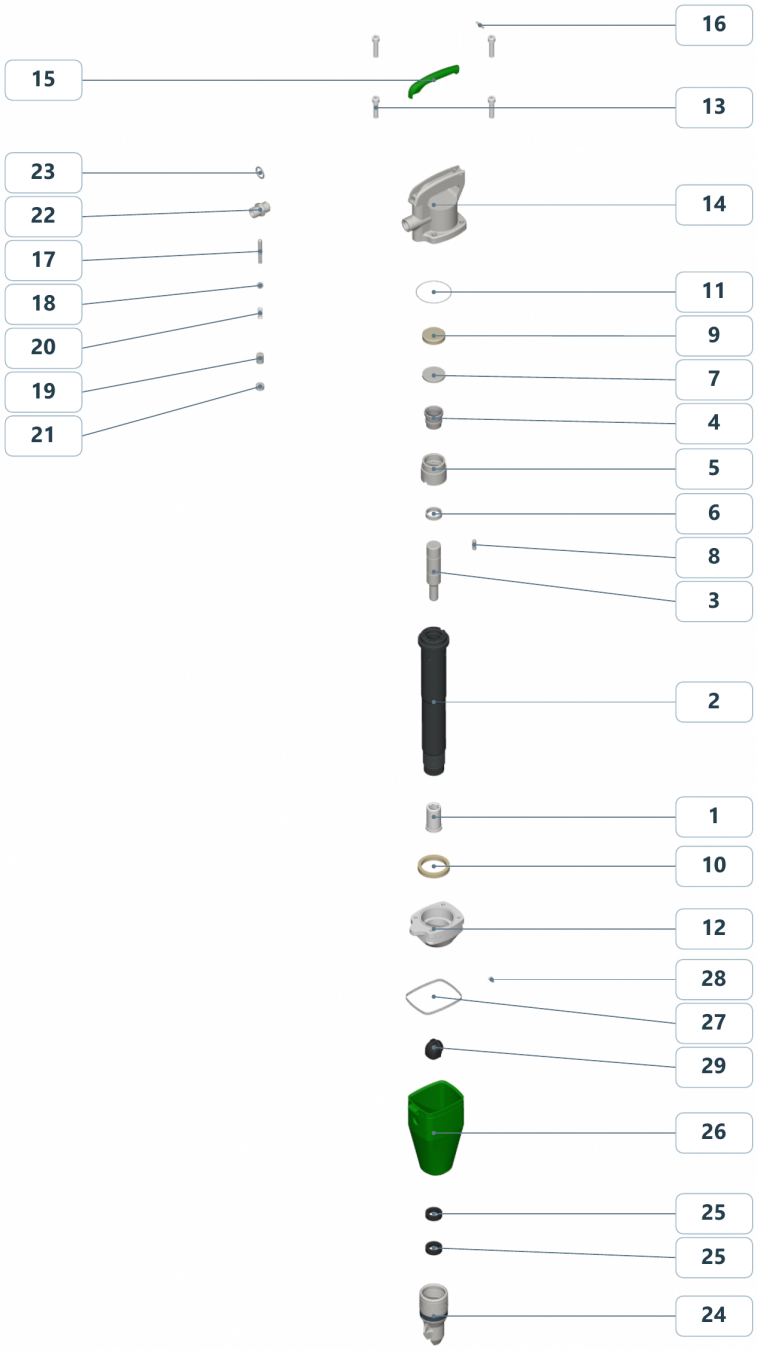

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague de boîtier	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2504
13	4	Vis	308-060450
14	1	Poignée complète	052-2500
15	1	Gâchette	307-2556
16	1	Goupille	304-3532
17	1	Soupape	052-7532
18	1	Bille	307-2088
19	1	Bouchon	052-2510
20	1	Ressort	304-7535
21	1	Bouchon	318-0206 21 00
22	1	Raccord	306-0228
23	1	Bague d'étanchéité	313-531775
25	2	Bague amortisseuse	307-2043
26	1	Silencieux	307-2570
27	1	Bande de serrage	052-2509
28	1	Fermeture de serrage	306-0489
29	1	Déflecteur	307-2573
24	1	Capuchon vissé complet	052-7880


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.80

FK 2015 R.80 · 052-642180 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

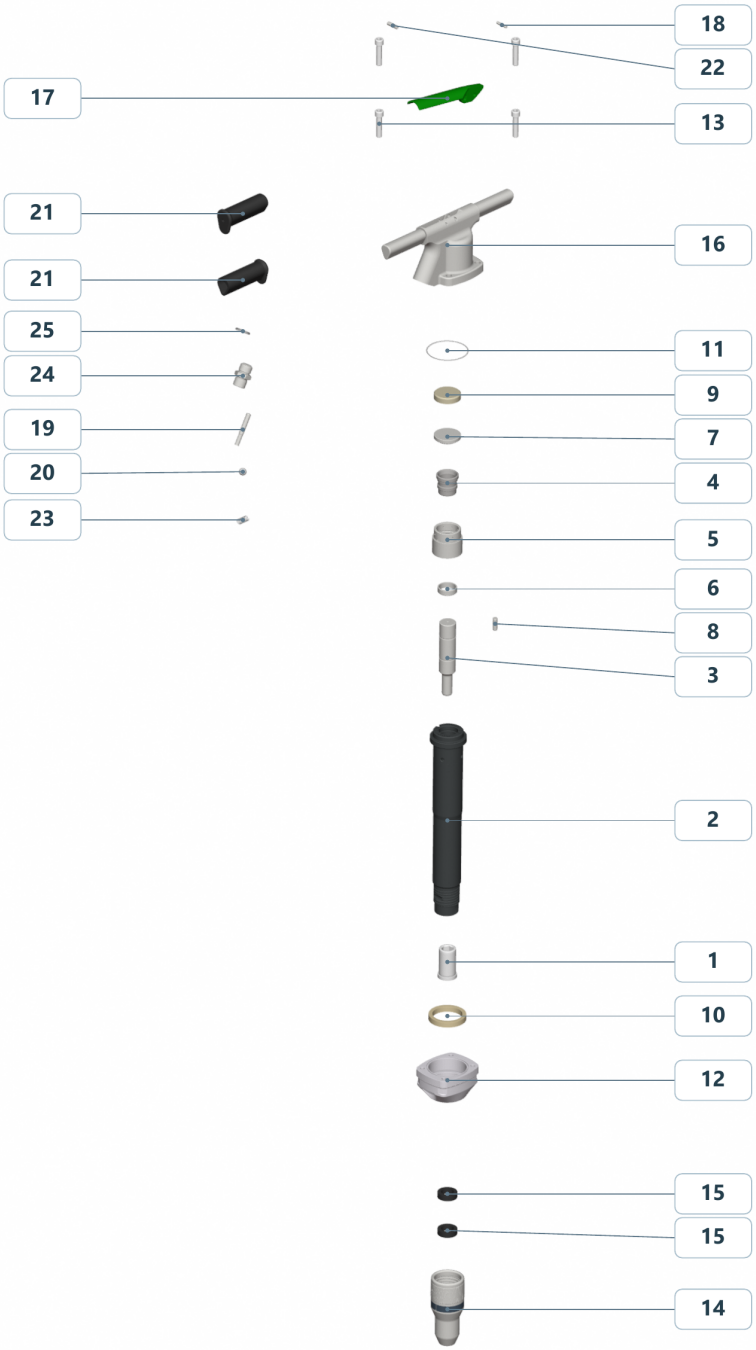

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2505
17	1	Gâchette	307-2571
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	2	Protection de poignée	307-2568
22	1	Goupille élastique	304-3544
23	1	Ressort	304-7046
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

9 Vue éclatée FK 2015 R.81

FK 2015 R.81 · 052-642181 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

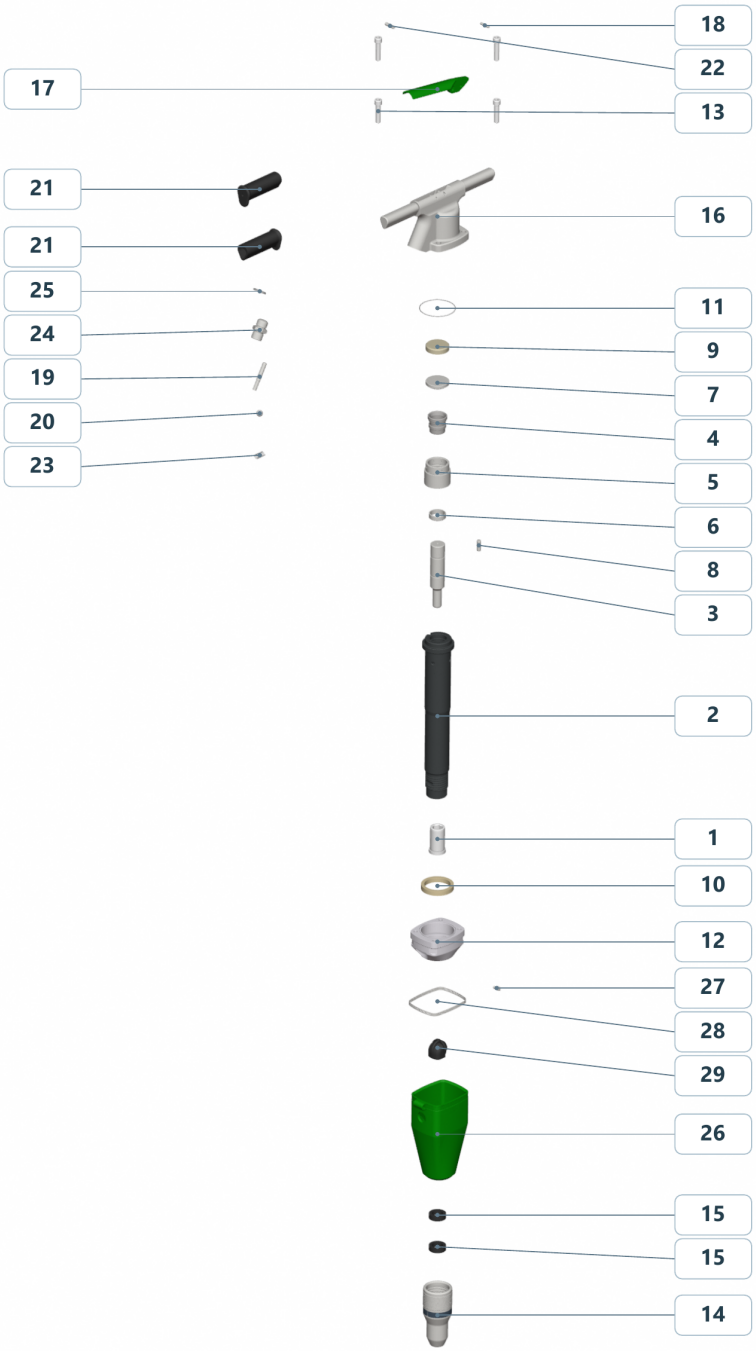

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7854
3	1	Piston	052-7855
4	1	Tiroir tubulaire	052-7877
5	1	Boîtier de distribution	052-7856
6	1	Bague du boîtier de commande	052-7876
7	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-7857
8	1	Goupille	304-3635
9	1	Tampon	307-2563
10	1	Bague	307-2516
11	1	Joint torique	307-2477
12	1	Bride de serrage	052-2503
13	4	Vis	308-060450
15	2	Bague amortisseuse	307-2043
16	1	Poignée complète	052-2505
17	1	Gâchette	307-2571
18	1	Goupille élastique	304-3532
19	1	Soupape	052-7532
20	1	Bille	307-2088
21	2	Protection de poignée	307-2568
22	1	Goupille élastique	304-3544
23	1	Ressort	304-7046
24	1	Raccord	306-0228
25	1	Bague d'étanchéité	313-531775
26	1	Silencieux	307-2570
27	1	Fermeture de serrage	306-0489
28	1	Bande de serrage	052-2509
29	1	Déflecteur	307-2573
14	1	Capuchon vissé complet	052-7878

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.