
# 9 Explosionszeichnung FK 2020 R.50

FK 2020 R.50 · 052-642250 · R 25 x 75. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

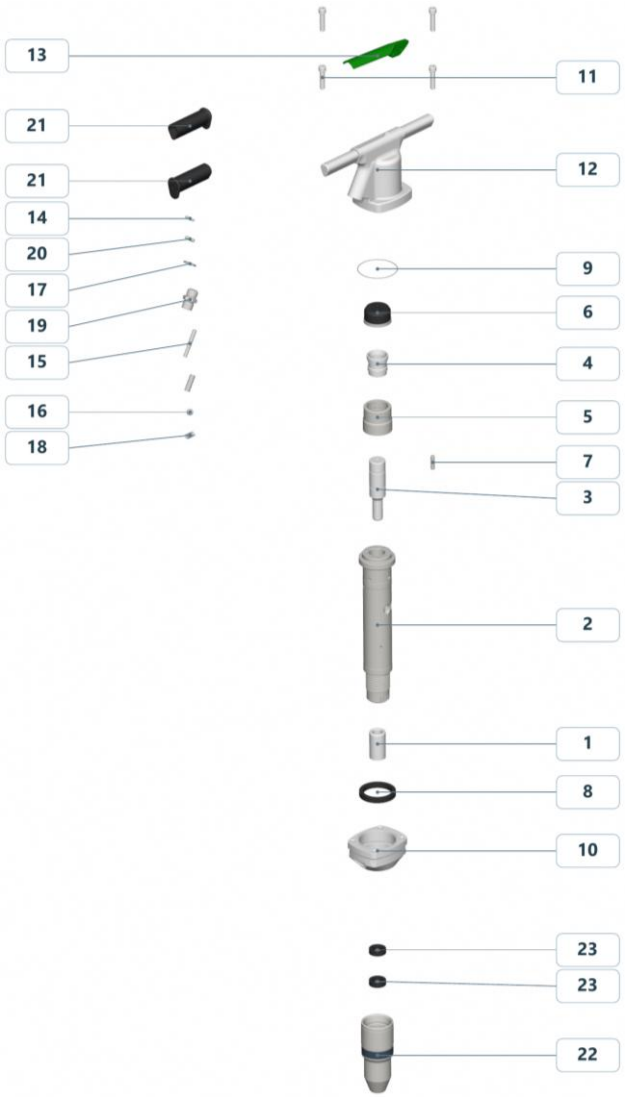


## 10 Ersatzteile

| Pos. | Anz. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Buchse | 052-7762 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-2700 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-1902 |
| 4 | 1 | Rohrschieber | 052-1904 |
| 5 | 1 | Steuergehäuse | 052-2703 |
| 6 | 1 | Puffer komplett | 052-2707 |
| 7 | 1 | Stift | 304-3632 |
| 8 | 1 | Ring | 307-2527 |
| 9 | 1 | O-Ring | 307-2478 |
| 10 | 1 | Spannflansch | 052-2514 |
| 11 | 4 | Schraube | 308-060450 |
| 12 | 1 | Griff komplett | 052-2525 |
| 13 | 1 | Drücker | 307-2571 |
| 14 | 1 | Spannstift | 304-3532 |
| 15 | 1 | Ventil | 052-7532 |
| 16 | 1 | Kugel | 307-2088 |
| 17 | 1 | Dichtring | 313-531775 |
| 18 | 1 | Feder | 304-7046 |
| 19 | 1 | Nippel | 306-0228 |
| 20 | 1 | Spannhülse | 304-3544 |
| 21 | 2 | Griffschutz | 307-2568 |
| 23 | 2 | Prellring | 307-2043 |
| 22 | 1 | Schraubkappe komplett | 052-1925 |

### HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

### HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch der Steuerung der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 052-2707 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

### Varianten und Ersatzteilbestellung

Ersatzteile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.