
9 Vue éclatée FK 3 G

FK 3 G : vue éclatée actuelle pour identifier les pièces, sans cotation. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

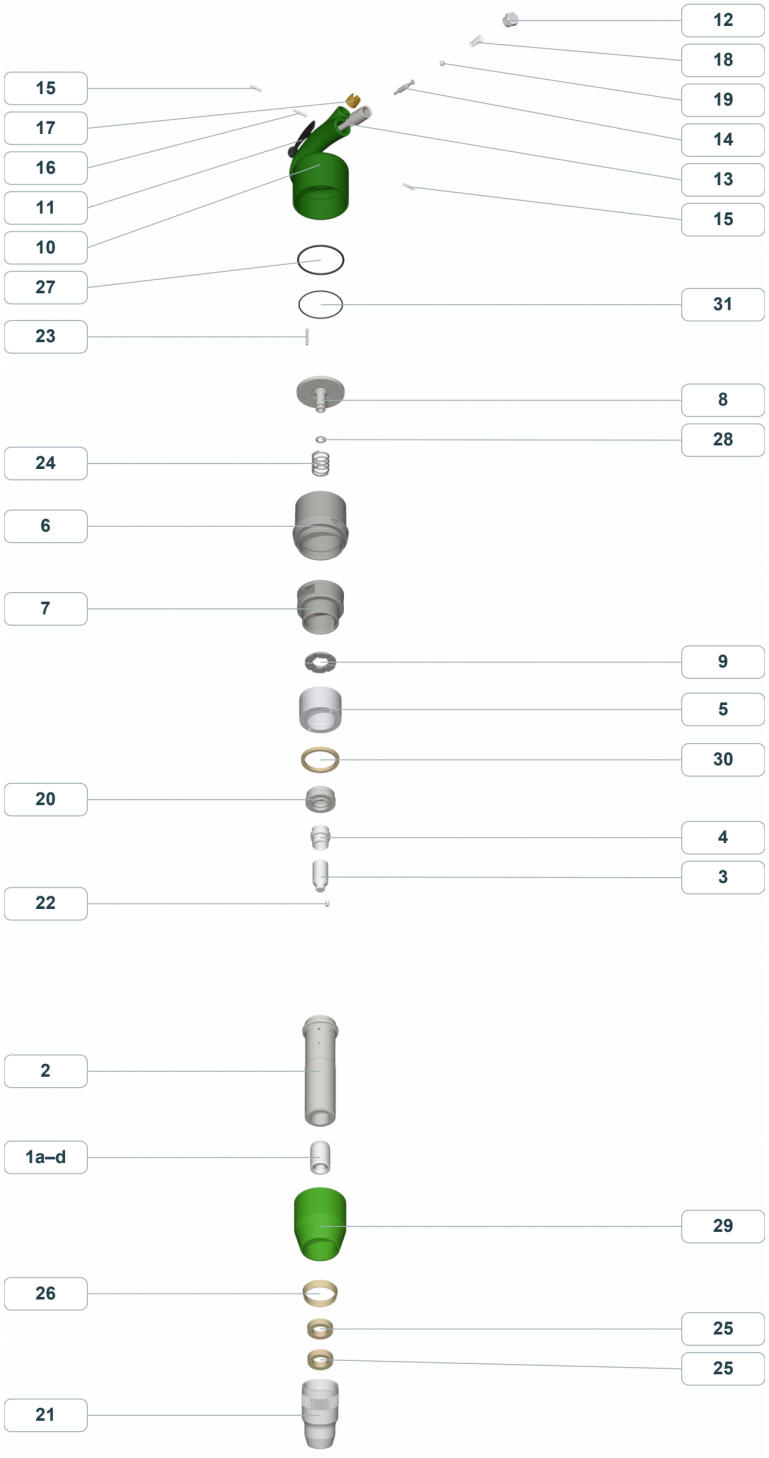

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille RS 17,5 × 60	052-0501
1b	1	Douille RS 20 × 60	052-0503
1c	1	Douille R 20 × 60	052-0504
1d	1	Douille R 17,5 × 60	052-0502
2	1	Cylindre	052-0560
3	1	Piston	052-0392
4	1	Tiroir tubulaire	052-0384
5	1	Écrou	052-005189
6	1	Capot	052-005191
7	1	Capot de cylindre	052-005190
8	1	Guide de disque	052-005197
9	1	Bague d'écartement	052-005312
10	1	Poignée complète	052-006901
11	1	Gâchette	052-0312
12	1	Bouchon	052-0328
13	1	Douille de soupape	052-0329
14	1	Soupape	052-0743
15	1	Goupille D4 × 19,8	303-1272
16	1	Goupille D4 × 32,8	303-1273
17	1	Insert fileté	304-2700
18	1	Ressort de compression	304-7103
19	1	Bille	307-2082
20	1	Couvercle de cylindre	052-0383
21	1	Capuchon fileté	052-8403
22	1	Goupille D6 × 8	303-1282
23	1	Goupille 5 × 30	304-3621
24	1	Ressort de compression	304-7520
25	2	Bague amortisseuse	307-2114
26	1	Bague conique	307-2115
27	1	Joint torique 65 × 3	307-2168
28	1	Joint torique 10 × 3	307-2481
29	1	Silencieux	307-2537
30	1	Bague	307-2559
31	1	Joint torique 63 × 2	307-2629

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

Variantes et commande de pièces
Deux bagues amortisseuses 307-2114 sont nécessaires. La bague conique 307-2115 reste sur le filetage du cylindre lors du changement normal de burin. Affectation : 1a → 052-59600 ; 1b → 052-59602 ; 1c → 052-59601 ; 1d → 052-59603. Poignée (10) également disponible complète (052-006901). Indiquer référence et emmanchement à la commande. Le joint torique 307-2168 (27) équipe toutes les variantes.