
9 Vue éclatée FK 4.3

FK 4.3 : vue éclatée schématique pour identifier les pièces, sans cotes. Les références de la liste des pièces font foi. Les références bleues ouvrent la boutique. Ce dessin présente la version standard ; les versions W figurent sur les pages de pièces distinctes suivantes.

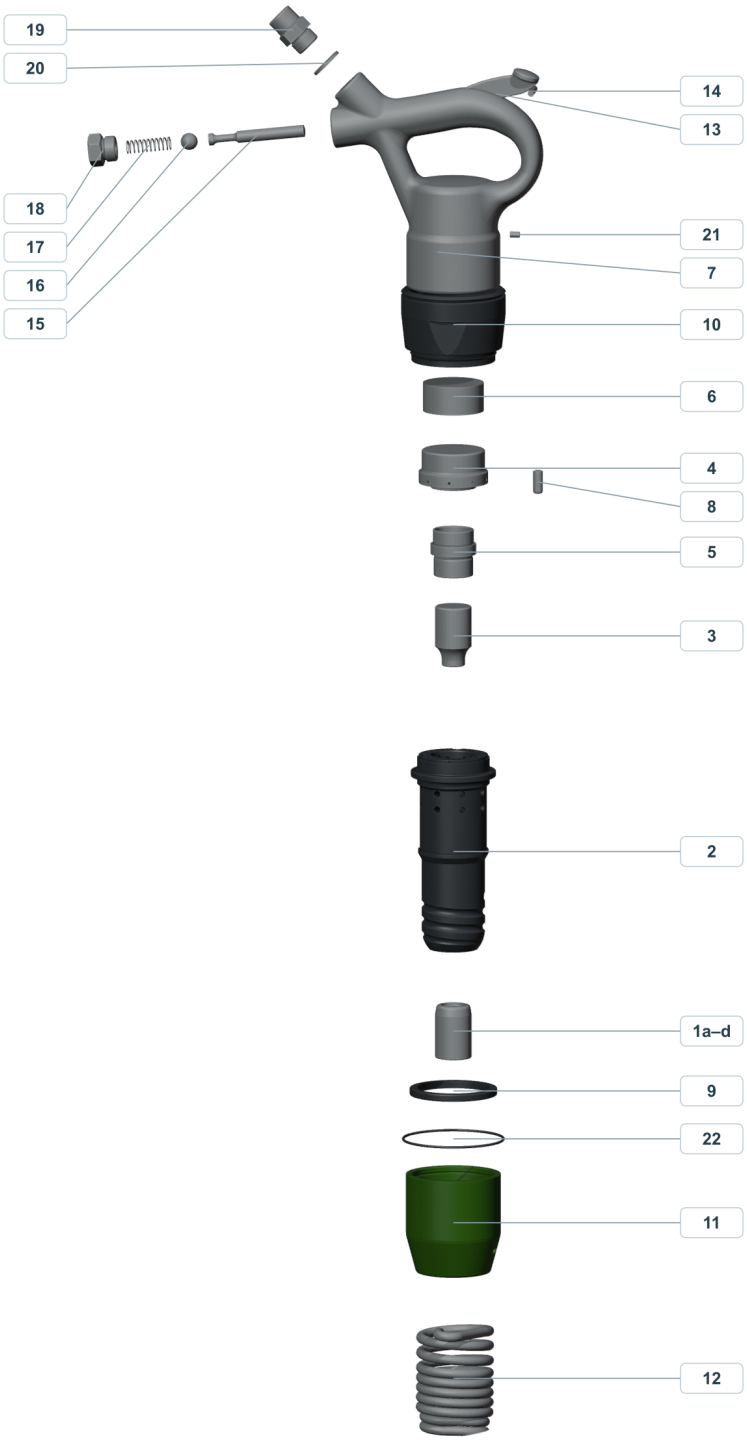

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille – RS 17,5	052-0501
1b	1	Douille – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Douille – RS 20	052-0503
1d	1	Douille – R 20 × 60	052-0504
2	1	Cylindre	052-0571
3	1	Piston	052-0549
4	1	Couvercle de cylindre	052-0274
5	1	Tiroir tubulaire	052-0238
6	1	Tampon	307-2504
7	1	Poignée complète	052-0505
8	1	Goupille cylindrique	304-3630
9	1	Bague	307-2545
10	1	Écrou de serrage	052-05071
11	1	Silencieux	052-0567
12	1	Capuchon à ressort	304-7801
13	1	Gâchette	052-0057
14	1	Goupille	304-3442
15	1	Soupape	052-0117
16	1	Bille	307-1987
17	1	Ressort	304-7018
18	1	Bouchon	306-0202
19	1	Raccord	306-0223
20	1	Joint d'étanchéité OK-1/2	313-531774
21	1	Goupille	304-3628
22	1	Joint torique	307-2167


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
052-60541A : douille 1a ; 052-60542A : douille 1b ; 052-60543A : douille 1c ; 052-60544A : douille 1d. Le capuchon à ressort 12 convient aux quatre versions standard. Indiquer la référence et l'emmanchement à la commande. Article W : 052-60643A.

Vue éclatée FK 4.3 W

052-60643A · RS 20 · Identification schématique des pièces. Les références bleues ouvrent les pièces de rechange dans la boutique.

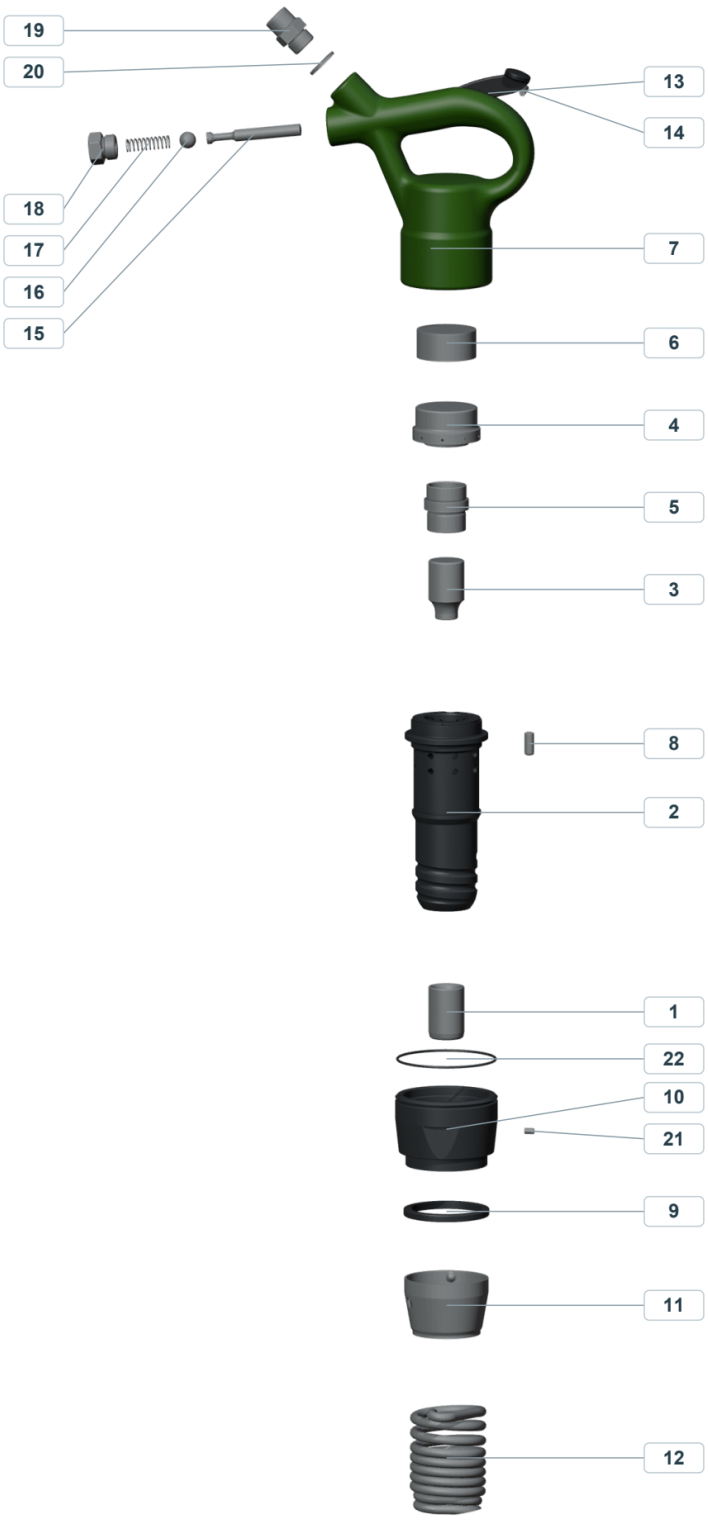

Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille de burin RS 20	052-0503
2	1	Cylindre	052-0571
3	1	Piston	052-0549
4	1	Couvercle de cylindre	052-0274
5	1	Tiroir tubulaire	052-0238
6	1	Tampon	307-2504
7	1	Poignée complète	052-0505
8	1	Goupille	304-3630
9	1	Bague	307-2545
10	1	Écrou de serrage	052-0517
11	1	Collier d'échappement	304-7254
12	1	Capuchon à ressort, ovale	304-7801
13	1	Gâchette	052-0057
14	1	Goupille	304-3442
15	1	Soupape	052-0117
16	1	Bille	307-1987
17	1	Ressort de compression	304-7018
18	1	Bouchon	306-0202
19	1	Raccord	306-0223
20	1	Joint d'étanchéité OK-1/2	313-531774
21	1	Goupille	304-3628
22	1	Joint torique	307-2167

AVIS – Endommagement du cylindre
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors du remplacement du tiroir tubulaire et du couvercle de cylindre.

Variante et commande de pièces
Valable pour 052-60643A. La poignée (7) est également disponible complète (052-0505).