
# 9 Vue éclatée FK 5.3

FK 5.3 : vue éclatée schématique pour identifier les pièces, sans cotes. Les références de la liste des pièces font foi. Les références bleues ouvrent la boutique. Ce dessin présente la version standard ; les versions W figurent sur les pages de pièces distinctes suivantes.

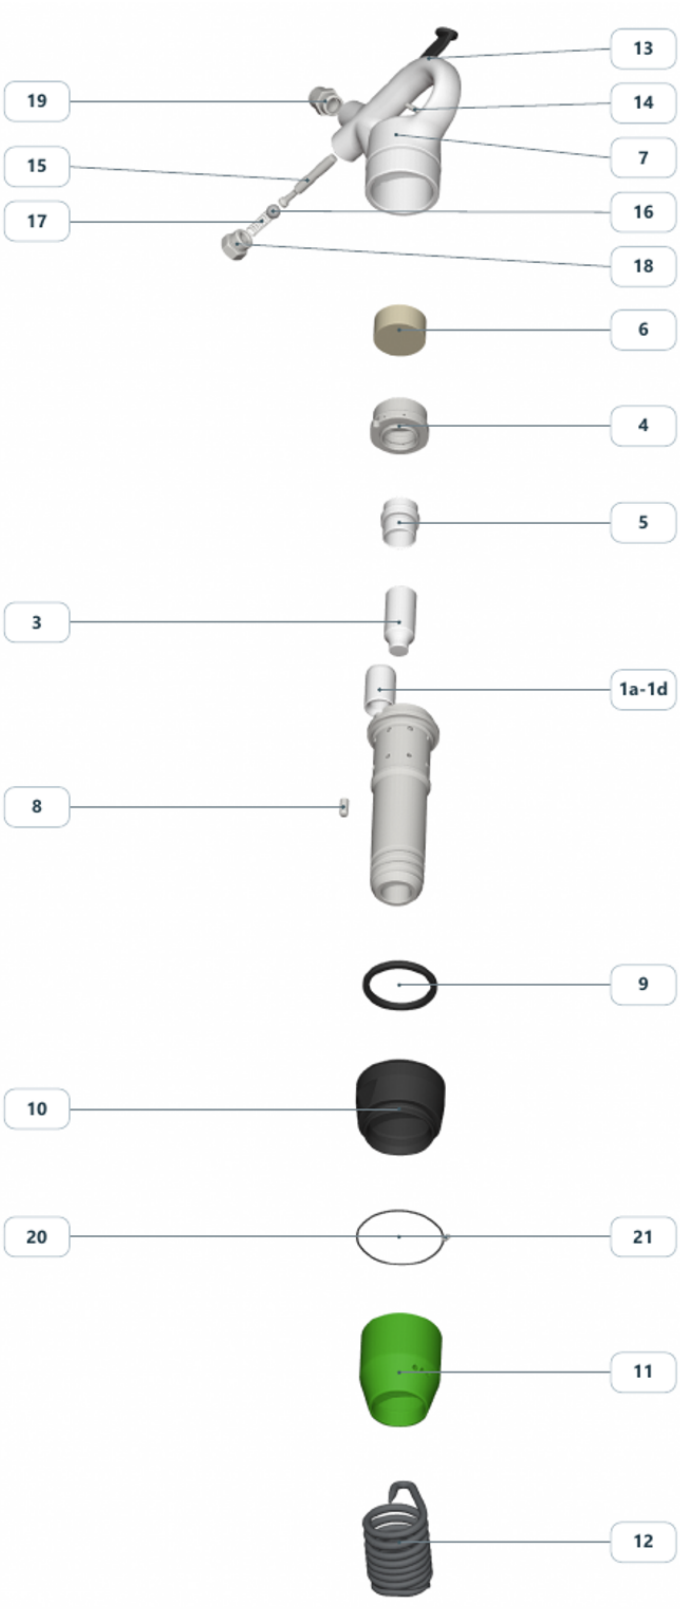


## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Douille – RS 17,5 | 052-0501 |
| 1b | 1 | Douille – R 17,5 × 60 | 052-0502 |
| 1c | 1 | Douille – RS 20 | 052-0503 |
| 1d | 1 | Douille – R 20 × 60 | 052-0504 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-0542 |
| 3 | 1 | Piston | 052-0559 |
| 4 | 1 | Couvercle de cylindre | 052-0274 |
| 5 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-0238 |
| 6 | 1 | Tampon | 307-2504 |
| 7 | 1 | Poignée complète | 052-0505 |
| 8 | 1 | Goupille cylindrique | 304-3630 |
| 9 | 1 | Bague | 307-2545 |
| 10 | 1 | Écrou de serrage | 052-05071 |
| 11 | 1 | Silencieux | 307-2537 |
| 12 | 1 | Capuchon à ressort | 304-7801 |
| 13 | 1 | Gâchette | 052-0057 |
| 14 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-0117 |
| 16 | 1 | Bille | 307-1987 |
| 17 | 1 | Ressort | 304-7018 |
| 18 | 1 | Bouchon | 306-0202 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0223 |
| 20 | 1 | Goupille | 304-3628 |
| 21 | 1 | Joint torique | 307-2167 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
052-60551A : douille 1a ; 052-60552A : douille 1b ; 052-60553A : douille 1c ; 052-60554A : douille 1d. Le capuchon à ressort 12 convient aux quatre versions standard. Indiquer la référence et l'emmanchement à la commande. Article W : 052-60673A, 052-69184.

# Vue éclatée FK 5.3 W

052-60673A · RS 20 · Identification schématique des pièces. Les références bleues ouvrent les pièces de rechange dans la boutique.

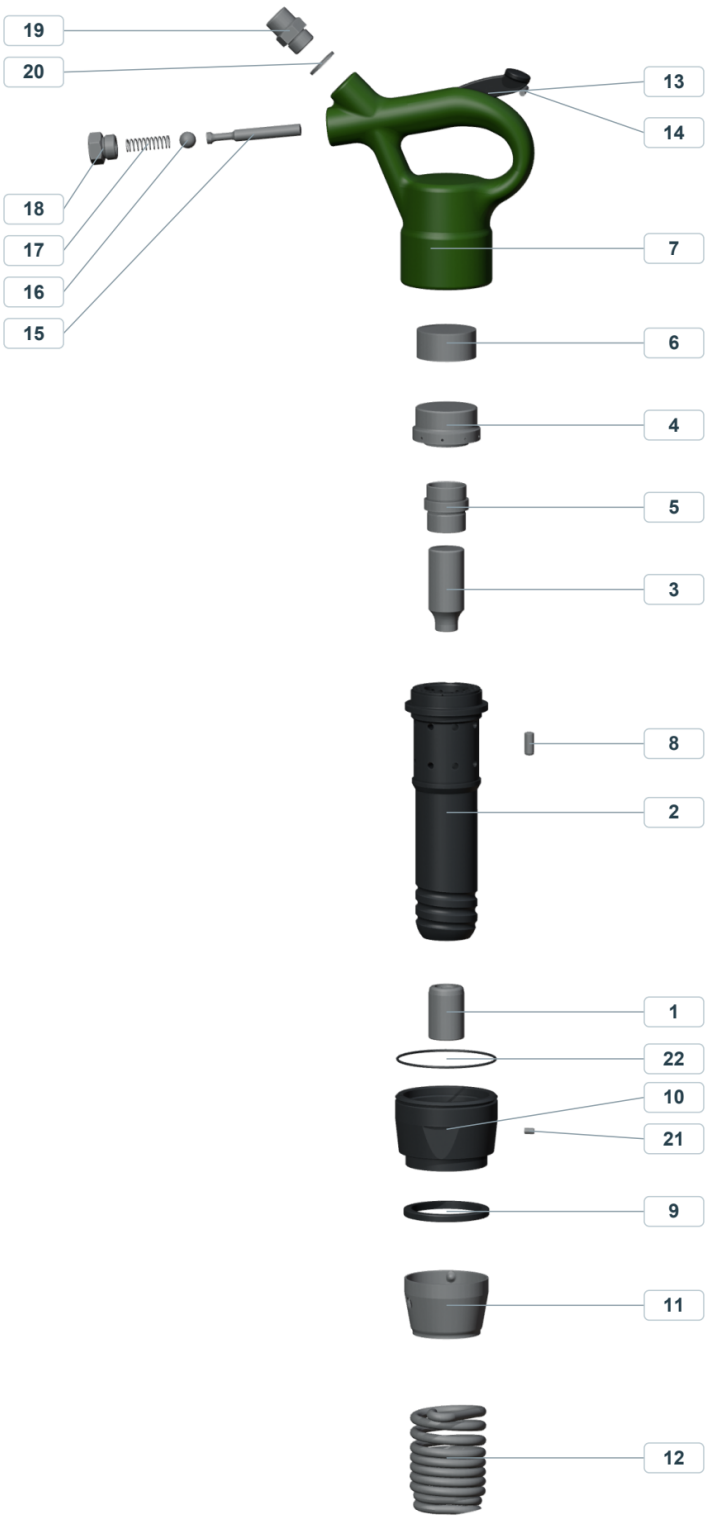


## Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille de burin RS 20 | 052-0503 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-0542 |
| 3 | 1 | Piston | 052-0559 |
| 4 | 1 | Couvercle de cylindre | 052-0274 |
| 5 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-0238 |
| 6 | 1 | Tampon | 307-2504 |
| 7 | 1 | Poignée complète | 052-0505 |
| 8 | 1 | Goupille | 304-3630 |
| 9 | 1 | Bague | 307-2545 |
| 10 | 1 | Écrou de serrage | 052-0517 |
| 11 | 1 | Collier d'échappement | 304-7254 |
| 12 | 1 | Capuchon à ressort, ovale | 304-7801 |
| 13 | 1 | Gâchette | 052-0057 |
| 14 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-0117 |
| 16 | 1 | Bille | 307-1987 |
| 17 | 1 | Ressort de compression | 304-7018 |
| 18 | 1 | Bouchon | 306-0202 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0223 |
| 20 | 1 | Joint d'étanchéité OK-1/2 | 313-531774 |
| 21 | 1 | Goupille | 304-3628 |
| 22 | 1 | Joint torique | 307-2167 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors du remplacement du tiroir tubulaire et du couvercle de cylindre.

**Variante et commande de pièces**
Valable pour 052-60673A. La poignée (7) est également disponible complète (052-0505).

# Vue éclatée FK 5.3 W

052-69184 · R 20 × 60 · Raccordement A 3/4 · Identification schématique des pièces. Les références bleues ouvrent les pièces de rechange dans la boutique.

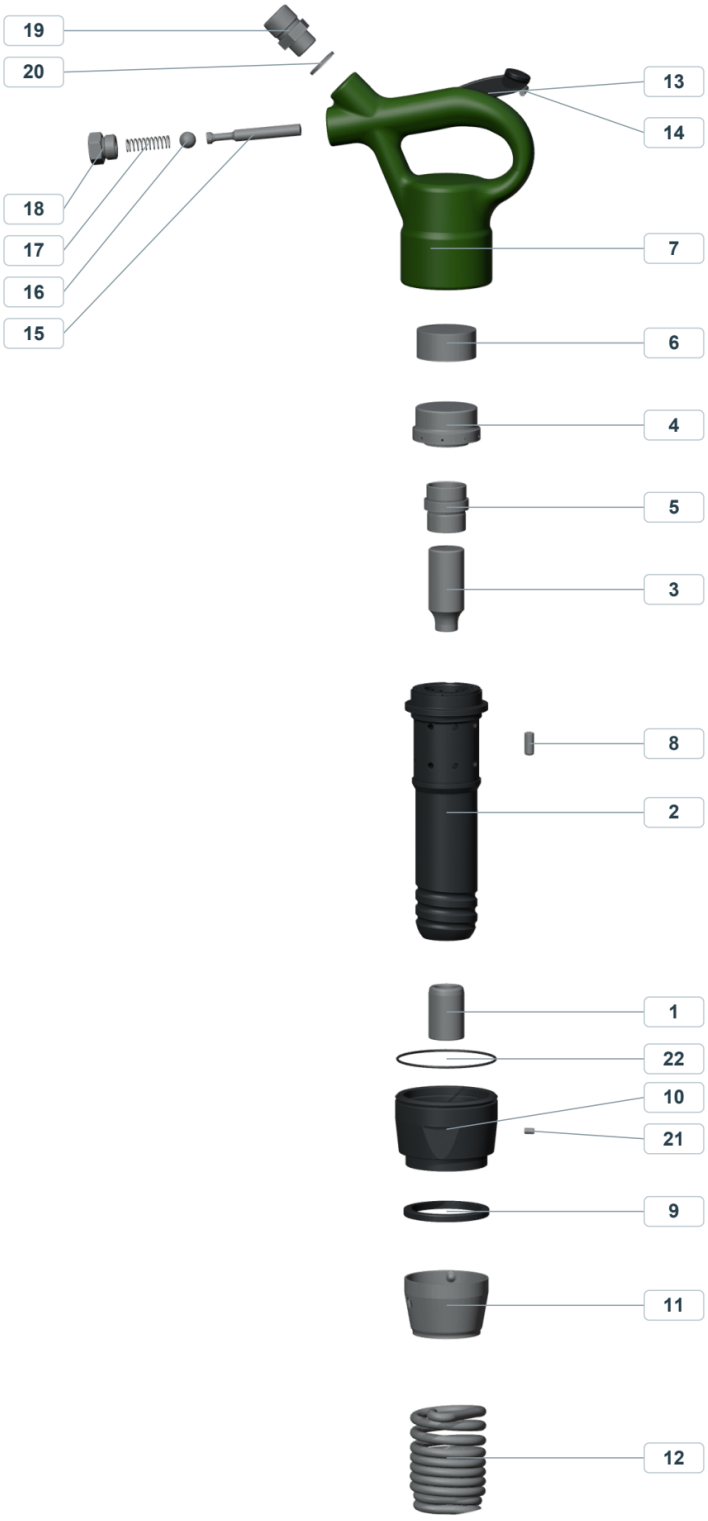


## Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille R 20 × 60 | 052-0504 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-0542 |
| 3 | 1 | Piston | 052-0559 |
| 4 | 1 | Couvercle de cylindre | 052-0274 |
| 5 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-0238 |
| 6 | 1 | Tampon | 307-2504 |
| 7 | 1 | Poignée complète | 052-0505 |
| 8 | 1 | Goupille | 304-3630 |
| 9 | 1 | Bague | 307-2545 |
| 10 | 1 | Écrou de serrage | 052-0517 |
| 11 | 1 | Collier d'échappement | 304-7254 |
| 12 | 1 | Capuchon à ressort, ovale | 304-7801 |
| 13 | 1 | Gâchette | 052-0057 |
| 14 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-0117 |
| 16 | 1 | Bille | 307-1987 |
| 17 | 1 | Ressort de compression | 304-7018 |
| 18 | 1 | Bouchon | 306-0202 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0230 |
| 20 | 1 | Joint d'étanchéité OK-1/2 | 313-531774 |
| 21 | 1 | Goupille | 304-3628 |
| 22 | 1 | Joint torique | 307-2167 |

**AVIS – Endommagement du cylindre**
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors du remplacement du tiroir tubulaire et du couvercle de cylindre.

**Variante et commande de pièces**
Valable pour 052-69184. La poignée (7) est également disponible complète (052-0505).