
9 Vue éclatée FK 700

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

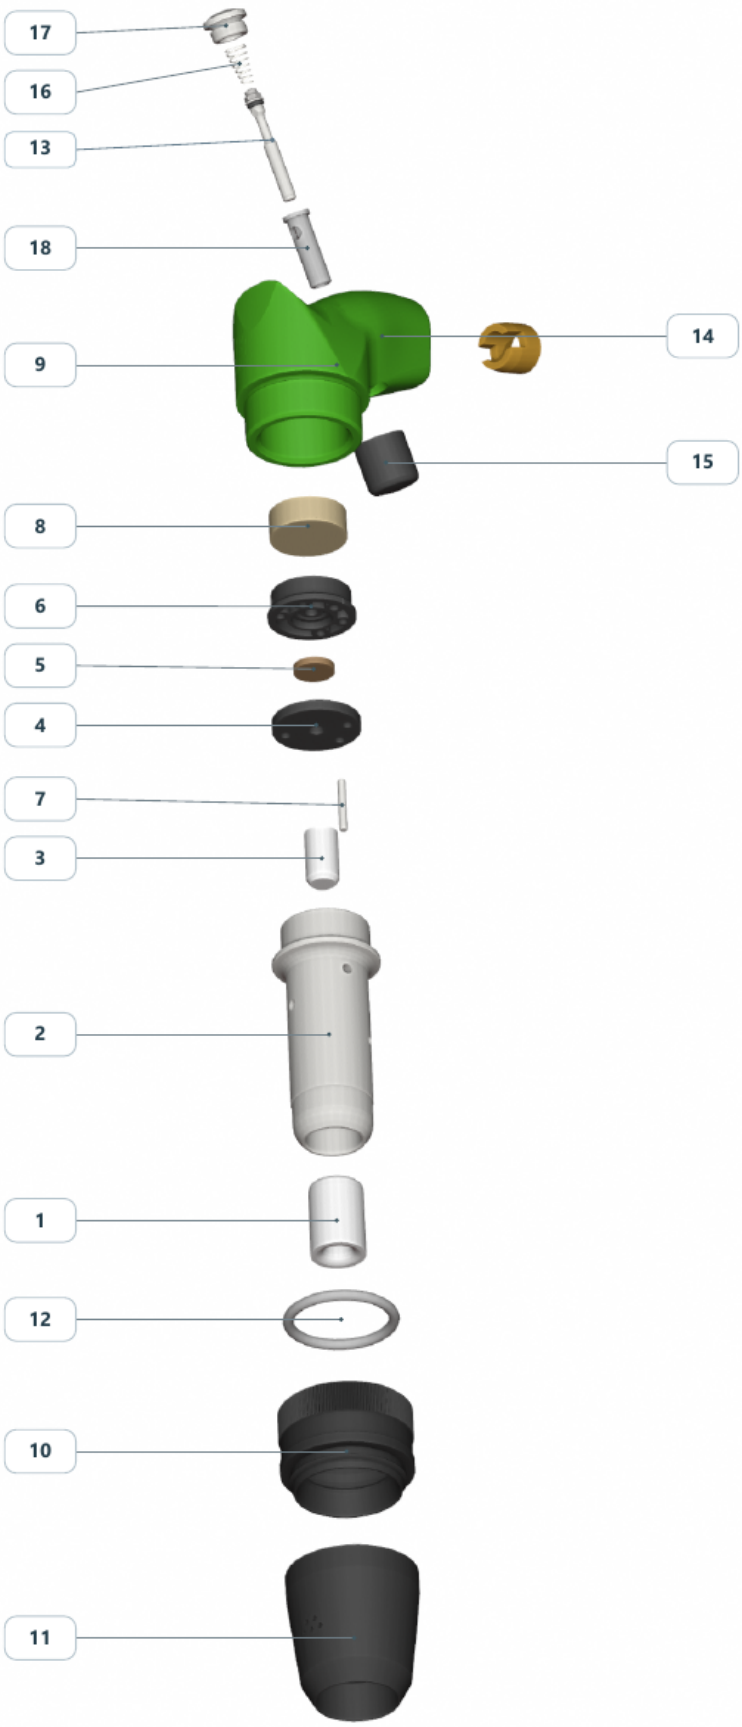

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylindre	052-0031
3	1	Piston	052-0032
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2336
6	1	Couvercle supérieur	052-0070
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0151
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13	1	Valve complète	052-0142
14	1	Tamis	304-5069
15	1	Gâchette	307-2339
16	1	Ressort de compression	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Douille de soupape	052-0141
+	1	Flexible sans raccord	330-0160
+	1	Raccord rapide	306-0805


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2338 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles et cylindres selon le tableau des versions. A possède en plus le régulateur 052-0087. Le flexible 330-0160 remplace 052-0160 ; raccord 306-0805 séparé.

9 Vue éclatée FK 700A

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

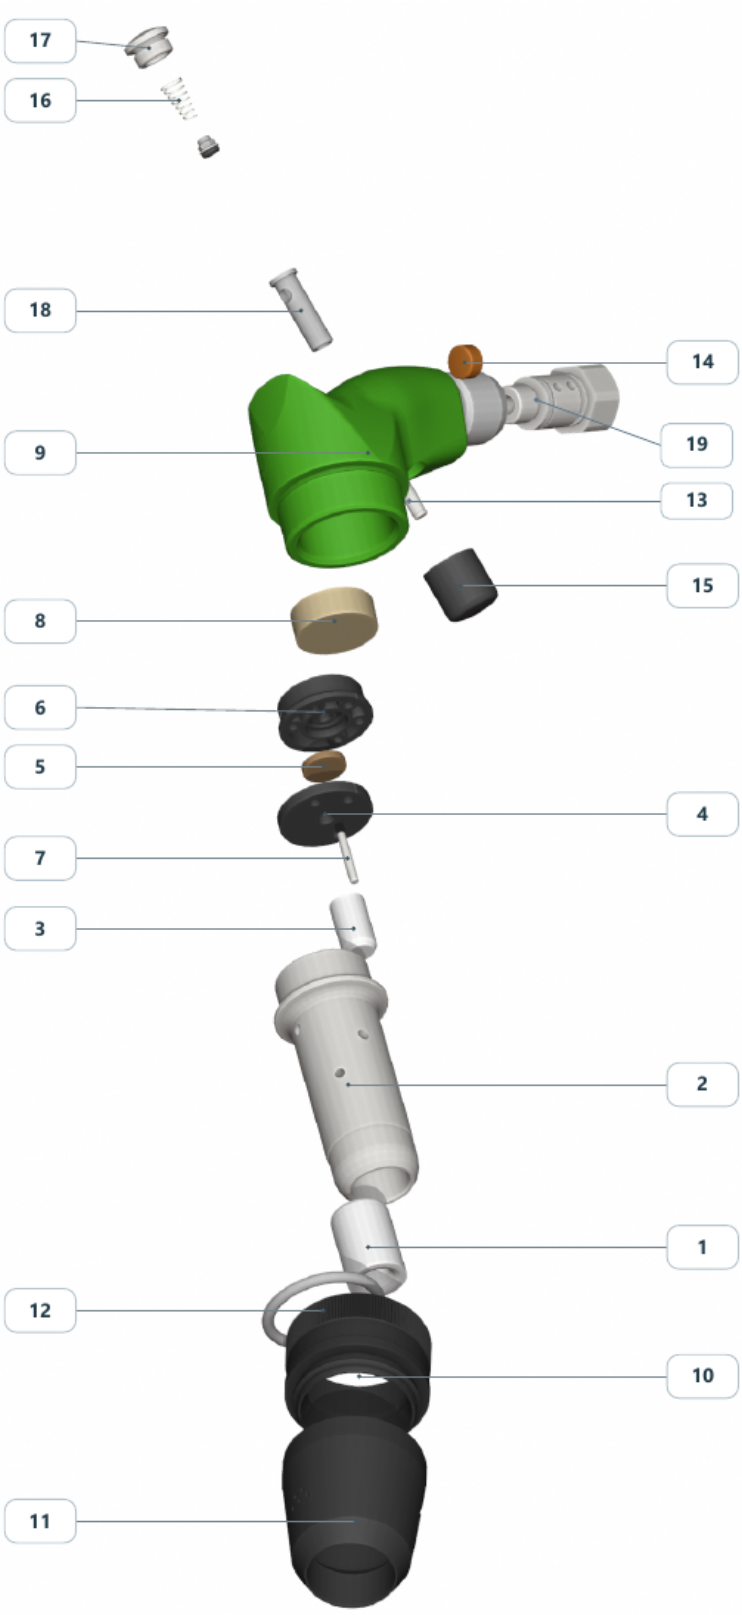

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylindre	052-0031
3	1	Piston	052-0032
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2336
6	1	Couvercle supérieur	052-0070
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0151
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13	1	Valve complète	052-0142
14	1	Tamis	304-5069
15	1	Gâchette	307-2339
16	1	Ressort de compression	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Douille de soupape	052-0141
19	1	Régulateur	052-0087
+	1	Flexible sans raccord	330-0160
+	1	Raccord rapide	306-0805

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2338 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles et cylindres selon le tableau des versions. A possède en plus le régulateur 052-0087. Le flexible 330-0160 remplace 052-0160 ; raccord 306-0805 séparé.