
9 Vue éclatée FK 701.4

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

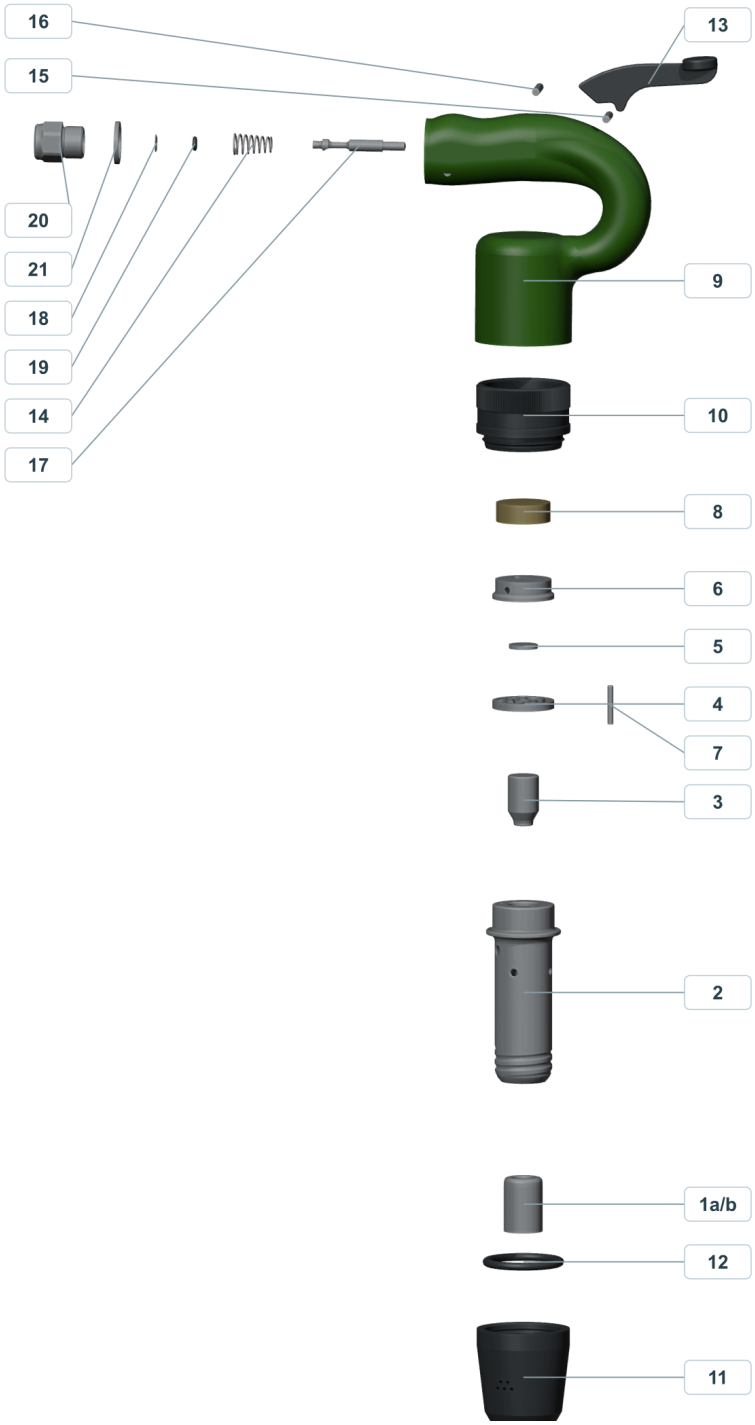

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Douille R 10,0	052-7235
2	1	Cylindre	052-0012
3	1	Piston	052-0352
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6	1	Couvercle supérieur	052-0050
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0300
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13	1	Levier	052-0309
14	1	Ressort	304-7103
15	1	Goupille	303-1272
16	1	Goupille	303-1273
17	1	Soupape	052-0305
18	1	Bague dentée	304-5292
19	1	Joint torique	307-2445
20	1	Raccord	052-0219
21	1	Bague d'étanchéité OK-3/8	313-531773

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2338 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douille 052-7233 pour R 10,3 × 36. L'ancienne douille R 10,0 052-7235 est uniquement une alternative de rechange ; cette notice concerne la référence 052-51093. Raccord 052-0219 sur la poignée selon le dessin. La poignée (9) est aussi disponible complète (052-0300).