
9 Vue éclatée FK 701

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

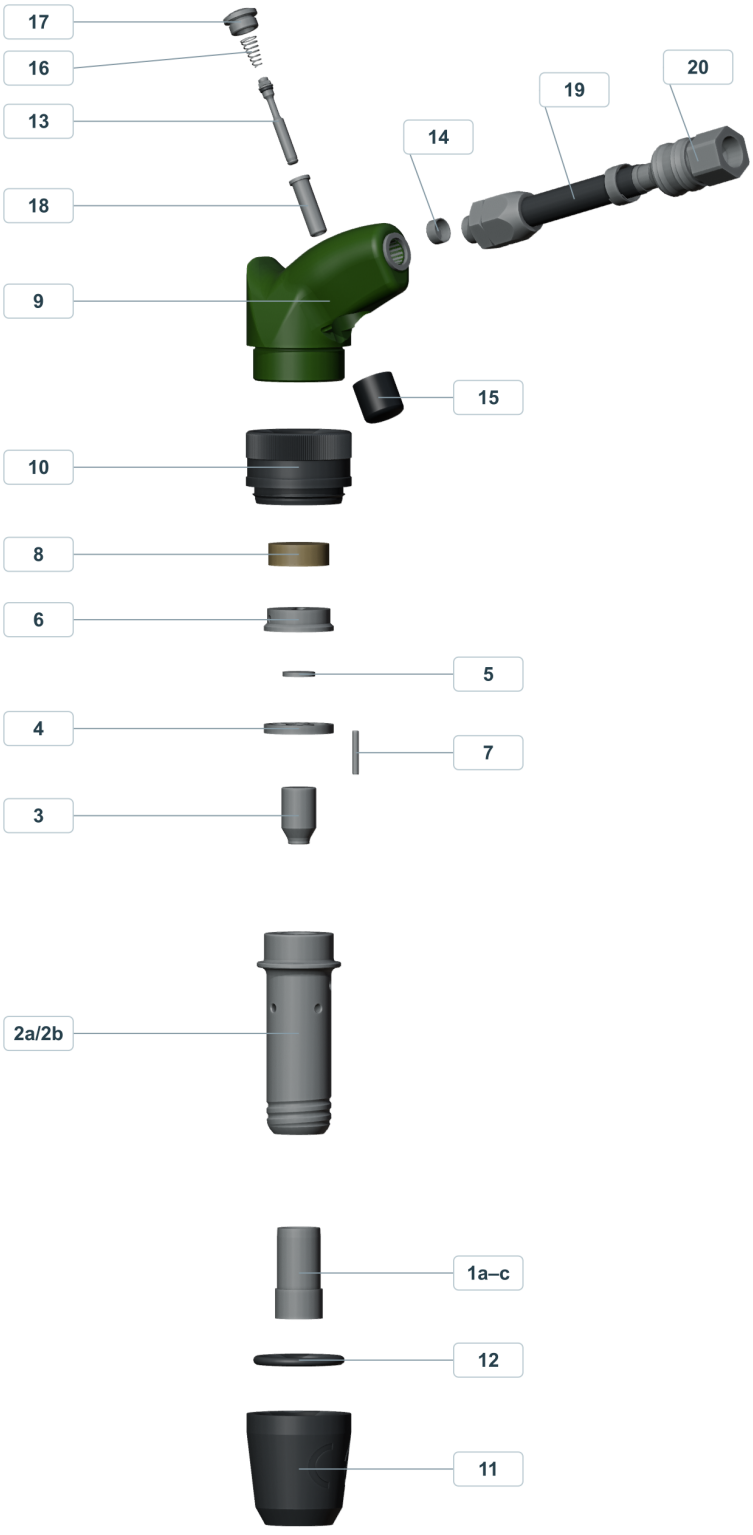

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Douille R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Douille R 12,7 × 55	052-0083
2a	1	Cylindre	052-0012
2b	1	Cylindre	052-0082
3	1	Piston	052-0352
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6	1	Couvercle supérieur	052-0050
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0151
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13	1	Valve complète	052-0142
14	1	Tamis	304-5069
15	1	Gâchette	307-2339
16	1	Ressort de compression	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Douille de soupape	052-0141
19	1	Flexible sans raccord	330-0160
20	1	Raccord rapide	306-0805


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2338 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Les cylindres diffèrent par le logement de la douille du burin. Cylindre 2a : uniquement pour douille 1a (R 10,3 × 36). Cylindre 2b : pour douille 1b (R 12,7 × 50) ou 1c (R 12,7 × 55). Les douilles ne conviennent qu'au cylindre attribué. A possède en plus le régulateur 052-0087. Le flexible 330-0160 remplace 052-0160 ; raccord 306-0805 séparé. La poignée (9) est aussi disponible complète (052-0151).

9 Vue éclatée FK 701A

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

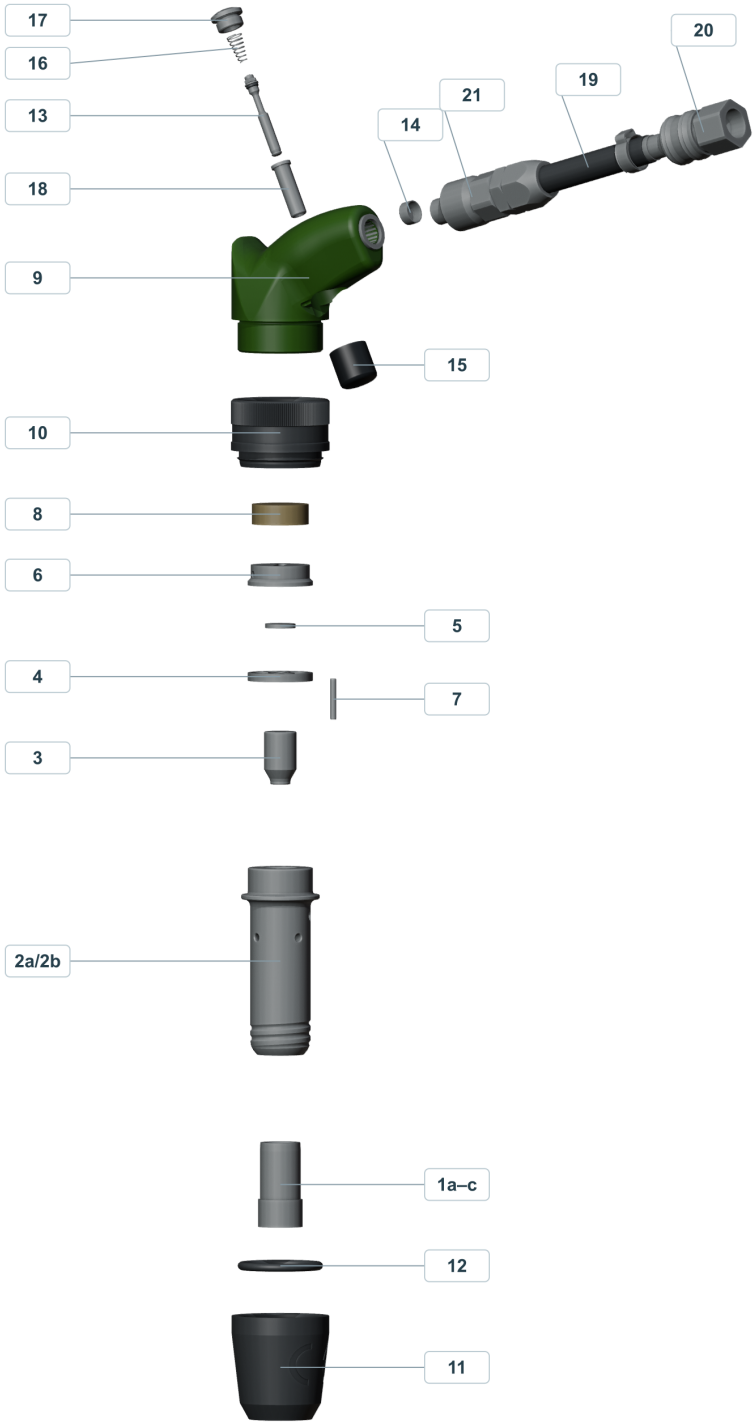

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Douille R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Douille R 12,7 × 55	052-0083
2a	1	Cylindre	052-0012
2b	1	Cylindre	052-0082
3	1	Piston	052-0352
4	1	Couvercle inférieur	052-0051
5	1	Plaque de distribution	307-2337
6	1	Couvercle supérieur	052-0050
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2338
9	1	Poignée complète	052-0151
10	1	Écrou de serrage	052-0058
11	1	Silencieux	307-2540
12	1	Joint torique	307-2439
13	1	Valve complète	052-0142
14	1	Tamis	304-5069
15	1	Gâchette	307-2339
16	1	Ressort de compression	304-7015
17	1	Bouchon	306-0200
18	1	Douille de soupape	052-0141
19	1	Flexible sans raccord	330-0160
20	1	Raccord rapide	306-0805
21	1	Régulateur	052-0087

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2338 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Les cylindres diffèrent par le logement de la douille du burin. Cylindre 2a : uniquement pour douille 1a (R 10,3 × 36). Cylindre 2b : pour douille 1b (R 12,7 × 50) ou 1c (R 12,7 × 55). Les douilles ne conviennent qu'au cylindre attribué. A possède en plus le régulateur 052-0087. Le flexible 330-0160 remplace 052-0160 ; raccord 306-0805 séparé. La poignée (9) est aussi disponible complète (052-0151).