
9 Vue éclatée FK 702 G

Repérage schématique des pièces. Les références bleues ouvrent les pièces dans la boutique.

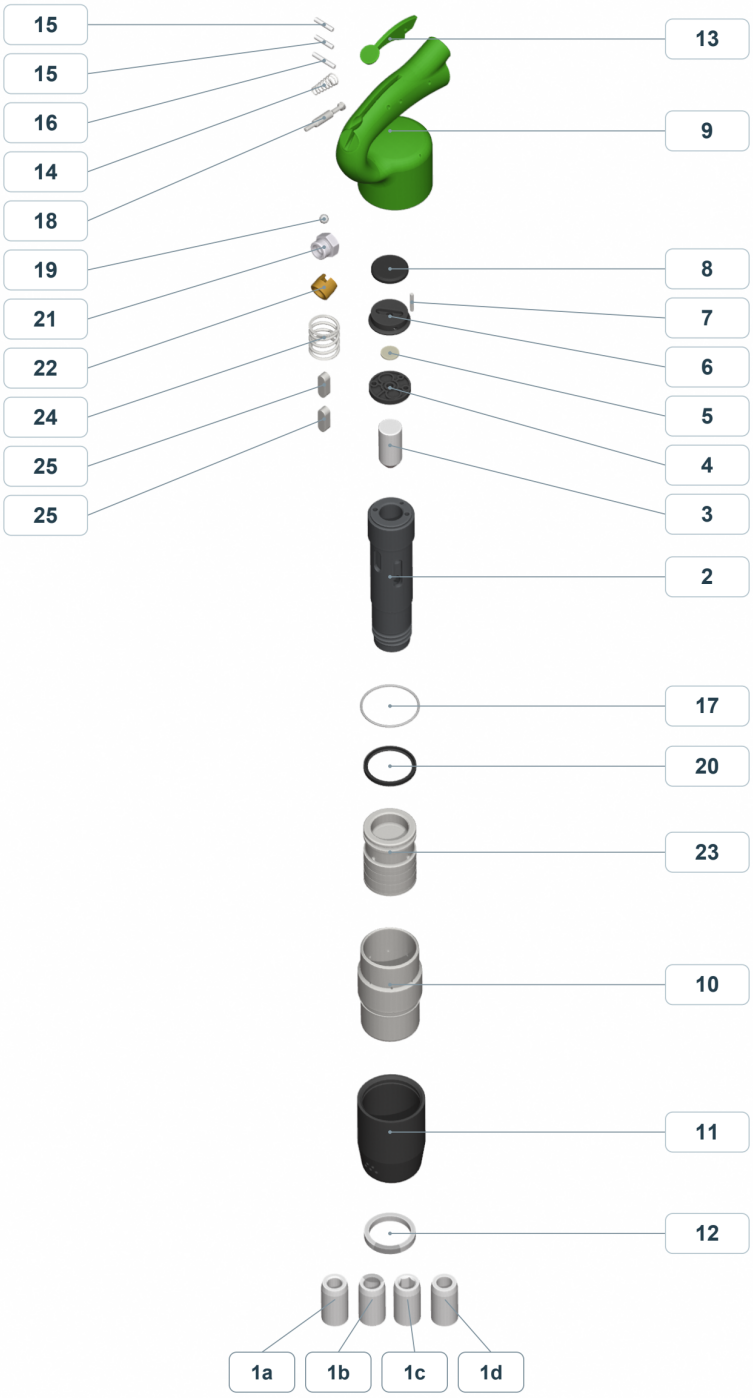

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 12,7 × 50	052-0073
1b	1	Douille R 14,3 × 50	052-8247
1c	1	Douille RS 14,3	052-8248
1d	1	Douille RK 13	052-8249
2	1	Cylindre	052-0319
3	1	Piston	052-0025
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	052-0322
9	1	Poignée complète	052-0302
10	1	Capot de cylindre	052-0327
11	1	Silencieux	052-0316
12	1	Bague	307-2530
13	1	Gâchette	052-0312
14	1	Ressort	304-7103
15	2	Goupille	303-1272
16	1	Goupille 4 × 23,8	303-1273
17	1	Joint torique	307-2187
18	1	Soupape	052-0743
19	1	Bille	307-2082
20	1	Jeu de joints	307-2190
21	1	Bouchon	052-0328
22	1	Insert fileté	304-2700
23	1	Capot	052-0326
24	1	Ressort de compression	304-7520
25	2	Clavette parallèle	304-4557

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement des couvercles supérieur, inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 052-0322 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles alternatives 1a–1d selon la couverture. Accessoires sans repère : capuchon 304-7804, deux joints toriques 307-2079 et régulateur optionnel 052-0087. Indiquer référence et emmanchement à la commande. La poignée 052-0302 est également disponible complète et comprend aussi le tamis 304-5069 (non représenté séparément).