
9 Vue éclatée FK 703.4

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

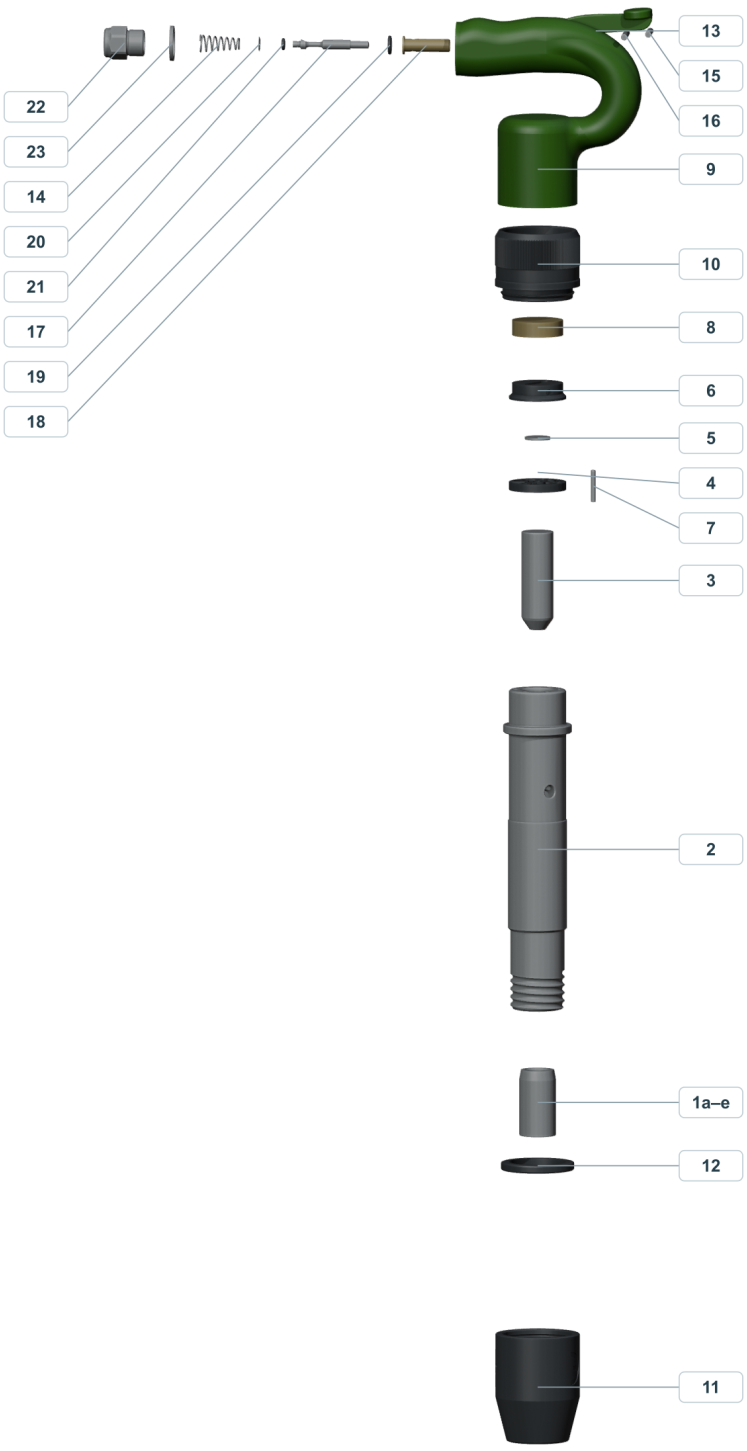

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Douille R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Douille R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Douille RS 14,3	052-8248
1e	1	Douille RK 13	052-8249
2	1	Cylindre	052-0034
3	1	Piston	052-0015
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2503
9	1	Poignée complète	052-0301
10	1	Écrou de serrage	052-0101
11	1	Silencieux	307-2539
12	1	Bague	307-2560
13	1	Gâchette	052-0309
14	1	Ressort	304-7103
15	1	Goupille	303-1272
16	1	Goupille	303-1273
17	1	Soupape	052-0305
18	1	Douille de soupape	052-0308
19	1	Joint torique	307-2152
20	1	Bague dentée	304-5292
21	1	Joint torique	307-2445
22	1	Raccord	052-0219
23	1	Bague d’étanchéité OK-3/8	313-531773


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l’ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2503 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles alternatives selon le tableau des versions. Le raccord 052-0219 avec bague d’étanchéité 23 (313-531773) appartient à la version standard. La poignée (9) est aussi disponible complète (052-0301).

9 Vue éclatée FK 703.4A

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

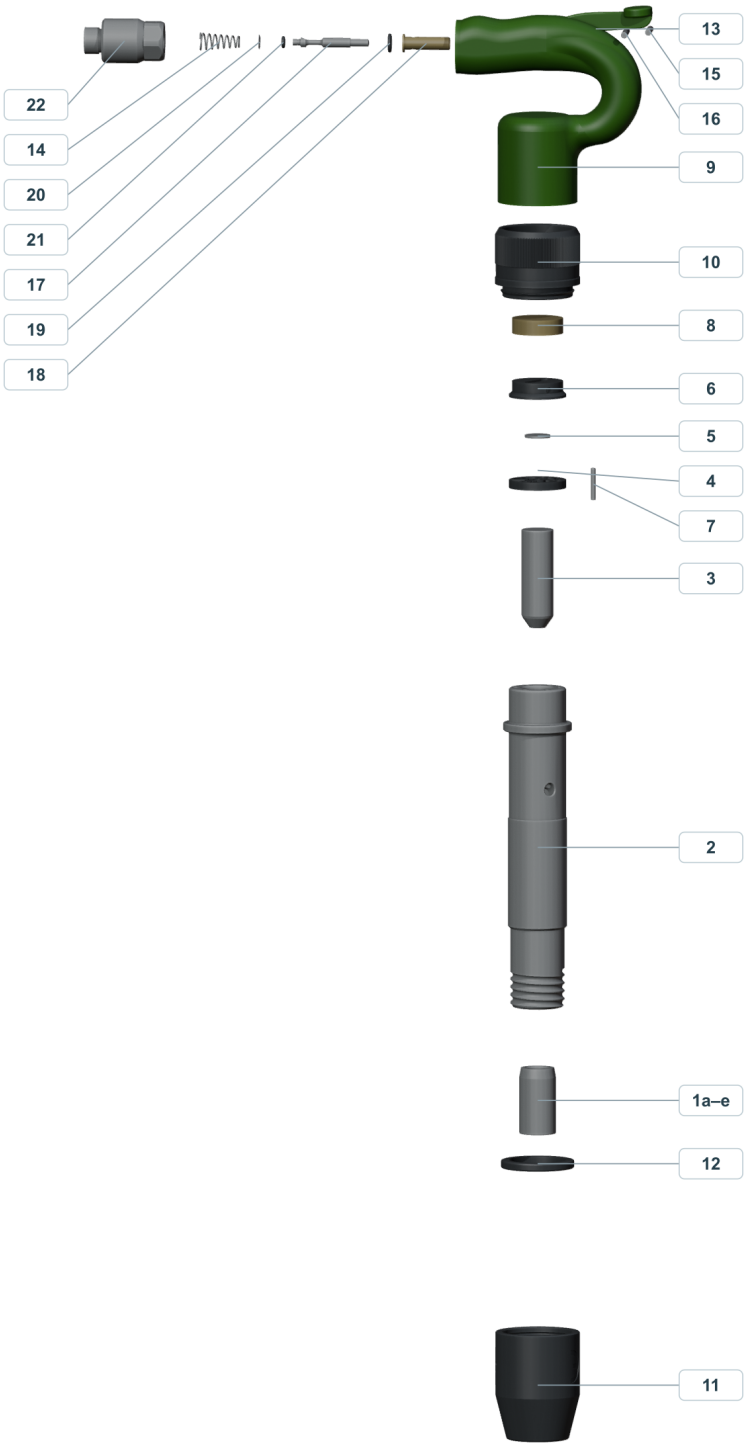

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Douille R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Douille R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Douille RS 14,3	052-8248
1e	1	Douille RK 13	052-8249
2	1	Cylindre	052-0034
3	1	Piston	052-0015
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2503
9	1	Poignée complète	052-0301
10	1	Écrou de serrage	052-0101
11	1	Silencieux	307-2539
12	1	Bague	307-2560
13	1	Gâchette	052-0309
14	1	Ressort	304-7103
15	1	Goupille	303-1272
16	1	Goupille	303-1273
17	1	Soupape	052-0305
18	1	Douille de soupape	052-0308
19	1	Joint torique	307-2152
20	1	Bague dentée	304-5292
21	1	Joint torique	307-2445
22	1	Régulateur	052-0097

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2503 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles alternatives selon le tableau des versions. Le régulateur 052-0097 remplace le raccord 052-0219 et la bague d'étanchéité 313-531773. La poignée (9) est aussi disponible complète (052-0301). Le joint torique 21 sur la soupape reste en place.