
# Explosionszeichnung FK 714A

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

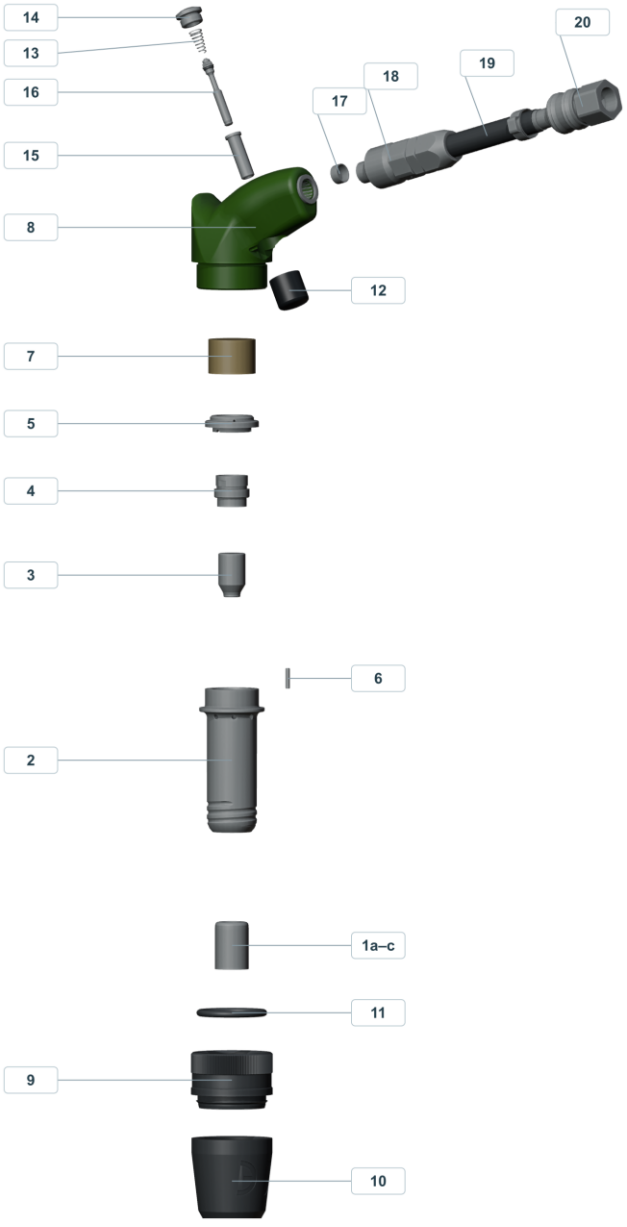


## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Buchse R 10,3 x 36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Buchse R 12,7 x 50 | 052-0043 |
| 1c | 1 | Buchse R 12,7 x 55 | 052-0083 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-0173 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-0352 |
| 4 | 1 | Rohrschieber | 052-0354 |
| 5 | 1 | Zylinderdeckel | 052-0343 |
| 6 | 1 | Stift | 304-3431 |
| 7 | 1 | Puffer | 307-2541 |
| 8 | 1 | Griff komplett | 052-0151 |
| 9 | 1 | Klemmutter | 052-0058 |
| 10 | 1 | Schalldämpfer | 307-2540 |
| 11 | 1 | O-Ring | 307-2439 |
| 12 | 1 | Drücker | 307-2339 |
| 13 | 1 | Druckfeder | 304-7015 |
| 14 | 1 | Stopfen | 306-0200 |
| 15 | 1 | Ventilbuchse | 052-0141 |
| 16 | 1 | Ventil, kpl. | 052-0142 |
| 17 | 1 | Sieb | 304-5069 |
| 18 | 1 | Regulierung | 052-0087 |
| 19 | 1 | Schlauch ohne Kupplung | 330-0160 |
| 20 | 1 | Kupplung | 306-0805 |

### HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

### HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Rohrschieber und Zylinderdeckel der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2541 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

### Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchsen und Zylinder gemäß Variantentabelle. A enthält zusätzlich die Regulierung 052-0087. Schlauch 330-0160 ersetzt 052-0160; Kupplung 306-0805 separat. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-0151).