
# 9 Vue éclatée FK 715.4

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

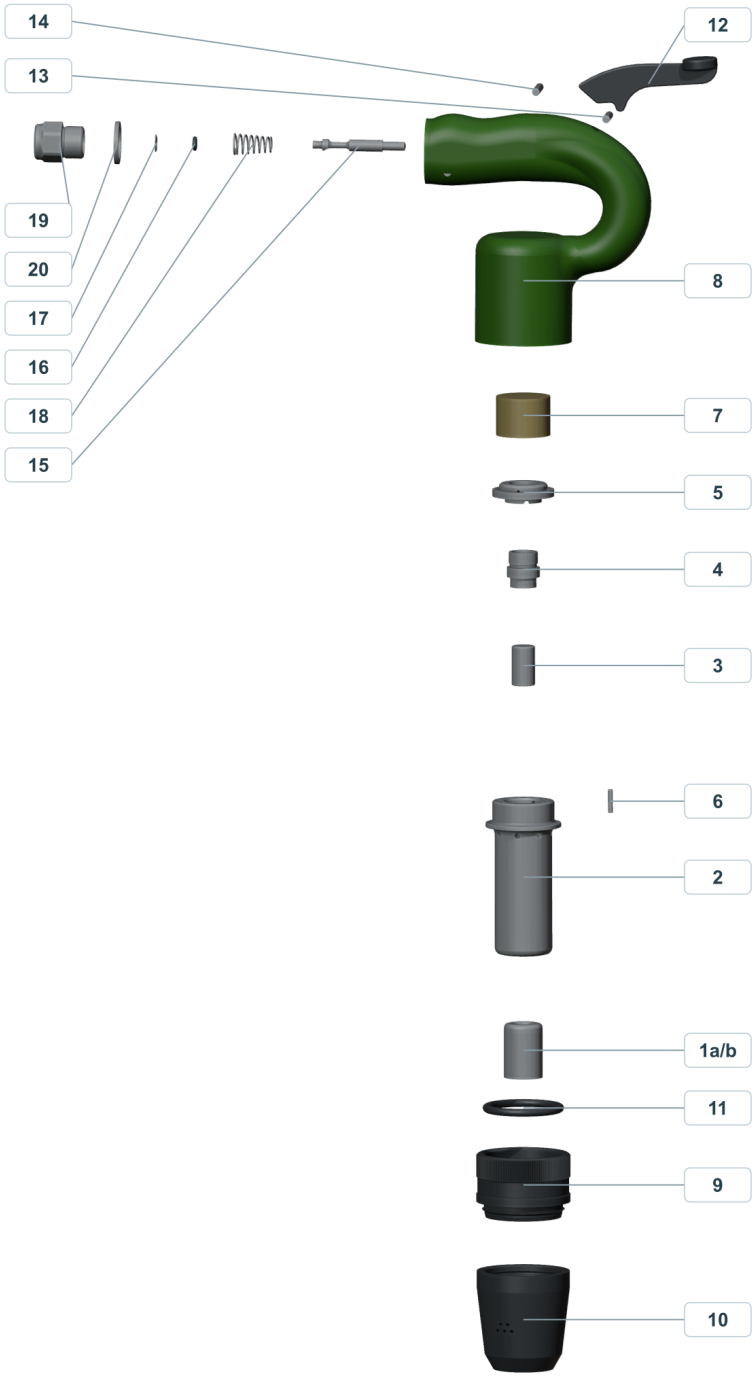


## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Douille R 10,3 × 36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Douille R 10,0 | 052-7235 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-0172 |
| 3 | 1 | Piston | 052-0112 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-0114 |
| 5 | 1 | Couvercle de cylindre | 052-0113 |
| 6 | 1 | Goupille | 304-3431 |
| 7 | 1 | Tampon | 307-2541 |
| 8 | 1 | Poignée complète | 052-0300 |
| 9 | 1 | Écrou de serrage | 052-0058 |
| 10 | 1 | Silencieux | 307-2540 |
| 11 | 1 | Joint torique | 307-2439 |
| 12 | 1 | Gâchette | 052-0309 |
| 13 | 1 | Goupille | 303-1272 |
| 14 | 1 | Goupille | 303-1273 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-0305 |
| 16 | 1 | Joint torique | 307-2445 |
| 17 | 1 | Bague dentée | 304-5292 |
| 18 | 1 | Ressort de compression | 304-7103 |
| 19 | 1 | Raccord | 052-0219 |
| 20 | 1 | Bague d'étanchéité OK-3/8 | 313-531773 |
| 21 | 1 | Flexible sans raccord | 330-0160 |
| 22 | 1 | Raccord rapide | 306-0805 |

**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2541 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Douille 052-7233 pour R 10,3 × 36. L'ancienne douille R 10,0 052-7235 est uniquement une alternative de rechange ; cette notice concerne l'article 052-60921. Raccord 052-0219 sur la poignée selon le dessin. La poignée (8) est également disponible complète (052-0300). Accessoires de raccordement non illustrés : flexible (21) et raccord (22).