
9 Vue éclatée FK 715

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

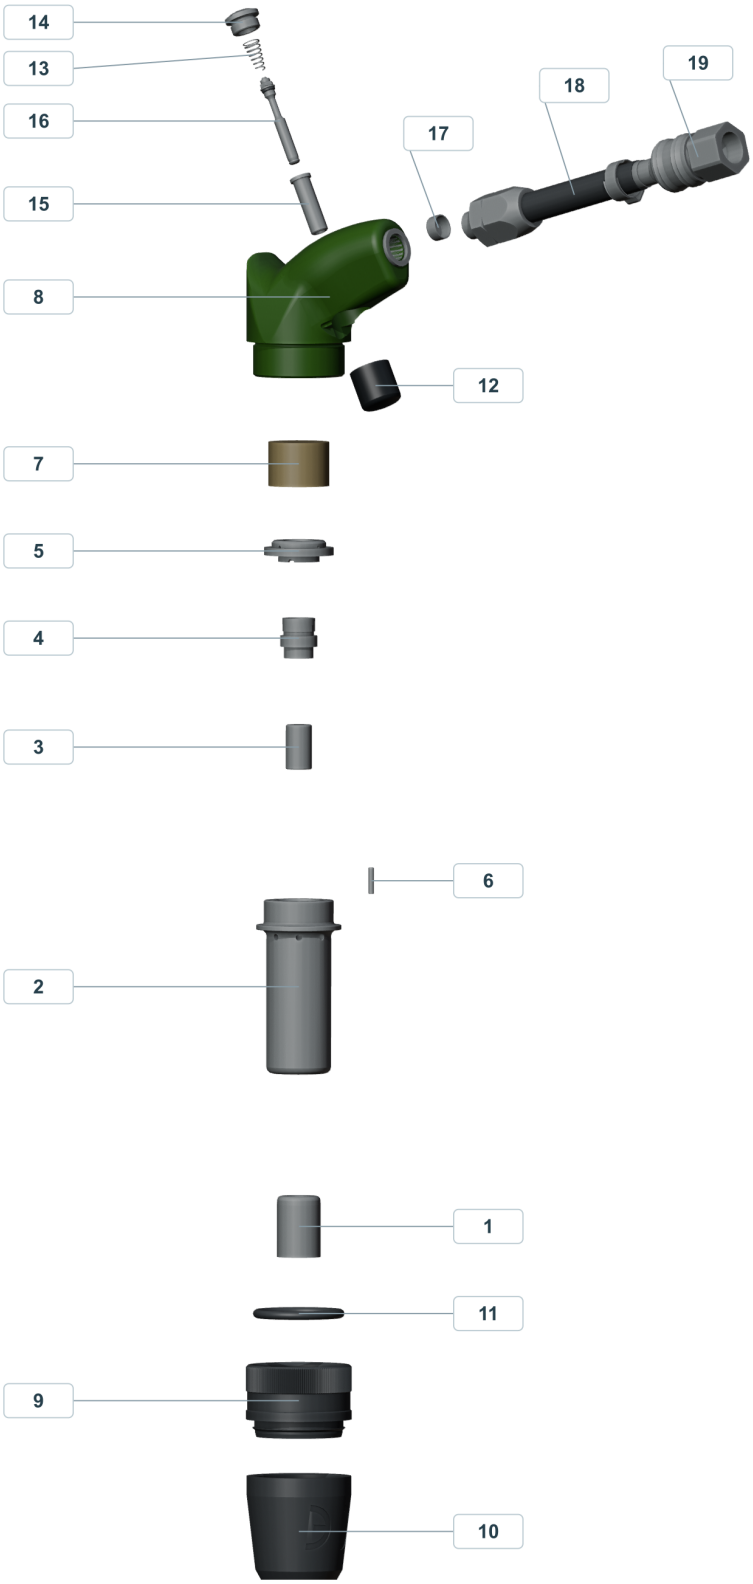

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylindre	052-0172
3	1	Piston	052-0112
4	1	Tiroir tubulaire	052-0114
5	1	Couvercle de cylindre	052-0113
6	1	Goupille	304-3431
7	1	Tampon	307-2541
8	1	Poignée complète	052-0151
9	1	Écrou de serrage	052-0058
10	1	Silencieux	307-2540
11	1	Joint torique	307-2439
12	1	Gâchette	307-2339
13	1	Ressort de compression	304-7015
14	1	Bouchon	306-0200
15	1	Douille de soupape	052-0141
16	1	Valve complète	052-0142
17	1	Tamis	304-5069
18	1	Flexible sans raccord	330-0160
19	1	Raccord rapide	306-0805


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2541 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles et cylindre selon le tableau des versions. A comprend en plus le régulateur 052-0087. Le flexible 330-0160 remplace 052-0160 ; raccord 306-0805 séparément. La poignée (8) est également disponible complète (052-0151).

9 Vue éclatée FK 715A

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

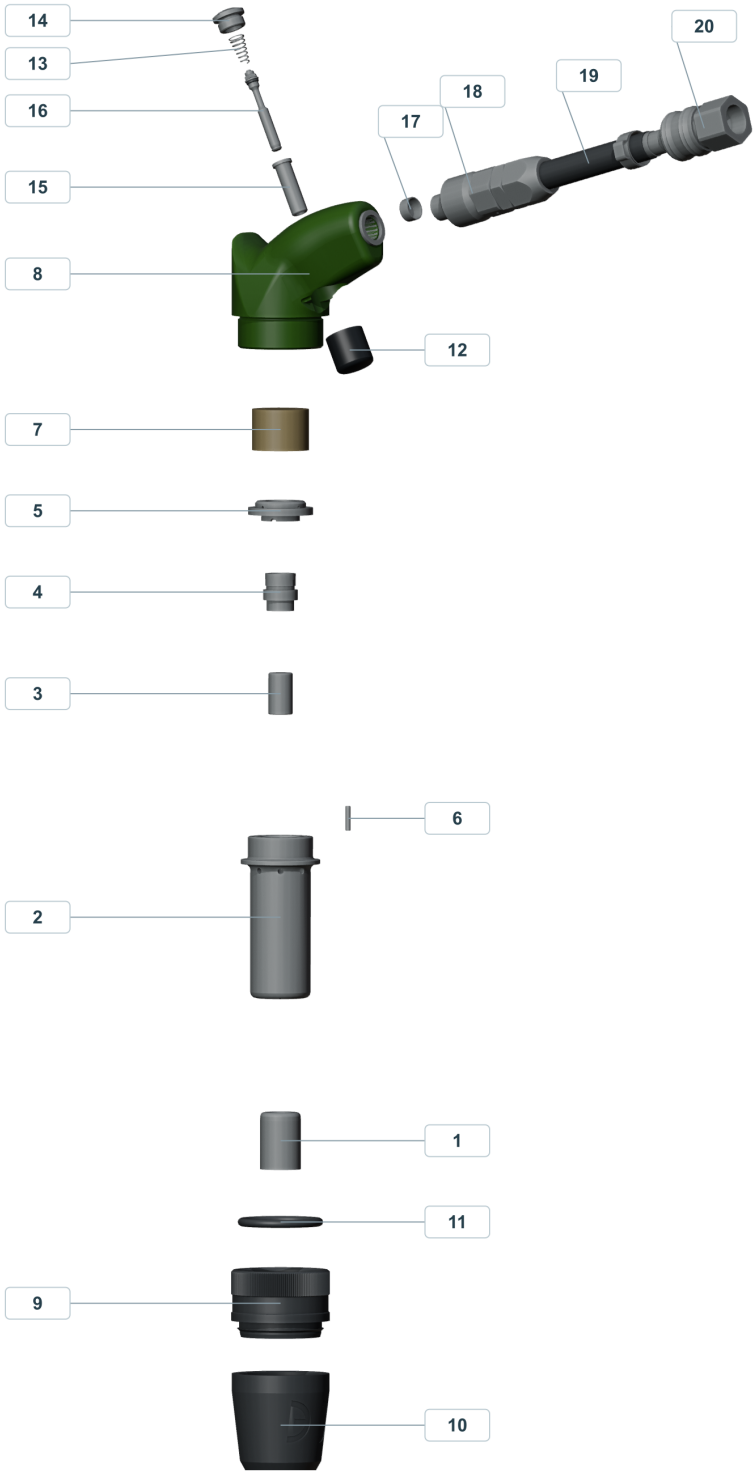

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylindre	052-0172
3	1	Piston	052-0112
4	1	Tiroir tubulaire	052-0114
5	1	Couvercle de cylindre	052-0113
6	1	Goupille	304-3431
7	1	Tampon	307-2541
8	1	Poignée complète	052-0151
9	1	Écrou de serrage	052-0058
10	1	Silencieux	307-2540
11	1	Joint torique	307-2439
12	1	Gâchette	307-2339
13	1	Ressort de compression	304-7015
14	1	Bouchon	306-0200
15	1	Douille de soupape	052-0141
16	1	Valve complète	052-0142
17	1	Tamis	304-5069
18	1	Régulateur	052-0087
19	1	Flexible sans raccord	330-0160
20	1	Raccord rapide	306-0805

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2541 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douilles et cylindre selon le tableau des versions. A comprend en plus le régulateur 052-0087. Le flexible 330-0160 remplace 052-0160 ; raccord 306-0805 séparément. La poignée (8) est également disponible complète (052-0151).