
9 Vue éclatée FK 7 R.1

FK 7 R.1 · 052-61731 · R 25 × 75. Poignée actuelle 052-8330. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

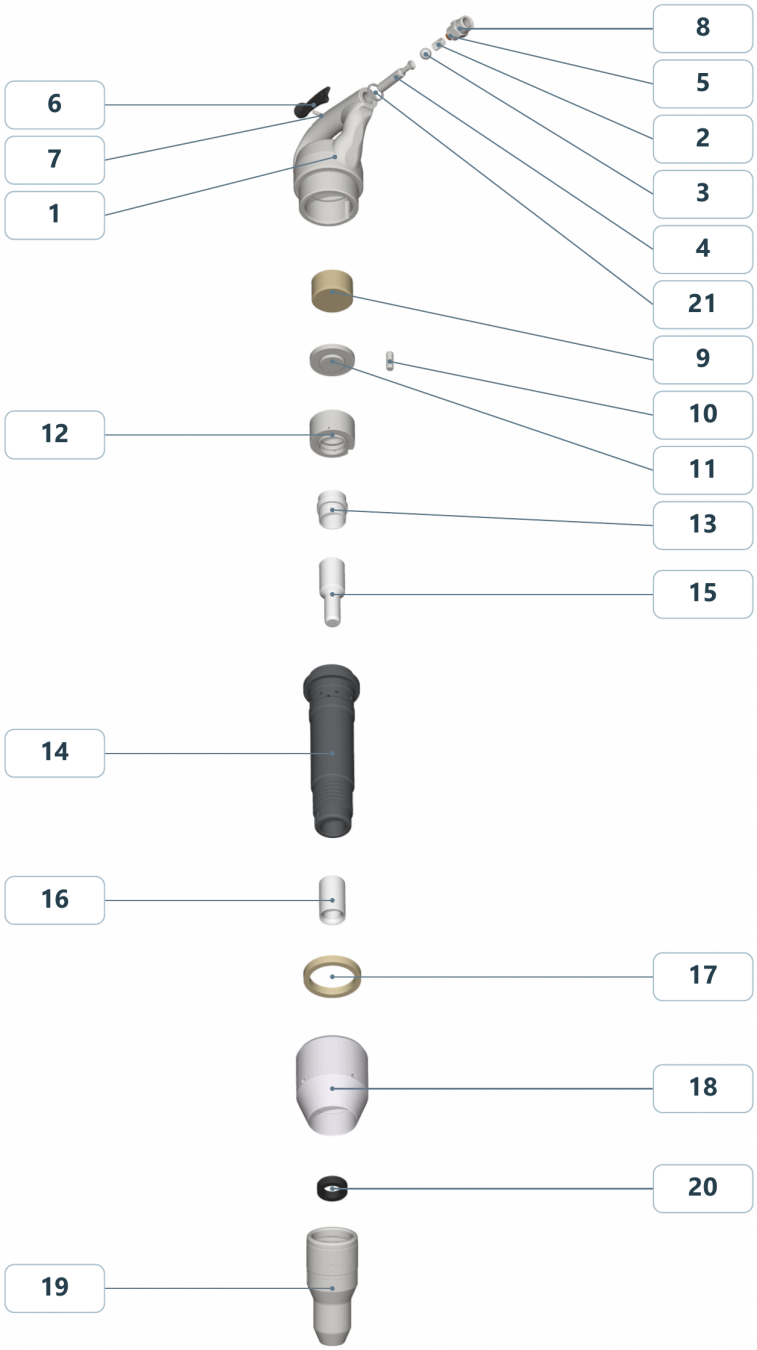

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
16	1	Douille de burin	052-7872
1	1	Poignée complète	052-8330
2	1	Ressort de compression	304-7535
3	1	Bille	307-2088
4	1	Soupape	052-7021
5	1	Tamis	304-5069
6	1	Gâchette	052-0057
7	1	Goupille	304-3442
8	1	Raccord	306-0223
9	1	Tampon	307-2564
10	1	Goupille	304-3635
11	1	Couvercle	052-7888
12	1	Boîtier de distribution	052-7887
13	1	Tiroir tubulaire	052-0294
14	1	Cylindre	052-7885
15	1	Piston	052-7886
17	1	Bague	307-2516
18	1	Écrou de serrage	052-2830
21	1	Bague d'étanchéité	313-531774
20	1	Bague	307-2043
19	1	Capuchon vissé complet	052-7878


AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Depuis 2021, la poignée complète 052-8330 remplace la poignée 052-8320. La nouvelle poignée complète convient aussi aux anciens marteaux. Ancienne poignée : gâchette 307-2049. Nouvelle poignée : gâchette 052-0057. La nouvelle gâchette ne convient pas à l'ancienne poignée. Vérifier la version avant de commander.

9 Vue éclatée FK 7 R.2

FK 7 R.2 · 052-61732 · S 22 × 82,5. Poignée actuelle 052-8330. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

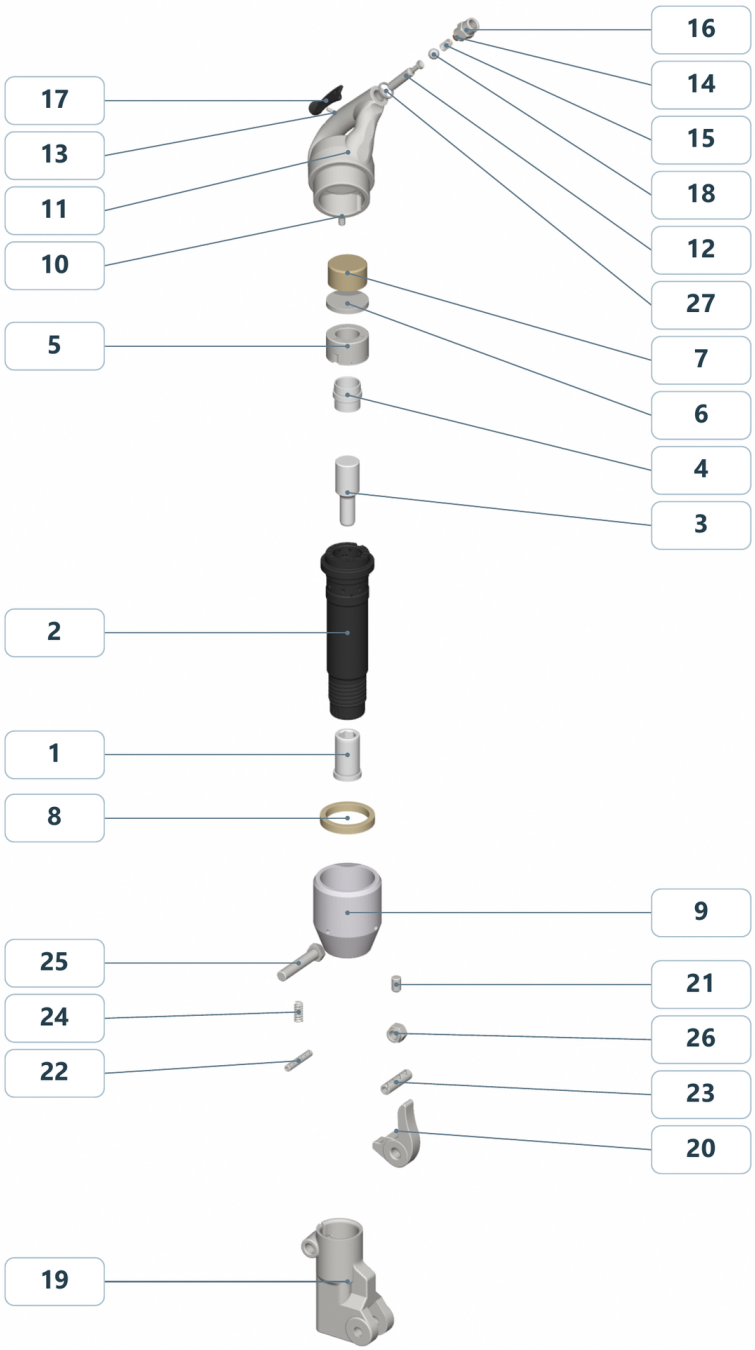

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-7504
2	1	Cylindre	052-7885
3	1	Piston	052-7886
4	1	Tiroir tubulaire	052-0294
5	1	Boîtier de distribution	052-7887
6	1	Couvercle	052-7888
7	1	Tampon	307-2564
8	1	Bague	307-2516
9	1	Écrou de serrage	052-2830
10	1	Goupille cylindrique	304-3635
11	1	Poignée complète	052-8330
12	1	Soupape	052-7021
13	1	Goupille de gâchette	304-3442
14	1	Tamis	304-5069
15	1	Ressort de compression	304-7535
16	1	Raccord	306-0223
17	1	Gâchette	052-0057
18	1	Bille	307-2088
27	1	Bague d'étanchéité	313-531774
20	1	Levier de retenue	052-2846
21	1	Poussoir	052-8115
22	1	Goupille élastique	304-3653
23	1	Goupille élastique	304-3654
24	1	Ressort de compression	304-7501
25	1	Vis à tête hexagonale	308-100105
26	1	Écrou hexagonal	308-110020
19	1	Capuchon de retenue complet	052-2507

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2564 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Depuis 2021, la poignée complète 052-8330 remplace la poignée 052-8320. La nouvelle poignée complète convient aussi aux anciens marteaux. Ancienne poignée : gâchette 307-2049. Nouvelle poignée : gâchette 052-0057. La nouvelle gâchette ne convient pas à l'ancienne poignée. Vérifier la version avant de commander.