
# 9 Vue éclatée FK 9 R.1

FK 9 R.1 · 052-61741 · R 25 × 75. Poignée actuelle 052-8330. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

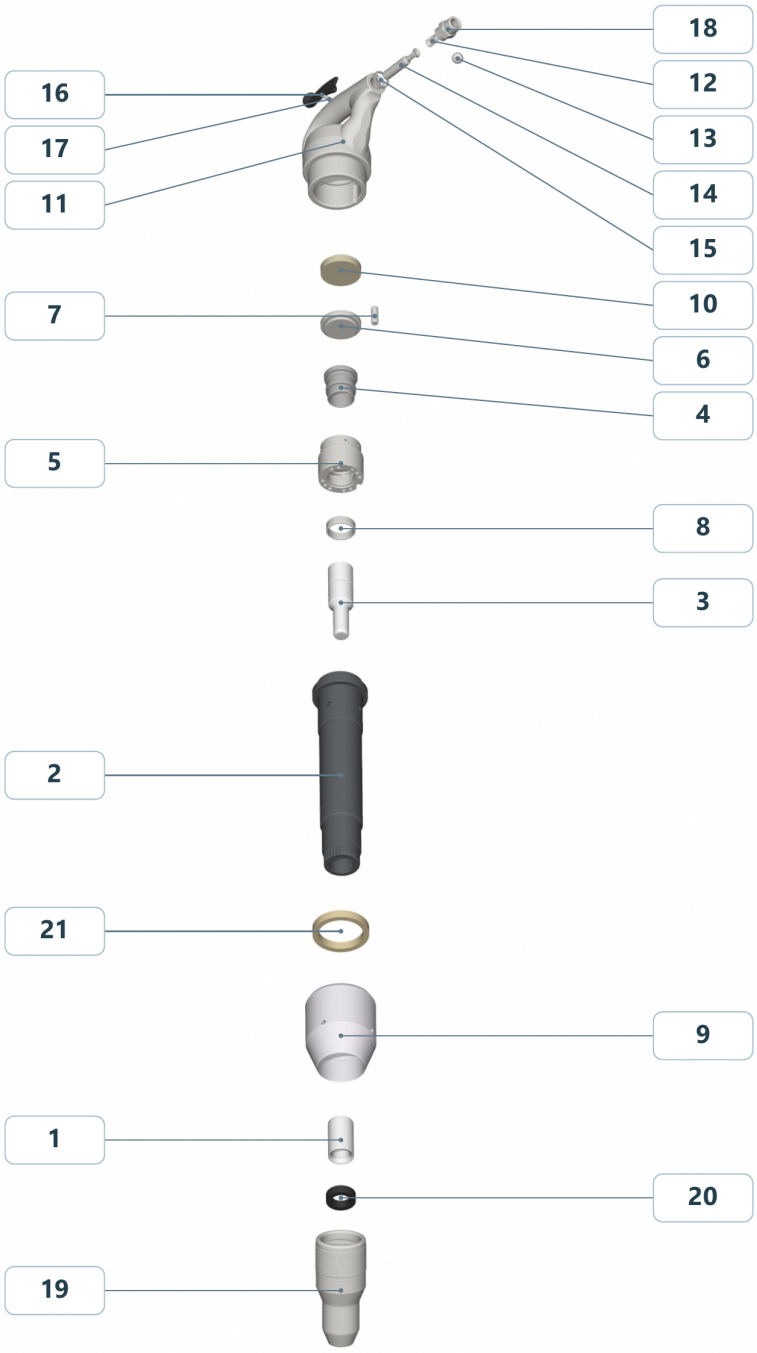


## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7872 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-7805 |
| 3 | 1 | Piston | 052-7806 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-7877 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-7807 |
| 6 | 1 | Couvercle du boîtier de distribution | 052-7857 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3635 |
| 8 | 1 | Bague de boîtier | 052-7876 |
| 9 | 1 | Écrou de serrage | 052-2830 |
| 10 | 1 | Tampon | 307-2563 |
| 11 | 1 | Poignée complète | 052-8330 |
| 12 | 1 | Ressort de compression | 304-7535 |
| 13 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 14 | 1 | Soupape | 052-7021 |
| 15 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531774 |
| 16 | 1 | Gâchette | 052-0057 |
| 17 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 18 | 1 | Raccord | 306-0223 |
| 20 | 2 | Bague amortisseuse | 307-2043 |
| 21 | 1 | Bague | 307-2516 |
| 19 | 1 | Capuchon vissé complet | 052-7878 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Le dessin montre la poignée actuelle 052-8330 avec gâchette 052-0057 et raccord 306-0223. Avant de commander, vérifier le type d'outil, la référence et la configuration existante.

# 9 Vue éclatée FK 9 R.2

FK 9 R.2 · 052-61742 · S 22 × 82,5. Poignée actuelle 052-8330. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

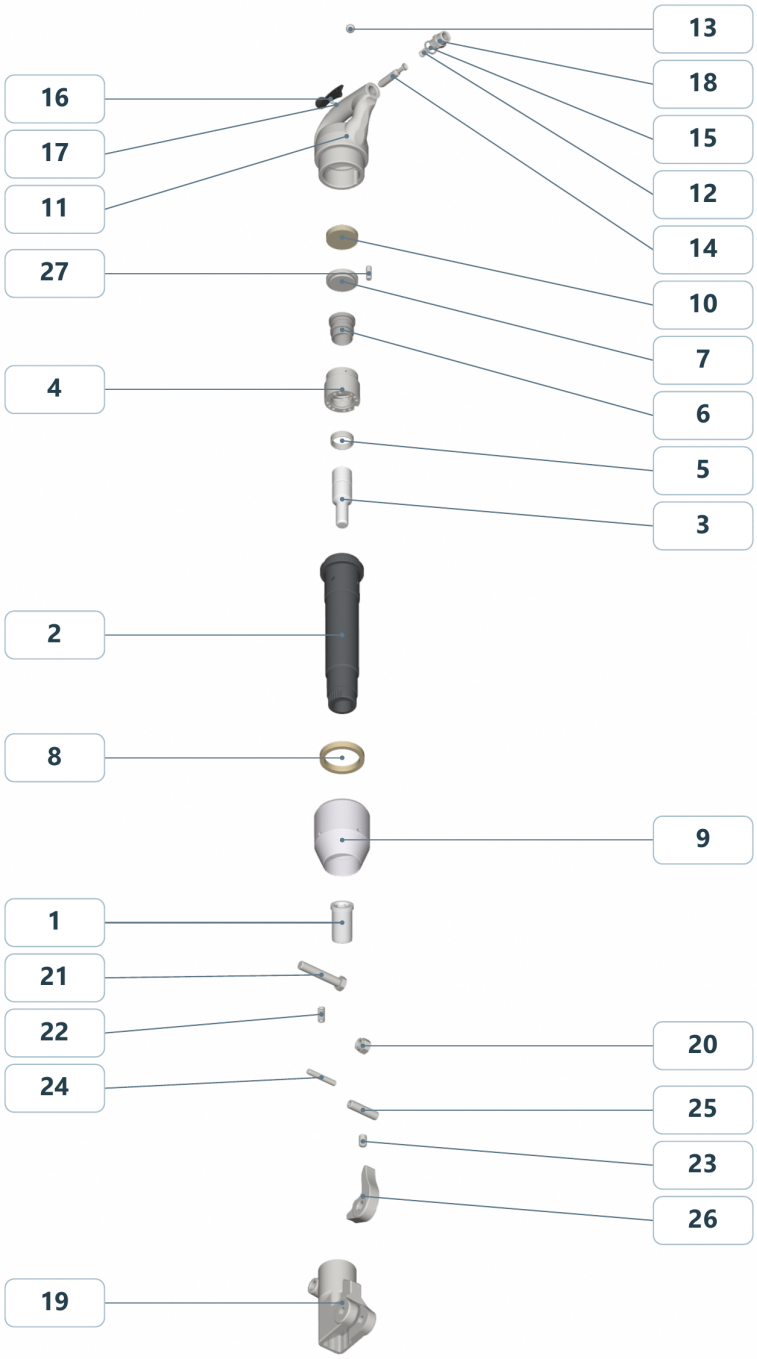


## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7504 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-7805 |
| 3 | 1 | Piston | 052-7806 |
| 4 | 1 | Boîtier de distribution | 052-7807 |
| 5 | 1 | Bague de boîtier | 052-7876 |
| 6 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-7877 |
| 7 | 1 | Couvercle du boîtier de distribution | 052-7857 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2516 |
| 9 | 1 | Écrou de serrage | 052-2830 |
| 10 | 1 | Tampon | 307-2563 |
| 11 | 1 | Poignée complète | 052-8330 |
| 12 | 1 | Ressort de compression | 304-7535 |
| 13 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 14 | 1 | Soupape | 052-7021 |
| 15 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531774 |
| 16 | 1 | Gâchette | 052-0057 |
| 17 | 1 | Goupille | 304-3442 |
| 18 | 1 | Raccord | 306-0223 |
| 20 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 21 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 22 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 23 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 26 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 27 | 1 | Goupille | 304-3635 |
| 19 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2507 |

**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle du boîtier de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2563 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Le dessin montre la poignée actuelle 052-8330 avec gâchette 052-0057 et raccord 306-0223. Avant de commander, vérifier le type d'outil, la référence et la configuration existante.